


◆ 通用畫面說明

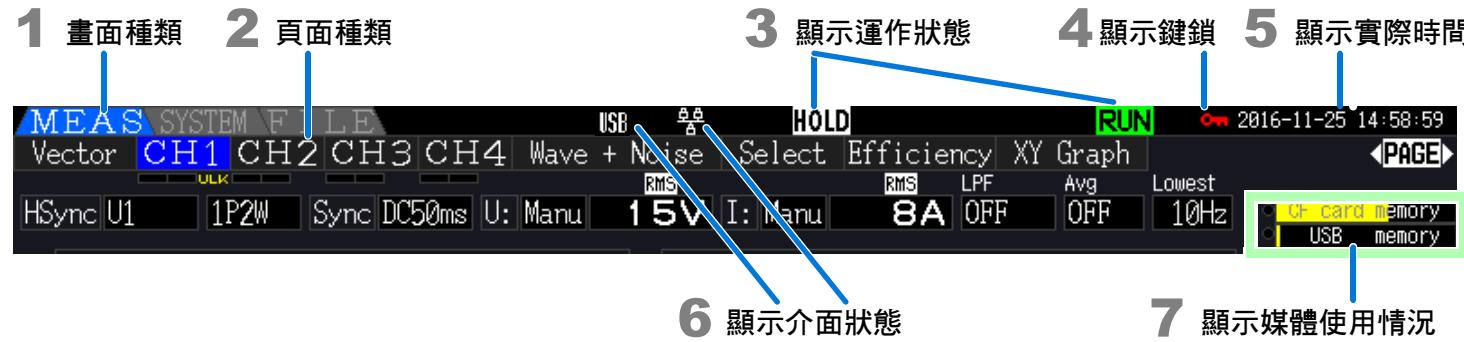

1 畫面種類

- MEAS 測量畫面 (按下 MEAS 顯示)
- SYSTEM 設定畫面 (按下 SYSTEM 顯示)
- FILE 檔案操作畫面 (按下 FILE 顯示)

2 頁面種類

顯示內容因頁面而異，請依用途進行選擇。按下 、 鍵切換畫面

3 顯示運作狀態

- WAIT 在累計待機期間亮燈
- RUN 累計期間亮燈
- STOP 累計停止期間亮燈
- HOLD 鎖定期間亮燈
- PEAK 峰值鎖定期間亮燈

4 顯示鍵鎖

- 將 按 3 秒以上，若進入鍵鎖狀態（操作鍵無效），即亮燈（解除時，也按相同鍵 3 秒以上）

5 顯示實際時間

顯示時鐘（年月日時分秒）
(對時方式：參閱操作說明書第 6 章)


6 顯示介面狀態

- USB 用 USB 連接本產品與電腦時亮燈（但僅限於開啟電腦電源時）
- 連接 LAN 時亮燈


7 顯示媒體使用情況

用電平表（黃色）顯示 CF 卡和 USB 隨身碟的使用情況。使用率約達 95% 時呈紅色。存取各媒體期間，電平表的左側圓圈則點亮為黃綠色。

◆ 其他可執行事項

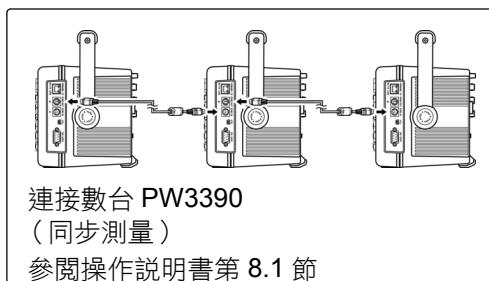

連接數台 PW3390
(同步測量)
參閱操作說明書第 8.1 節

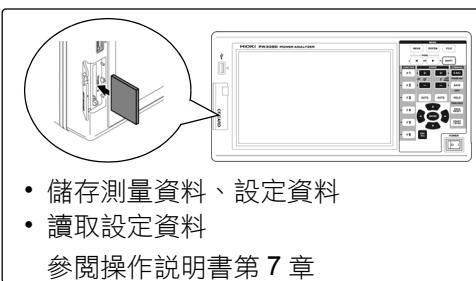

• 儲存測量資料、設定資料
• 讀取設定資料
參閱操作說明書第 7 章



利用電腦讀取控制的資料
參閱操作說明書第 9 章

關於測量與顯示的設定方法及便利功能等詳細內容，
請參閱操作說明書



PW3390 電力分析儀

POWER ANALYZER

測量指南

HIOKI

請閱讀前言

TW

Feb. 2018 Revised edition 1 Printed in Japan
PW3390A973-01(A965-01) 18-02H

感謝您對 HIOKI PW3390 功率分析儀的支持與愛顧。


本說明書介紹第一次使用本產品的基本操作方法。實際使用本產品前，
請務必詳閱操作說明書。

1. 連接後開啟電源

連接前進行檢查

- 電壓線及電源線
電線絕緣層是否破損，
是否有金屬外露？
- 電流感測器
勾鉗有無龜裂或破損？
- 本產品
有無破損之處？

電源線

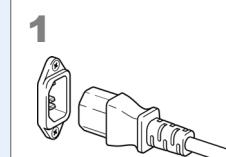


1 將插頭插入插座

有破損
請就近洽詢經銷商或本公司營業處。


於電源 ON 時進行檢查

- 是否顯示自我檢查測試的結果
(型號、版本)？
- 結束自我檢查測試後，是否顯示設定畫面的 [Wiring] 頁面或上一次結束時的測量畫面？

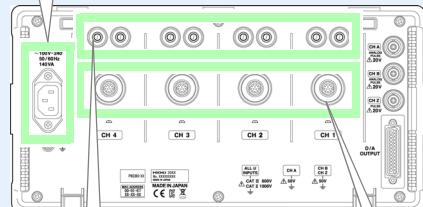


2 將插頭插入插座


未顯示
有可能是電源線斷線或本產品內部故障。請就近洽詢經銷商或本公司營業處。

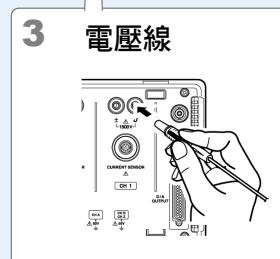


3 電壓線

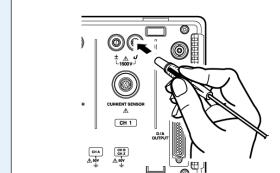

4 電流感測器

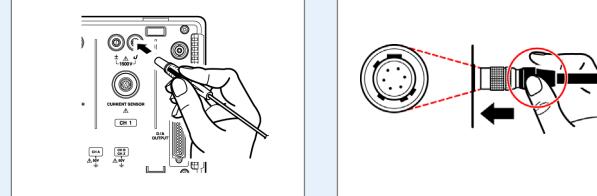

5 電源 ON

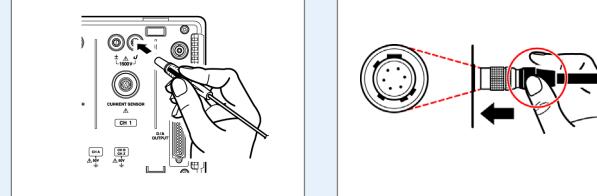

為了實施高精度測量，在開啟電源執行零點調整之前，請暖機 30 分鐘以上。

◆ 操作按鍵說明

PAGE (頁面) 鍵

切換畫面

- MEAS 鍵：測量畫面
- SYSTEM 鍵：設定畫面
- FILE 鍵：檔案操作畫面

FUNCTION 鍵 (F 鍵)

(功能鍵)

選擇與變更顯示內容或設定項目

RANGE (檔位) 鍵


- 變更電壓 / 電流檔位
- 按下 AUTO 鍵後，設定為 AUTO 檔位

ENTER (輸入) 鍵

確定已選擇 / 變更項目的內容

ESC (退出) 鍵

- 取消已選擇 / 變更項目的內容，恢復原有設定
- 長按 3 秒以上，進入鎖鍵狀態
(在鎖鍵期間長按 3 秒以上，即解除鎖鍵)

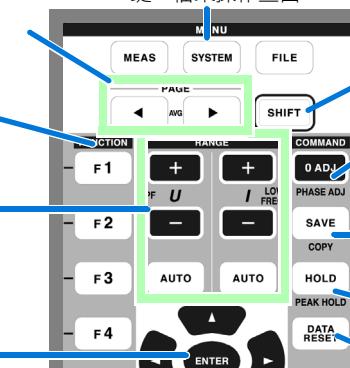

SHIFT 鍵

(選擇後亮燈)
指定按鍵輔助項目。

0 ADJ (零點調整) 鍵

零點調整、電流感測器消磁

SAVE 鍵

- 將按下按鍵時的資料儲存於媒體中
- 按下 SHIFT 鍵後，則將該時間點的畫面儲存於媒體中
(畫面拷貝)

HOLD 鍵

鎖定 / 峰值鎖定期間 ON/OFF

DATA RESET 鍵

重設累計值

START/STOP 鍵

開始和停止累計 / 儲存


2. 設定接線模式

1 按下 **SYSTEM** 顯示設定畫面，
按下 **◀、▶** 鍵切換成 **[Wiring]** 頁面

2 按下 **F1** 鍵選擇 **[Select]**

3 按下 **○○○** 鍵選擇接線模式

4 按下 **F1** 確定
顯示接線圖

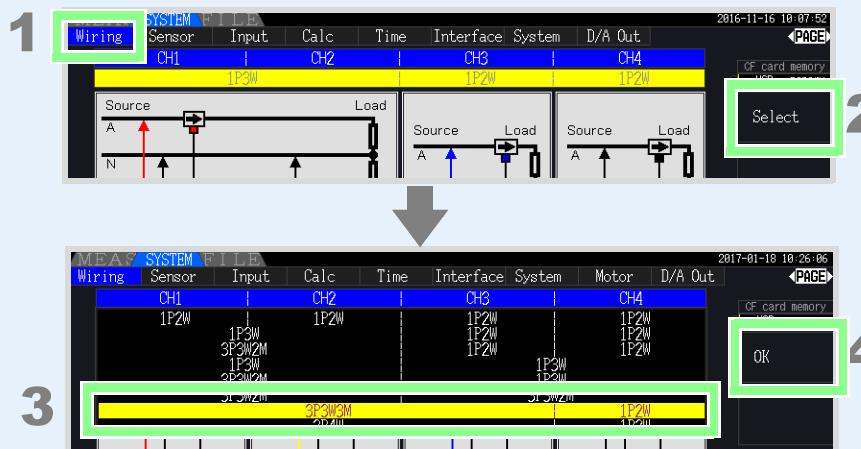

3. 設定電流感測器


1 按下 **SYSTEM** 顯示設定畫面，
按下 **◀、▶** 鍵切換成 **[Sensor]** 頁面

2 按下 **○○○** 選擇欲設定頻道的電流感測器

3 按下 **F** 鍵選擇感測器

4 設定電流感測器的相位修正，以進行高精度測量。

參閱操作說明書第 3.10 節

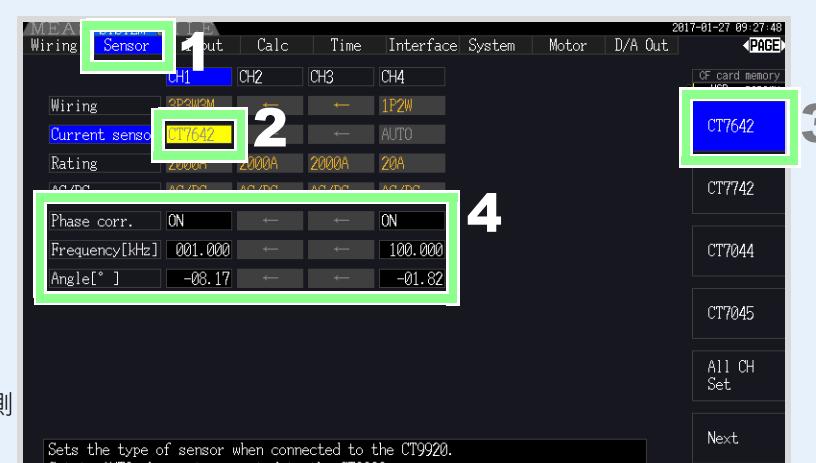

4. 檢視接線圖，同時連接測量線路

1 暖機 (30 分鐘) 後，
在接線之前實施零點調整
(重要)

1. 按下 **MEAS** 顯示測量畫面


2. 按下 **0 ADD**

會顯示 **[Execute Zero Adjust.]**。

3. 按下 **ENTER**

會顯示 **[Executing Please wait... All keys are disabled now.]**，約過
30 秒則退出顯示

2 連接電壓線

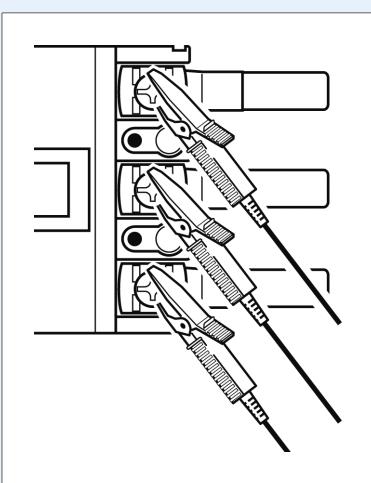

3 連接電流感測器



5. 執行簡易設定，確認接線


1 按下 **F6** 選擇 **[Easy Set]**，按下 **ENTER** 執行

執行簡易設定後，

配合已選擇的接線設定，將如下設定自動設為本公司建議值。
(電壓 / 電流檔位、同步源、測量下限頻率、累計模式、諧波同步源、整流方式)

2 確認是否顯示測量值

3 確認矢量是否在範圍內顯示，是否過長或過短，彼此間是否不同

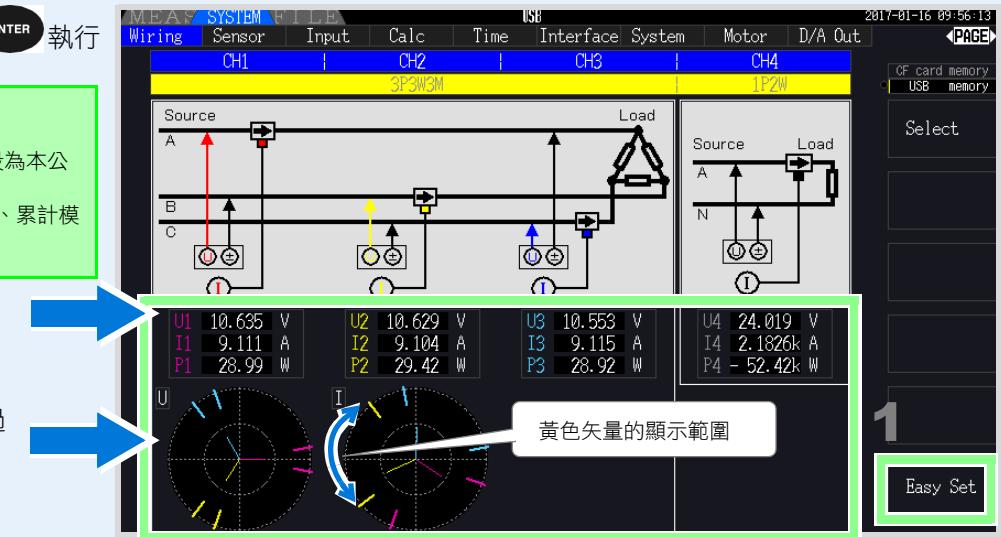


6. 測量值 查看 (瞬時值)

按下 **MEAS** 顯示測量畫面


按下 **◀、▶** 切換頁面

Vector

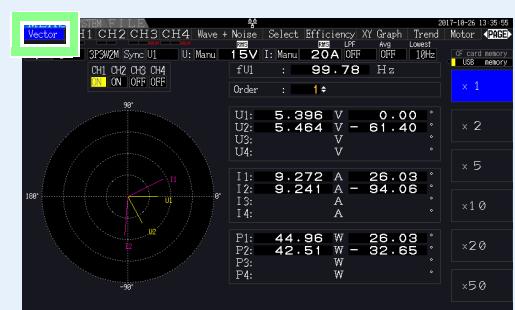


用數值和矢量顯示 1 ~ 4 頻道的諧波電壓 / 諧波電流 / 諧波功率測量值

CH1 ~ CH4

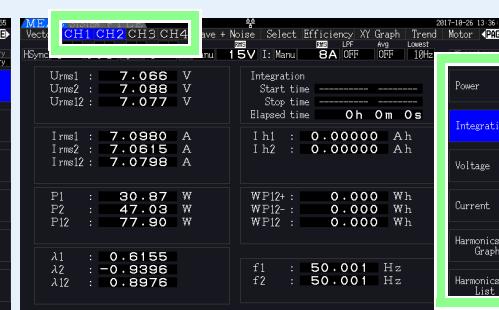


顯示各頻道的功率 / 電壓 / 電流測量值、
累計值、諧波圖形及清單

Wave+Noise

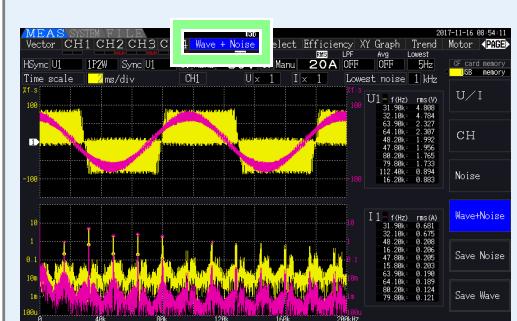


亦可儲存電壓 / 電流波形和干擾顯示資料

Select

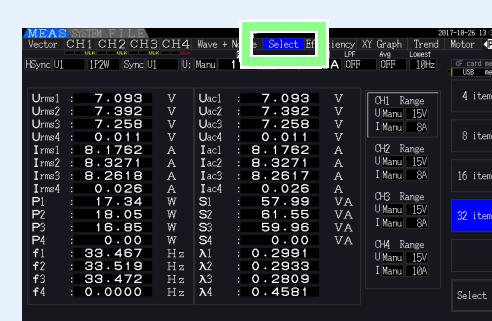


顯示選擇的任何項目

Efficiency

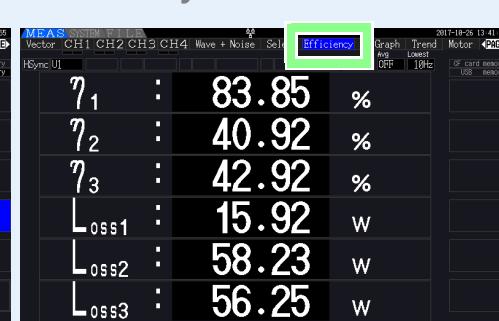


用數值顯示按照運算公式設定的功率和
損失

XYGraph

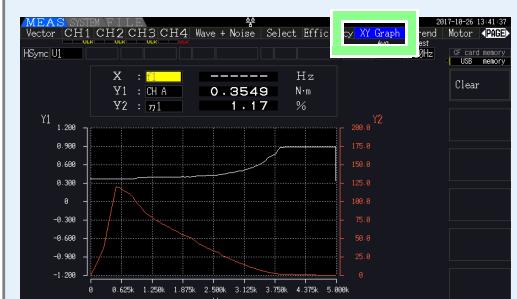

從測量項目選擇橫軸與縱軸項目
顯示 X-Y 圖形

Trend

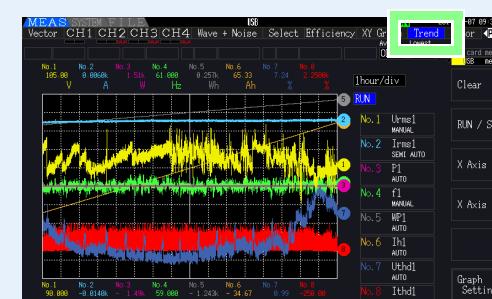

最多顯示 8 項測量值波動狀態

Motor



顯示馬達分析功能的測量值