


Éléments toujours affichés

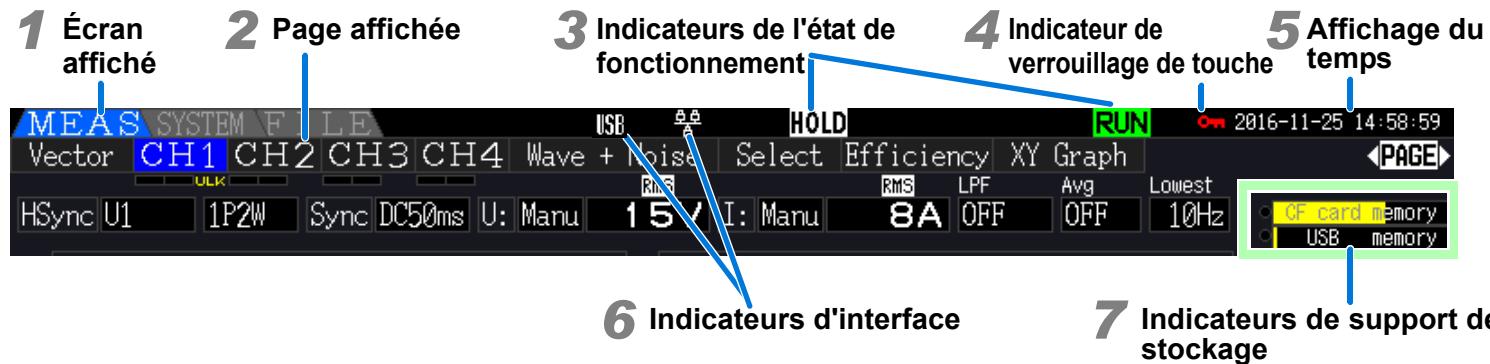

1 Écran affiché

- MEAS**: Écran de mesure (Appuyez sur **MEAS** pour afficher)
- SYSTEM**: Écran du système (Appuyez sur **SYSTEM** pour afficher)
- FILE**: Écran des opérations sur fichier (Appuyez sur **FILE** pour afficher)

2 Page affichée




Chaque page affiche différents contenus d'écran : sélectionnez la page appropriée, selon le besoin.

Changez de page avec **<** **>**.

3 Indicateurs de l'état de fonctionnement

- WAIT**: S'allume pendant l'état d'attente d'intégration.
- RUN**: Indique que l'intégration est en cours.
- STOP**: Indique que l'intégration est arrêtée.
- HOLD**: Indique que la mémorisation des données est active.
- PEAK**: Indique que la mémorisation de crête est active.

Fonctions supplémentaires

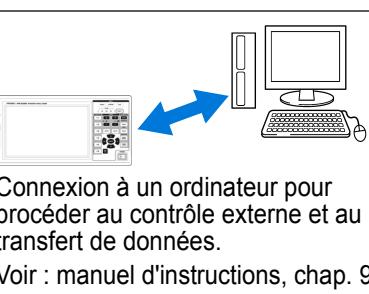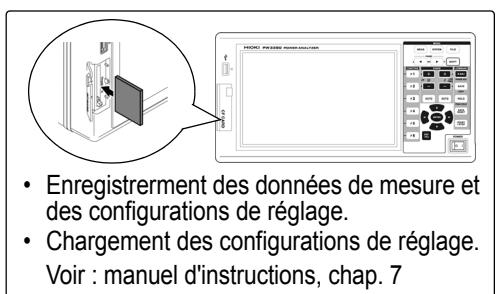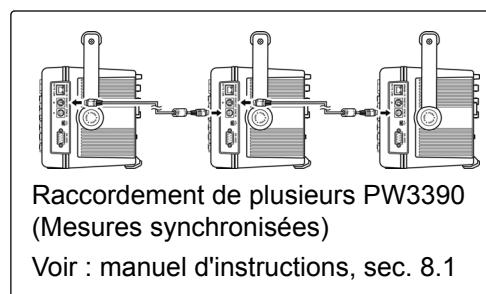

Consultez le manuel d'instructions pour obtenir plus de détails, dont les procédures de réglage pour la mesure et l'affichage, les fonctions pratiques et bien plus encore.

PW3390 ANALYSEUR DE PUISSANCE POWER ANALYZER Guide de Mesure

HIOKI

À lire en premier

FR

Feb. 2018 Revised edition 1 Imprimé au Japon
PW3390A970-01 (A966-01) 18-02H

Merci d'avoir acheté l'analyseur de puissance Hioki modèle PW3390.


Ce guide présente la procédure de mesure de base de l'analyseur de puissance pour les débutants. Avant toute utilisation de l'appareil, veillez à lire attentivement le manuel d'instructions.

1. Raccordement des câbles et des sondes et mise sous tension

Contrôle avant raccordement

- Câbles de mesure de tension et cordon électrique**
L'isolation d'un câble est-elle endommagée, ou une pièce en métal nue est-elle exposée ?
- Sondes de courant**
Une pince est-elle fissurée ou endommagée ?
- PW3390**
L'appareil présente-t-il des dommages évidents ?

Cordon électrique

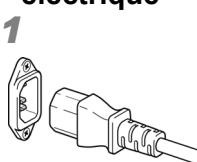

- 1 Raccordez l'autre extrémité du cordon électrique à une prise murale.

Si un dommage est constaté.
Contactez votre revendeur ou représentant Hioki en cas de dommage.


Confirmation de mise sous tension

- L'écran de test automatique (modèle et version) s'affiche-t-il ?
- Une fois le test automatique achevé, la page **[Wiring]** de l'écran de paramètres ou de mesure apparaît-elle (en fonction du moment de mise sous tension de l'appareil) ?


Si le test automatique ne s'affiche pas ou si une erreur s'affiche.

Le cordon électrique peut être endommagé, ou l'appareil peut présenter un dommage interne.
Veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant Hioki.

3 Câbles de mesure de la tension

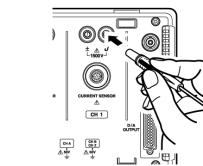

4 Câbles de la sonde de courant

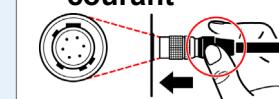

5 Mise sous tension



Pour une précision optimale, respectez un préchauffage d'au moins 30 minutes avant de procéder au réglage du zéro et aux mesures.

Touches de commande Touches MENU

Permettent de sélectionner un écran

Touche **MEAS** : écran de mesure

Touche **SYSTEM** : écran du système

Touche **FILE** : écran d'opération sur fichier

Touche SHIFT

(allumée lorsqu'elle est active)
Active les fonctions de touche alternatives.

Touche 0 ADJ (réglage du zéro)

Permet de réaliser le réglage du zéro et la démagnétisation de la sonde de courant.

Touche SAVE

- Enregistrement des données vers un support de stockage.
- Appuyez sur **SAVE** après avoir appuyé sur la touche **SHIFT** pour sauvegarder une capture d'écran sur le support de stockage. (Capture d'écran)

Touche HOLD

Alterne entre la fonction de mémorisation et de mémorisation de crête.

Touche DATA RESET

Réinitialise les valeurs d'intégration.

Touche START/STOP

Démarre et arrête les opérations d'intégration et d'enregistrement.

Touches PAGE

Change la page de l'écran.

Touches FUNCTION (Touches F)

Permettent de sélectionner et modifier le contenu et les paramètres affichés.

Touches RANGE

- Permet de modifier les gammes de mesure de tension (U) et de courant (I).
- Appuyer sur la touche **AUTO** active la gamme automatique.

Touche ENTER

Confirme les sélections et les changements apportés aux paramètres.

Touche ESC (Échap)

- Annule la dernière modification d'un paramètre et le fait revenir à son état précédent.
- Maintenez-la appuyée pendant trois secondes pour activer le verrouillage de la touche.

Touche CURSOR

Permet de déplacer les curseurs.

2. Sélection du mode de câblage


1 Appuyez sur **SYSTEM** pour afficher l'écran du système, puis sélectionnez la page **[Wiring]** avec les touches **◀ ▶**.

2 Appuyez sur **F1 [Select]**.

3 Utilisez les touches pour sélectionner le mode de câblage (configuration de phase) du système de mesure.

4 Appuyez sur **F1** pour accepter la sélection.

Le(s) schéma(s) de câblage est/sont affiché(s).

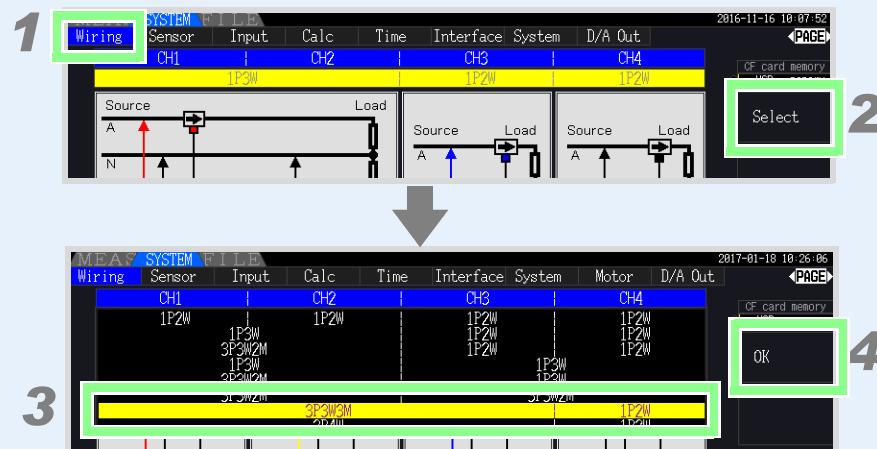

3. Sélection des sondes de courant

1 Appuyez sur **SYSTEM** pour afficher l'écran du système, puis sélectionnez la page **[Sensor]** avec les touches **◀ ▶**.

2 Sélectionnez le canal dont vous souhaitez configurer la sonde de courant avec .

3 Sélectionnez la sonde avec la touche **F**.

4 Pour augmenter la précision de mesure, configurez la correction de phase pour les sondes de courant. Voir : manuel d'instructions, sec. 3.10



Si vous utilisez le câble de conversion CT9920, réglez les modèles des sondes de courant. Si vous n'utilisez pas le CT9920, il n'est pas nécessaire de régler les modèles des sondes de courant, car ces informations seront détectées automatiquement.

4. Raccordement des câbles de mesure de tension et des sondes de courant aux lignes de mesure en fonction du/des schéma(s) de câblage.

1 <IMPORTANT> Après 30 minutes de préchauffage, réalisez toujours le réglage du zéro avant le raccordement aux lignes.

1. Appuyez sur **MEAS** pour afficher l'écran de mesure.


2. Appuyez sur **0 ADJ**.

[Execute Zero Adjust.] est affiché.


3. Appuyez sur **ENTER**.

[Executing Please wait... All keys are disabled now.] est affiché pendant 30 secondes, jusqu'à la fin.

2 Branchez les câbles de mesure de tension

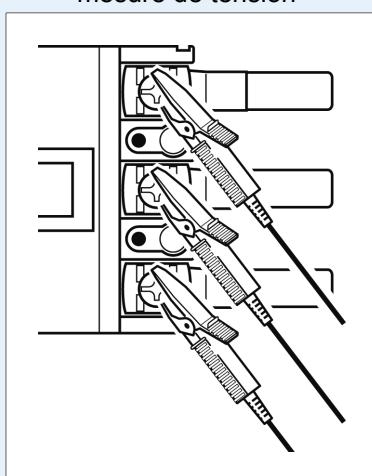

3 Raccordez les sondes de courant

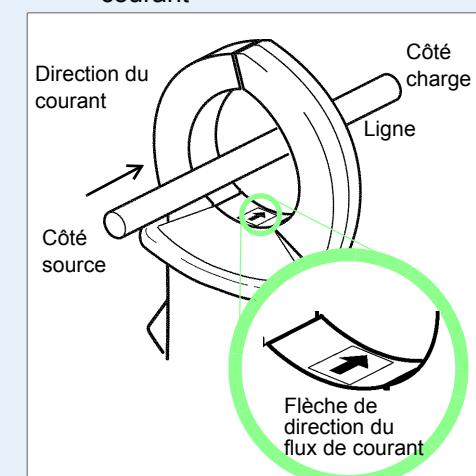

5. Exécution du réglage rapide et vérification du câblage correct

1 Appuyez sur **F6 [Easy Set]**, puis sur **ENTER** pour exécuter.

Lors de l'exécution du réglage rapide


L'exécution du réglage rapide configure automatiquement les paramètres suivants aux valeurs recommandées par Hioki pour le mode de câblage sélectionné (système de phase) : gammes de tension et de courant, source de synchronisation, limite inférieure de fréquence de mesure, mode d'intégration, source de synchronisation d'harmonique et méthode de rectification.

2 Vérifiez que des valeurs de mesure adéquates sont affichées.


3 Vérifiez que les vecteurs sont affichés selon la gamme appropriée et que les vecteurs ne sont pas trop courts ou de longueurs inégales.

6. Visualisation des valeurs de mesure

Appuyez sur **MEAS** pour afficher l'écran de mesure et appuyez sur **◀ ▶** pour naviguer entre les pages de l'écran.

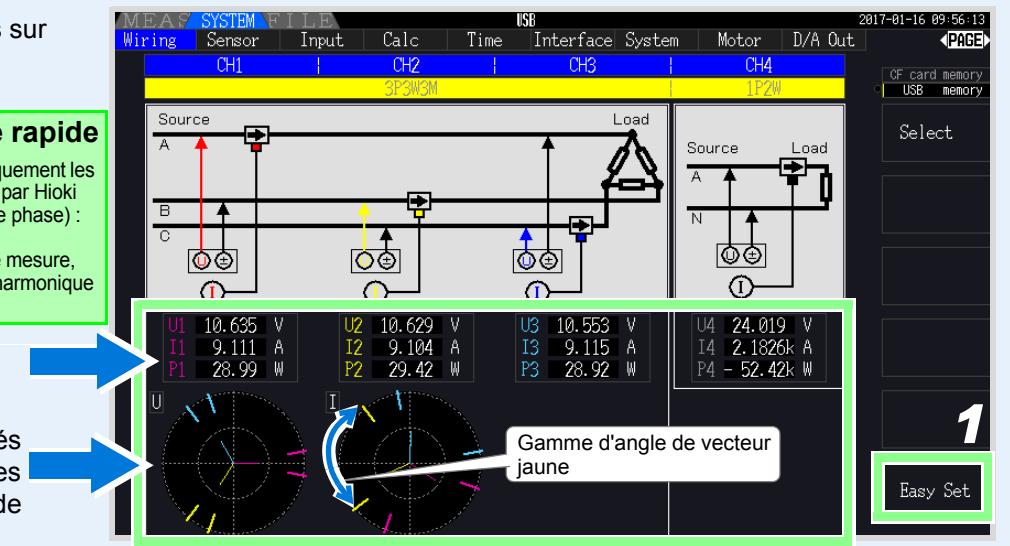

Vector

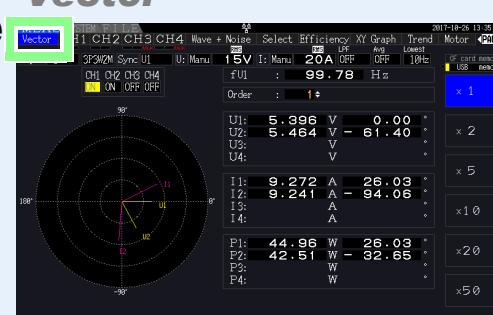


Cette page affiche la tension d'harmonique, le courant d'harmonique et la puissance d'harmonique mesurés sur les canaux 1 à 4 sous forme de valeurs numériques et de vecteurs.

CH1 to CH4




Cette page affiche les valeurs de puissance, tension et courant mesurées, les valeurs d'intégration, et permet d'accéder aux graphiques et listes d'harmonique de chaque canal.

Wave + Noise

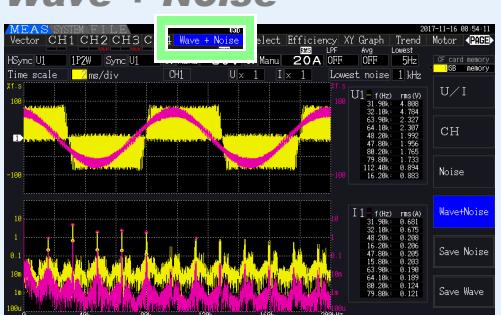


Cette page affiche les ondes et le bruit de tension et de courant. Les deux données peuvent être enregistrées.

Select

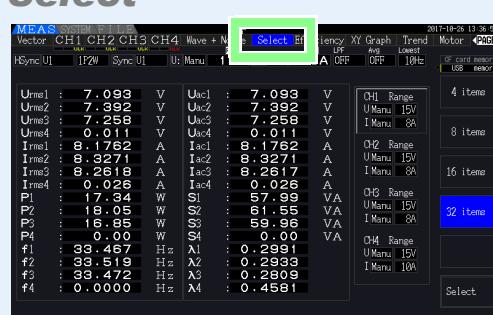

Cette page affiche les paramètres que vous avez sélectionnés.

Efficiency

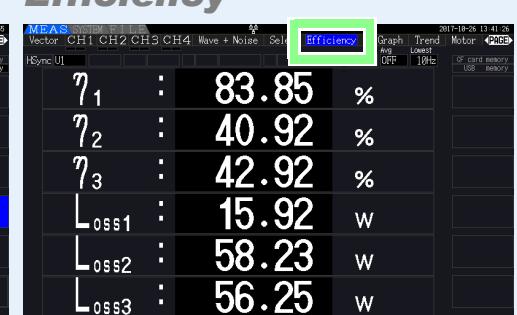

Cette page affiche les valeurs numériques d'efficacité et de perte déterminées par calculs.

XY Graph




Cette page affiche un graphique X-Y des paramètres de mesure sélectionnés pour les axes horizontal et vertical.

Trend



Cette page affiche des fluctuations de jusqu'à huit valeurs mesurées.

Motor

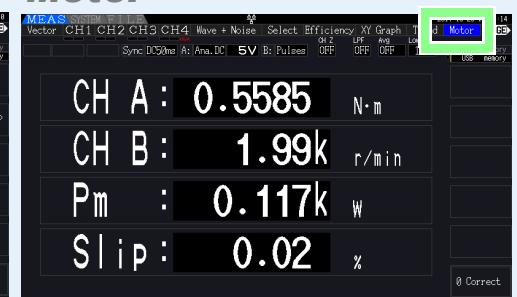

Cette page affiche des valeurs mesurées pour la fonction d'analyse moteur.

Affiché uniquement sur le PW3390-03 (modèle avec analyse moteur et sortie N/A).