

BT3563A
BT3562A
BT3561A

HIOKI

BT3563
BT3563-01
BT3562
BT3562-01

Bedienungsanleitung

AKKUTESTGERÄT BATTERY HiTESTER



Neueste Ausgabe der Bedienungsanleitung



**Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Zur späteren Verwendung aufbewahren.**

Namen und Funktionen von Teilen ▶ p.11

Instandhaltung und Wartung ▶ p.189

Vorbereitungen vor Messungen ▶ p.19

Fehleranzeige ▶ p.191

DE

June 2024 Revised edition 6
BT3562A961-06 (A981-12)



Inhalt

Einleitung.....	1
Prüfen des Packungsinhalts.....	2
Sicherheitsinformation.....	3
Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb.....	5

Kapitel 1 **Übersicht** _____ **9**

1.1 Produktübersicht	9
1.2 Funktionen	10
1.3 Namen und Funktionen von Teilen	11
1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT → ENTER)	16
1.5 Flussdiagramm der Messung	17

Kapitel 2 **Vorbereitungen vor Messungen** _____ **19**

2.1 Flussdiagramm der Vorbereitung	19
2.2 Anschließen des Netzkabels.....	20
2.3 Verbinden der optionalen Testleitungen	21
2.4 Ein- und Ausschalten des Instruments	22
2.5 Auswählen der Leitungsfrequenz	24

Kapitel 3 **Messung** _____ **25**

3.1 Inspektion vor dem Betrieb	25
3.2 Grundlegendes Messbeispiel	26
■ Vorbereitungen.....	26
■ Instrumenteinstellungen.....	27
■ Nullabgleich.....	28
■ Messung.....	29
3.3 Auswählen des Messmodus	30
3.4 Einstellen des Messbereichs	31
■ Widerstandsmessbereich.....	31
■ Spannungsmessbereich.....	32
■ Auto-Bereich	33
3.5 Einstellen der Abtastrate	34
3.6 Nullabgleichsfunktion	35
■ Verkabelungsmethode für Nullabgleich	35
■ Ausführen der Nullabgleich	35
3.7 Anzeigen der Messergebnisse	38

■ Messfehlererkennung	39
■ Überlaufanzeige	40

Kapitel 4

Angewandte Messung _____ **41**

4.1 Komparator-Funktion	42
■ Komparatoreinstellung Beispiel 1 (Obere und untere Grenzwertauswertung)	43
■ Komparatoreinstellung Beispiel 2 (Referenzwert- und Toleranzauswertung)	47
■ Signaltoneinstellung der Komparator-Auswertung	52
■ Einstellung des Komparator-Ausführungsmodus	52
■ Auswahl der Komparator-Grenzwertmethode	53
■ Einstellung des oberen und unteren Grenzwertes (nach Referenzwert und Toleranz)	54
■ Konfigurieren der Absolutwert-Auswertungsfunktion (Spannung)	55
■ Aktivieren und Deaktivieren der Komparator-Funktion	56
■ Komparator-Auswertungsergebnisse	57
■ Wechseln zwischen der Messwert- und Komparator-Einstellungsanzeige	58
4.2 Auslöserfunktion	59
■ Einstellungen der Auslösequelle	59
■ Einstellungen der Auslöserverzögerung	60
4.3 Messstromimpulsausgangs-Funktion	61
4.4 Durchschnittsfunktion	63
4.5 Statistische Berechnungsfunktionen	64
4.6 Speicherfunktion	68
4.7 Tastensperrfunktion	70
4.8 Panelspeicherfunktion	71
4.9 Panelladefunktion	72
4.10 Selbstkalibrierung	73
4.11 Messwertausgabefunktion	74
4.12 Einstellung des Tastentons	75
4.13 Reset-Funktion	76

Kapitel 5

Externe Steuerung (EXT I/O) _____ **79**

5.1 Übersicht	79
5.2 Signalbeschreibungen	80
■ Ausgangsstift	80
■ Eingangssignale	81
■ Ausgangssignale	82
■ ERR-Ausgabe	83
■ Instrumenteinstellungen	84

5.3	Ablaufdiagramm	85
5.4	Interner Schaltkreis	87
5.5	Externe Steuerung F&A	90

Kapitel 6

Drucken 91

6.1	Anschließen des Druckers	91
	■ Verbinden des Druckers mit dem Instrument.....	92
6.2	Auswählen der Schnittstelle	93
6.3	Drucken	94

Kapitel 7

Analoge Ausgabe 97

7.1	Anschlüsse am Analogausgang	97
7.2	Spezifikationen des Analogausgangs	98

Kapitel 8

RS-232C/LAN/GP-IB-Schnittstellen 99

8.1	Übersicht und Funktionen	99
8.2	Spezifikationen	100
	■ Spezifikationen von RS-232C	100
	■ LAN-Spezifikationen.....	100
	■ Spezifikationen GP-IB	101
8.3	Auswählen der Anschlüsse und des Protokolls	102
	■ Anschließen des Steckverbinders.....	102
	■ Auswählen der Schnittstelle.....	105
	■ Einstellen der LAN-Kommunikation	106
8.4	Kommunikationsmethoden	108
	■ Meldungsformat	108
	■ Ausgabewarteschlange und Eingabepuffer	112
	■ Status Byte Register	113
	■ Ereignisregister	115
	■ Initialisierungselemente.....	118
	■ Lokalfunktion	118
8.5	Meldungsliste	119
	■ Standardbefehle.....	119
	■ Gerätespezifische Befehle	120
8.6	Erläuterung der Meldungen	126
	■ Standardbefehle.....	127
	■ Gerätespezifische Befehle	131
	■ Formate der Messwerte	158
	■ Befehlskompatibilität mit dem Modell 3560 AC mΩ HiTESTER.....	159
8.7	Grundlegende Datenimportmethoden	164
8.8	Beispielprogramme	165

- Zur Programmierung in Visual Basic® 5.0/6.0 165
- Zur Programmierung in Visual Basic® 2005 175
- Vorgehensweise zum Erstellen eines Programms
(Visual Basic® 2005)..... 175
- Beispielprogramme(Visual Basic® 2005)..... 177

Kapitel 9

Spezifikationen _____ **179**

- 9.1 Grundlegende Spezifikationen 179
- 9.2 Genauigkeit 185
- 9.3 Allgemeine Spezifikationen 187

Kapitel 10

Instandhaltung und Wartung _____ **189**

- 10.1 Fehlerbehebung 189
- 10.2 Reinigung 191
- 10.3 Fehleranzeige 191

Kapitel 11

Lizenzinformationen _____ **193**

Anhang _____ **A 1**

- Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller
PrüfleitungenA 1
- Anhang 2 Vierpolige Wechselstrommethode.....A 4
- Anhang 3 Messwerte bei vierpoliger Messung
(Unterschiede bei Messwerten aufgrund verwendeter
Messleitungen).....A 5
- Anhang 4 Synchrones Erkennungssystem.....A 6
- Anhang 5 Konfiguration und Erweiterung der Prüfleitungen.....A 7
- Anhang 6 Wirkung von WirbelströmenA 8
- Anhang 7 KalibrierungsvorgangA 9
- Anhang 8 Nullabgleich.....A 10
- Anhang 9 Prüfleitungsoptionen.....A 15
- Anhang 10 Montage auf einem Stativ.....A 17
- Anhang 11 AbmessungsschaubildA 19

INDEX _____ **i**

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Akkutestgerät des Modells BT3561A, BT3562A, BT3562, BT3562-01, BT3563A, BT3563, BT3563-01 von Hioki entschieden haben. Bitte lesen Sie zunächst dieses Handbuch und bewahren Sie es für spätere Bezugnahme griffbereit auf, um den maximalen Nutzen aus dem Instrument zu ziehen.

Bitte lesen Sie die separaten „Betriebsvorsichtsmaßnahmen“, bevor Sie das Instrument verwenden.

In dieser Anleitung gelten die folgenden Konventionen:

Die Modelle BT3561A, BT3562A, BT3562, BT3562-01, BT3563A, BT3563 und BT3563-01 werden als „das Instrument“ bezeichnet.

Wenn nicht anders angegeben werden die Modelle BT3562, BT3562-01 und BT3562A kollektiv als „Modell BT3562“ bezeichnet, während die Modelle BT3563, BT3563-01 und BT3563A kollektiv als „Modell BT3563“ bezeichnet werden.

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Produkt, um wichtige Produktinformationen zu erhalten.

<https://www.hioki.com/global/support/myhioki/registration/>



Markenzeichen

Microsoft, Windows, Visual Studio, Visual Basic, Edge und Visual C# sind Handelsmarken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Prüfen des Packungsinhalts

 
Untersuchen Sie das Instrument nach dem Erhalt sorgfältig, um sicherzugehen, dass es auf dem Versandweg nicht beschädigt wurde. Prüfen Sie insbesondere Zubehörteile, Bedienschalter und Steckverbinder. Bei offensichtlichen Schäden oder wenn das Gerät nicht spezifikationsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter. Für den Transport des Instruments verwenden Sie, wenn möglich, die ursprünglichen Verpackungsmaterialien.

Überprüfen Sie, dass die folgenden Teile in der Packung enthalten sind. (Jeweils eins)


- Modell BT3561A Akkutestgerät
- Modell BT3562 Akkutestgerät
- Modell (GP-IB-Version) BT3562-01 Akkutestgerät
- Modell (LAN-Version) BT3562A Akkutestgerät
- Modell BT3563 Akkutestgerät
- Modell (GP-IB-Version) BT3563-01 Akkutestgerät
- Modell (LAN-Version) BT3563A Akkutestgerät



- Netzkabel



- Bedienungsanleitung

 

- Betriebsvorsichtsmaßnahmen (0990A903)

Optionen

Für das Instrument ist das folgende optionale Zubehör erhältlich. Zum Bestellen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Hioki-Händler oder Großhändler. Das optionale Zubehör kann geändert werden. Besuchen Sie unsere Website für aktualisierte Informationen.





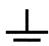



- Modell L2107 Messleitung mit Klemmen (60 V DC oder weniger)
- Modell 9453 Messleitung mit 4 Anschlüssen (60 V DC oder weniger)
- Modell 9467 Messleitung mit großen Krokodilklemmen (50 V DC oder weniger)
- Modell 9770 Messleitung mit Prüfspitzen (60 V DC oder weniger)
- Modell 9771 Messleitung mit Prüfspitzen (60 V DC oder weniger)
- Modell L2100 Messleitung mit Prüfspitzen (1000 V DC oder weniger)
- Modell L2110 Messleitung mit Prüfspitzen (1000 V DC oder weniger)
- Modell Z5038 0 ADJ BOARD (für Modell L2100 und L2110)
- Modell 9637 RS-232C-Kabel (9-polig zu 9-polig, Crossover)
- Modell 9151-02 GP-IB Anschlusskabel (2 m)
- Modell 9642 LAN-KABEL

Sicherheitsinformation

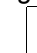


WARNUNG

Das Instrument wurde in Übereinstimmung mit den IEC 61010 Sicherheitsnormen konstruiert und vor dem Versand gründlichen Sicherheitsprüfungen unterzogen. Durch Bedienungsfehler während der Verwendung besteht jedoch Verletzungs- oder Todesgefahr und die Gefahr von Sachschäden am Instrument. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise im Handbuch verstanden haben, bevor Sie das Instrument verwenden. Wir lehnen jegliche Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen ab, die nicht direkt von Mängeln des Instruments herrühren.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und Warnungen, die wichtig für einen sicheren Betrieb des Instruments und die Aufrechterhaltung seines sicheren Betriebszustands sind. Lesen Sie vor seiner Verwendung unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

	In der Bedienungsanleitung weist das Symbol  auf besonders wichtige Informationen hin, die der Benutzer vor der Verwendung des Instrumentes lesen sollte.
	Das auf dem Instrument gedruckte Symbol  weist darauf hin, dass sich der Benutzer auf ein entsprechendes Thema in der Anleitung (markiert mit dem Symbol ) beziehen soll, bevor er die entsprechende Funktion verwendet.
	Kennzeichnet eine Erdpotential-Klemme.
	Kennzeichnet Gleichstrom (DC).
	Kennzeichnet die EIN-Seite des Netzschalters.
	Kennzeichnet die AUS-Seite des Netzschalters.

Die folgenden Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen auf die relative Bedeutung der Hinweise und Warnungen hin.

 GEFAHR	Weist darauf hin, dass unsachgemäße Bedienung eine extreme Gefahr darstellt, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Benutzers führen könnte.
 WARNUNG	Weist darauf hin, dass unsachgemäße Bedienung eine beträchtliche Gefahr darstellt, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Benutzers führen könnte.
 VORSICHT	Weist darauf hin, dass unsachgemäße Bedienung die Möglichkeit der Verletzung des Benutzers oder der Beschädigung des Instruments darstellt.
HINWEIS	Weist auf Hinweiselemente in Bezug auf die Leistung oder den korrekten Betrieb des Instruments hin.

Symbol für verschiedene Normen



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie entspricht.

Andere Symbole



Kennzeichnet ein Verbot.

(S.)

Kennzeichnet einen Verweis auf Referenzinformationen.




Kennzeichnet Kurzinformationen zum Betrieb und Abhilfemaßnahmen zur Fehlerbehebung.

*

Kennzeichnet, dass weiter unten erläuternde Informationen zu finden sind.

Bildschirm- zeige

Auf dem Bildschirm dieses Instruments werden die Zeichen wie folgt angezeigt.

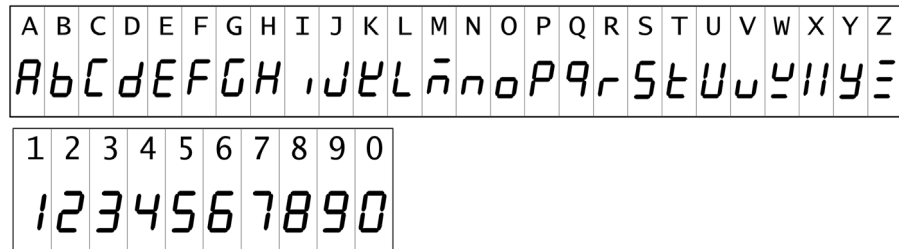


Messkategorien

Um den sicheren Betrieb von Messinstrumenten zu gewährleisten, werden in IEC 61010 Sicherheitsnormen für unterschiedliche elektrische Umgebungen, die in die als Messkategorien bezeichneten Kategorien CAT II bis CAT IV aufgeteilt wurden, aufgestellt.

CAT II	Primärstromkreis von Geräten, die über ein Netzkabel mit einer Wechselstromsteckdose verbunden sind (Handwerkzeuge, Haushaltsgeräte usw.) CAT II deckt direkte Messungen an den Anschlussbuchsen des Primärstromkreises ab.
CAT III	Primärstromkreise von schweren Maschinen (festen Anlagen), die direkt mit dem Verteilerkasten verbunden sind, und Zuleitungen vom Verteilerkasten zu Steckdosen.
CAT IV	Der Stromkreise zwischen Netzanschlusspunkt und Hauptanschlusspunkt, zum Stromzähler und dem primären Überstromschutz (Verteilerkasten).

Ein Messinstrument in einer Umgebung zu verwenden, die einer höheren Kategorie zugeordnet ist als diejenige, für die das Instrument ausgelegt ist, könnte schwere Unfälle verursachen und ist sorgfältig zu vermeiden. Das Verwenden eines Messinstruments ohne CAT-Einstufung bei Messungen von CAT II bis CAT IV könnte zu einem schweren Unfall führen und ist sorgfältig zu vermeiden.

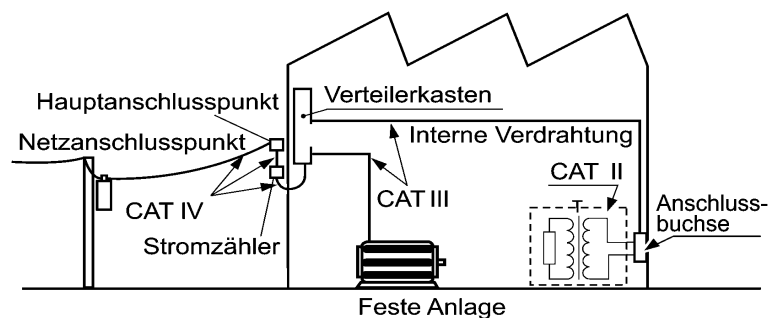

Genauigkeit

Hioki drückt die Genauigkeit als Fehlergrenzwerte aus, die als Prozentsätze in Bezug auf Anzeigewert, volle Skalenlänge und Stellen angegeben werden.

Volle Skalenlänge	(Maximaler anzeigbarer Wert) Bezieht sich auf den maximal anzeigbaren Wert für jeden Messbereich. Das Instrument hat Messbereiche, deren Werte den maximal anzeigbaren Werten entsprechen. Die Grenzwerte der Fehler bei den Gesamtskalenfehlern werden in Prozent der vollen Skalenlänge ausgedrückt (% der vollen Skalenlänge, % f.s.).
Anzeigewert	(Angezeigter Wert) Bezieht sich auf den angezeigten Wert des Messinstruments. Die Grenzwerte der Fehler bei den Anzeigewerten werden in Prozent des Anzeigewerts ausgedrückt (% des Anzeigewerts, % rdg).
Ziffern	(Auflösung) Bezieht sich auf die kleinste Veränderung der Anzeige auf dem digitalen Messgerät, d.h. die Ziffer Eins ganz rechts außen. Die Grenzwerte von Stellenfehlern werden in Stellen (dgt) ausgedrückt.

Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb



Halten Sie diese Sicherheitsmaßnahmen ein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die verschiedenen Funktionen des Instruments optimal nutzen zu können.

Installation des Instruments und Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit:

0 bis 40 °C, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für Genauigkeitsgarantie:

23 ± 5 °C, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)

Vermeiden Sie die folgenden Orte, die einen Unfall verursachen oder dem Instrument einen Schaden zuführen können.



Direkter
Sonneneinstrahlung
ausgesetzt
Hohen Temperaturen
ausgesetzt



In Gegenwart von
korrosiven oder
explosiven Gasen



Wasser, Öl, andere
Chemikalien oder
Lösungsmittel
Hohe
Luftfeuchtigkeiten
oder Kondenswasser



Starken
elektromagnetischen
Feldern ausgesetzt
In der Nähe von
elektromagnetischen
Strahlern



Einem hohen Maß an
Partikelstaub
ausgesetzt



Vibrationen ausgesetzt

⚠ GEFAHR


Um Stromschläge zu vermeiden, entfernen Sie nicht das Gehäuse des Instruments. Die Komponenten im Inneren des Instruments führen hohe Spannungen und können während des Betriebs hohe Temperaturen entwickeln.

HINWEIS

Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Geräten mit elektrischen Störsignalen, da die Störsignale auf das Messobjekt einwirken und somit zu ungenauen Messungen führen können.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Das Instrument sollte nur mit der Unterseite nach unten betrieben werden.
- Das Instrument nicht auf unsicher stehenden oder geneigten Oberflächen aufstellen.

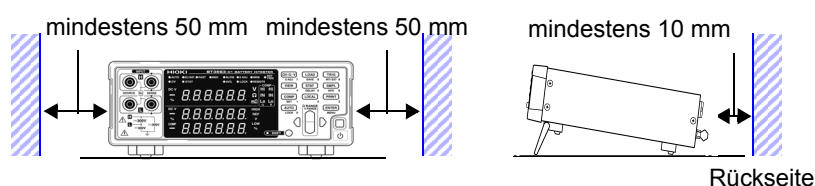

Das Instrument kann mit dem Ständer verwendet werden. (S. 15)
Es kann zudem auf dem Ständer montiert werden. Anhang (S. A17)

Vorbereitende Prüfungen

Vor dem ersten Einsatz des Instruments sollten Sie es auf normale Funktionsfähigkeit prüfen, um sicherzustellen, dass keine Schäden während Lagerung oder Transport aufgetreten sind. Falls Sie Schäden finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.

WARNUNG

Stellen Sie vor der Verwendung des Instruments sicher, dass die Isolierung der Stromkabel und Prüflösungen unbeschädigt ist und keine nicht isolierten Leiter unsachgemäß freiliegen. Die Verwendung des Instruments unter solchen Bedingungen könnte einen elektrischen Schlag verursachen. Wenden Sie sich daher an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter zwecks Ersatzteile.

Vorsichtsmaßnahmen bei Messungen

GEFAHR

- Um Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, mit den Messleitungen keine stromführenden Leitungen kurz zu schließen.
- Verwenden Sie das Instrument nicht zum Messen von Schaltkreisen, die seine Ratings oder Spezifikationen überschreiten. Beschädigungen am Instrument oder Überhitzung können einen Stromschlag verursachen.
- Die maximale Eingangsspannung und die maximale Nennspannung werden in der folgenden Tabelle angegeben.

Modell	Maximale Eingangsspannung	Max. Nennspannung gegen Erde
BT3561A	±60 V DC	±60 V DC
BT3562 BT3562-02	±60 V DC	±70 V DC
BT3562A	±100 V DC	±100 V DC
BT3563	±300 V DC	±300 V DC

Siehe „9.1 Grundlegende Spezifikationen“ (S. 179).

- Schließen Sie niemals eine Batteriezelle oder -modul an einen Motor an, während diese gemessen wird. Dies kann Stoßspannungen verursachen, die zu Schäden am Instrument oder zu Verletzungen führen können.

WARNUNG

- Um Stromschläge zu vermeiden, überprüfen Sie vor Messungen die Werte der Messleitungen, und achten Sie darauf, keine Spannungen zu messen, die diese Werte übersteigen.
- Berühren Sie keinesfalls die Metallspitze der Stromzangen, nachdem damit Hochspannungsakkus gemessen wurden. Dies kann zu Stromschlägen führen, da die Komponenten im Instrumentinneren noch elektrisch geladen sein können. (Interne Entladedauer: Ca. 20 Sekunden)
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verbinden Sie zuerst die Bananenstecker der Stromzange mit dem Instrument und danach die Stromzangen mit dem Akku.
- Um Stromschläge zu verhindern, überschreiten Sie nie den untersten Nennwert, der auf dem Instrument und den Messleitungen angegeben ist.

HINWEIS

- Verwenden Sie nur die angegebenen Prüflösungen und Kabel. Durch die Verwendung eines anderen Kabels kann es aufgrund einer schlechten Verbindung oder aus anderen Gründen zu fehlerhaften Messungen kommen.
- Um die angegebene Messgenauigkeit zu gewährleisten, lassen Sie das Instrument mindestens 30 Minuten lang aufwärmen. Führen Sie nach dem Aufwärmen eine Selbstkalibrierung durch.
Siehe „4.10 Selbstkalibrierung“ (S. 73).
- Der Eingangskreis umfasst eine Sicherung. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann keine Messung ausgeführt werden.
- Wenn dieses Instrument über einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird, werden alle Einstellungen, wie Messbereich, Komparatoreinstellungen etc. intern gespeichert (gesichert) (außer Speicherfunktion und Messwerte). Um die Einstellungen zu erhalten, warten Sie nach dem Ändern der Einstellungen daher für kurze Zeit (ca. fünf Sekunden), bevor Sie das Instrument ausschalten. Messeinstellungen, die über die RS-232C-, LAN- oder GP-IB-Schnittstelle vorgenommen oder über LOAD-Signale des EXT I/O-Steckverbinders geladen werden, werden nicht gespeichert.
- Wählen Sie für die Messung von Akkus einen geeigneten Messbereich aus. Wenn für die Messung einer Knopfzelle oder eines anderen Batterietyps mit hohem internen Widerstand ein niedriger Bereich wie 3 mΩ verwendet wird, kann eine Leerlaufspannung (ca. 4 V) entstehen, durch die die Batterie geladen wird.

Vor dem Anschließen und Einschalten**⚠️ WARNUNG**

- Vor dem Einschalten des Instruments stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Netzteil des Instruments angegebenen Spannung entspricht. Das Verbinden mit einer falschen Versorgungsspannung kann zu Schäden am Instrument führen und eine elektrische Gefahr darstellen.
- Um Elektrounfälle zu vermeiden und die Sicherheitsspezifikationen des Instruments einzuhalten, schließen Sie das mitgelieferte Netzteil nur an 3-Kontakt-Steckdosen (mit zwei Leitern und einer Erdung) an.

HINWEIS

Um Störsignale zu unterdrücken, muss das Instrument entsprechend der Frequenz der Stromquelle eingestellt werden. Stellen Sie das Instrument vor dem Betrieb auf die Frequenz Ihrer gewerblichen Stromversorgung ein. Wenn die Versorgungsfrequenz nicht korrekt eingestellt ist, werden die Messungen instabil.
Siehe „2.5 Auswählen der Leitungsfrequenz“ (S. 24).
Vor dem Verbinden oder Trennen des Netzkabels stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

Handhabung des Instruments**⚠️ VORSICHT**

- Um Schäden an dem Instrument zu vermeiden, schützen Sie es bei Transport und Handhabung vor Erschütterungen. Achten Sie besonders darauf, Erschütterungen durch Fallenlassen zu vermeiden.
- Drücken Sie das Instrument nicht stark nach unten, wenn der Standfuß aufgestellt ist. Ansonsten könnte der Standfuß beschädigt werden.

HINWEIS

Bei der Verwendung in Wohngebieten kann dieses Instrument zu Interferenzen führen. Daher müssen für die Verwendung in Wohngebieten spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um Interferenzen mit Radio- und TV-Signalen zu vermeiden.

Handhabung der Prüflleitungen und Kabel

VORSICHT

- Biegen Sie die Prüflleitungen und Kabel nicht und ziehen Sie nicht daran, um Brüche zu vermeiden.
- Nicht auf Leitungen treten und Einklemmen vermeiden, da dies die Isolierung des Kabels beschädigen könnte.
- Um einen Geräteausfall zu verhindern trennen Sie während der Kommunikation nicht das Kommunikationskabel.
- Verwenden Sie eine gemeinsame Erdung für das Instrument und den Computer. Die Verwendung unterschiedlicher Erdungsstromkreise führt zu einer Potentialdifferenz zwischen der Erdung des Instruments und der Erdung des Computers. Falls das Kommunikationskabel angeschlossen wird, während eine solche Potentialdifferenz besteht, kann dies zu einem Gerätefehler oder -ausfall führen.
- Schalten Sie stets das Instrument und den Computer aus, bevor Sie eines der Kommunikationskabel anschließen oder trennen. Es könnte ansonsten zu Gerätefehlern oder Schäden kommen.
- Ziehen Sie nach dem Anschließen des Kommunikationskabels die Schrauben an dem Steckverbinder an. Wenn der Steckverbinder nicht befestigt wird, könnte es zu Gerätefehlern oder Schäden kommen.

Übersicht

Kapitel 1

1

Kapitel 1 Übersicht

1.1 Produktübersicht

Die Modelle BT3561A , BT3562 , BT3563 Akkustestgeräte ermöglichen die Messung des inneren Widerstands von Akkus mittels einer vierpoligen 1-kHz-Wechselstrommethode bei gleichzeitiger Messung der Gleichstromspannungen (elektromotorische Kraft [EMK]). Dank ihrer hohen Präzision, schnellen Messleistung und umfassender Schnittstellenfunktionen sind diese Modelle ideal für Akkutests an Fertigungslinien geeignet.

1.2 Funktionen

◆ Gleichzeitige Messung des inneren Widerstands und der Spannung von Akkus

Mit der vierpoligen Wechselstrommethode können Widerstand und Gleichstrom gleichzeitig gemessen werden, sodass interner Widerstand und EMK von Akkus in einem Durchgang gemessen und ausgewertet werden können.

◆ Hochpräzise Messungen

Widerstandsmessungsauflösung von $1\ \mu\Omega$ oder $0,1\ \mu\Omega$ und Spannungsmessungsauflösung von $10\ \mu\text{V}$. Die Spannungs-Messgenauigkeit von $\pm 0,01\%$ des Anzeigewerts wird erreicht.

◆ Hochgeschwindigkeitsmessungen

Gleichzeitige Widerstands- und Spannungsmessungen können im Abstand von 20 ms durchgeführt werden.
(Reaktionszeit von ca. 10 ms + Messdauer von ca. 8 ms)

◆ Hochspannungsmessung

Das Modell BT3563 unterstützt die Messung von Hochspannungsakkus mit bis zu 300 V (die Modelle BT3561A, BT3562 und BT3562-01 unterstützen die Messung von bis zu 60 V) (das Modell BT3562A unterstützt die Messung von bis zu 100 V).

◆ Komparator-Funktionen

Die Widerstands- und Spannungsmesswerte werden in drei Kategorien (Hi, IN und Lo) ausgewertet, und die Ergebnisse werden eindeutig angezeigt. Zudem wird die PASS/FAIL-Auswertung durch unterschiedliche Komparator-Auswertungssignaltöne eindeutig signalisiert, wodurch die Auswertungsergebnisse leichter erkennbar werden.

◆ Statistische Berechnungsfunktionen

Für Anwendungen wie für das Produktionsmanagement können Höchst-, Tiefst- und Durchschnittsmesswerte, Standardabweichung, Prozessfähigkeitsindizes und weitere Werte automatisch berechnet werden. Die Berechnungsergebnisse können zudem als Komparator-Einstellungswerte verwendet werden.

◆ Speicherfunktion von Messwerten

Das Instrument umfasst eine Speicherfunktion und Speicherkapazität für bis zu 400 Messwertpaare. Wenn viele aufeinanderfolgende Messungen bei hoher Geschwindigkeit ausgeführt und die Messwerte nach jeder Messung an einen PC gesendet werden, kann der Wechsel der Messobjekte zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Verzögerung kann durch die Speicherfunktion vermieden werden, indem die gespeicherten Werte während der Leerlaufzeiten in Chargen gesendet werden.

◆ EXT I/O-Schnittstelle

Das Instrument verfügt standardmäßig über EXT I/O- und RS-232C-Schnittstellen mit Übertragungsraten von bis zu 38400 bps.

- Die Modelle BT3562-01 und BT3563-01 unterstützen zudem GP-IB- und Analogausgänge.
- Die Modelle BT3561A, BT3562A und BT3563A unterstützen auch den LAN-Ausgang und den Analogausgang.

◆ Drucken von Messwerten und statistischen Ergebnissen

Schließen Sie einen Drucker an, um Messwerte und statistische Berechnungsergebnisse zu drucken.

1.3 Namen und Funktionen von Teilen

1


Kapitel 1 Übersicht

Vorderseite

Eingangsanschlüsse (INPUT)

Verbinden der optionalen Testleitungen.

Siehe „2.3 Verbinden der optionalen Testleitungen“ (S. 21)

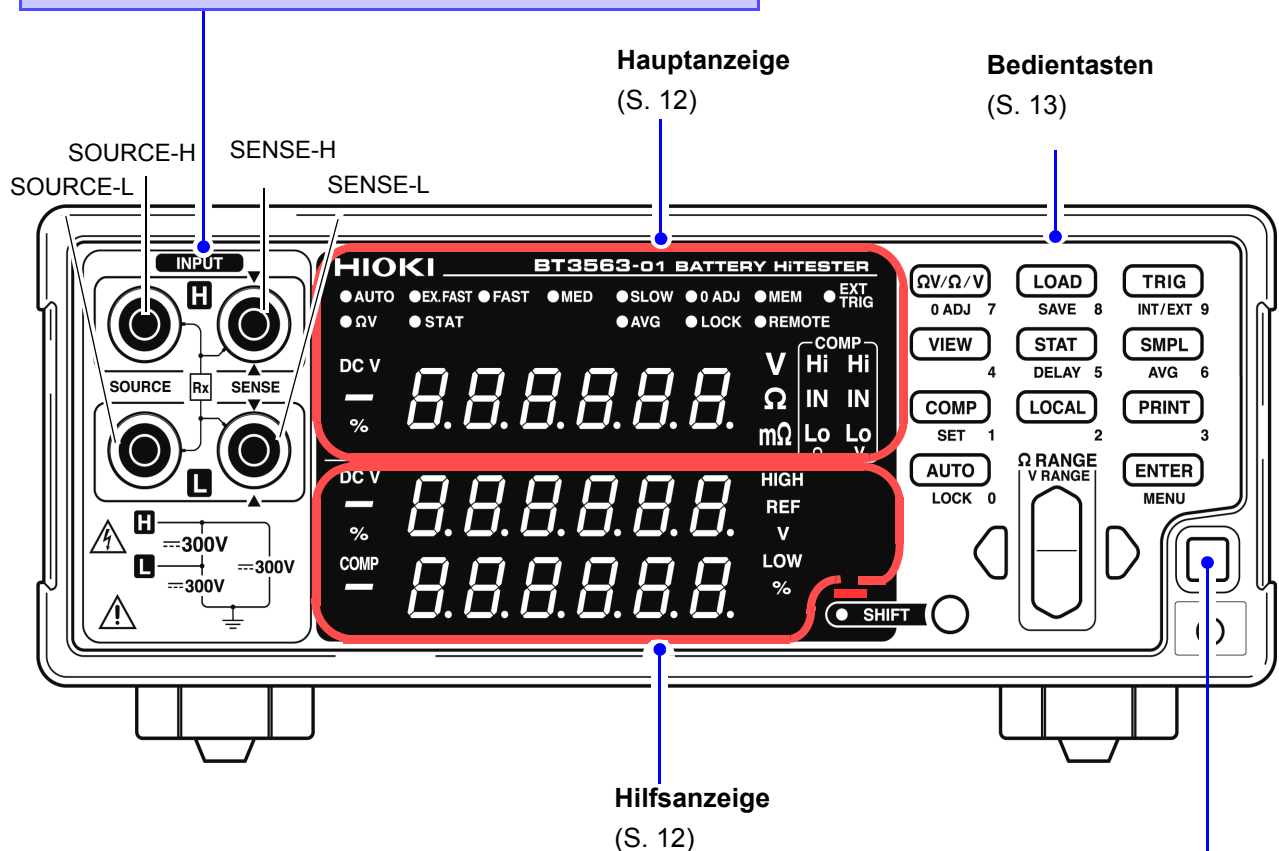

Netzschalter

Schaltet das Instrument ein und aus (Bereitschaft).

Schaltet den Strom ein und aus (Bereitschaft).

Off (Bereitschaft) → On (Bereitschaft aufheben)

On (1 Sekunde lang gedrückt halten) → Off (Bereitschaft)
(Der Hauptschalter befindet sich an der Rückseite des Instruments.)

Siehe „2.4 Ein- und Ausschalten des Instruments“ (S. 22)

Hauptanzeige

Während der Messung wird der aktuelle Messmodus und während der Konfiguration von Einstellungen das Einstellungselement angezeigt.

(Obere Zeile)		(Untere Zeile)	
AUTO	Leuchtet bei Messungen mit Auto-Bereich.	ΩV	Leuchtet, wenn der Ω V-Modus (Widerstands- und Spannungsmessung) ausgewählt ist.
EX.FAST, FAST, MED, SLOW	Die ausgewählte Abtastrate leuchtet.	STAT	Leuchtet, wenn die statistische Berechnungsfunktion aktiviert ist.
0 ADJ	Leuchtet bei Messungen in einem Bereich, für den die Nullabgleich ausgeführt wurde.	AVG	Leuchtet bei Messungen mit aktivierter Durchschnittsfunktion.
MEM	Leuchtet, wenn die Speicherfunktion aktiviert ist.	LOCK	Leuchtet, wenn die Tastensperre aktiv ist.
EXT TRIG	Leuchtet, wenn die Externe Auslöserfunktion aktiviert ist.	REMOTE	Leuchtet während Kommunikation.

Leuchtet während Spannung gemessen wird.

Zeigt während des Vergleichswert-Komparatorbetriebs Prozenteinheiten an.

Zeigt Messwert oder Einstellungselement an.

Einheit des angezeigten Messwerts

Zeigt das Komparatorergebnis an.

V	Einheit der Spannung	Hi	Zeigt an, dass der Messwert den oberen Grenzwert überschreitet.
Ω	Einheit des Widerstands (leuchtet wenn der Bereich von 3 Ω bis 3000 Ω ausgewählt ist)	IN	Zeigt an, dass der Messwert zwischen dem oberen und unteren Grenzwert liegt.
mΩ	Einheit des Widerstands (leuchtet wenn der Bereich von 3 m Ω bis 300 m Ω ausgewählt ist)	Lo	Zeigt an, dass der Messwert den unteren Grenzwert unterschreitet.

Hilfsanzeige

Oberer und unterer Grenzwert und weitere Einstellungen werden angezeigt (wenn festgelegt).

Zeigt Spannungsmessmodus an

Zeigt während des Komparatorbetriebs für Vergleichswerte Prozenteinheiten an


Zeigt während Messungen an, dass die Komparator-Funktion aktiviert ist.

HIGH, LOW	Zeigt an, dass die Komparator-Funktion für Absolutwerte aktiviert ist (während Messungen), und wird auch während Einstellungen angezeigt.
REF, %	Zeigt an, dass die Komparator-Funktion für Vergleichswerte aktiviert ist (während Messungen), und wird auch während Einstellungen angezeigt.
V	Zeigt die Spannungsmaßeinheiten an.

Bedientasten

Um eine Funktion zu verwenden, die auf eine Taste gedrückt ist, drücken Sie einfach die Taste.

Um eine Funktion zu verwenden, die unter eine Taste gedrückt ist (blaue Buchstaben), drücken Sie zuerst die **SHIFT**-Taste (und überprüfen Sie, dass die SHIFT-Lampe leuchtet), und dann die Taste der gewünschten Funktion.

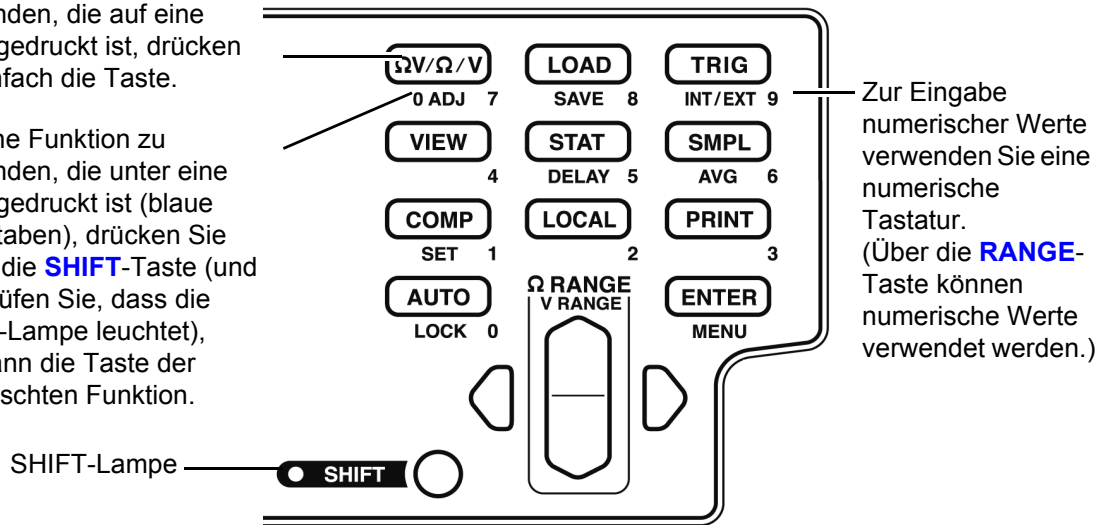


Zur Eingabe numerischer Werte verwenden Sie eine numerische Tastatur. (Über die **RANGE**-Taste können numerische Werte verwendet werden.)

[]: Wird durch Drücken der **SHIFT**-Taste aktiviert (SHIFT-Lampe leuchtet).


Bedientaste	Beschreibung	Bedientaste	Beschreibung
ΩV/Ω/V	Wählt den Messmodus aus. (Widerstands- und Spannungsmessung, Widerstandsmessung oder Spannungsmessung)	PRINT	Sendet Messwerte und statistische Berechnungsergebnisse an den Drucker.
[0 ADJ]	Führt die Nullabgleich aus.	AUTO	Wechselt zwischen automatischer und manueller Bereichswahl.
LAST	Lädt eine gespeicherte Messkonfiguration (Paneleinstellungen).	[LOCK]	Schaltet die Tastensperrfunktion ein und aus.
[SAVE]	Speichert die aktuelle Messkonfiguration (Paneleinstellungen).	ENTER	Wendet Einstellungen an.
TRIG	Führt ein manuelles Auslöseereignis aus.	[MENU]	Wählt verschiedene Betriebsfunktionen und -einstellungen aus.
[INT/EXT]	Wählt internen/externen Auslöser aus.	Ω RANGE	Nach oben/Nach unten: Ändert Einstellungswerte oder numerische Werte, und stellt den Widerstandsmessbereich ein. Links/Rechts: Wechselt zwischen Einstellungselementen oder Ziffern.
VIEW	Wechselt den Anzeigemodus des ΩV-Modus.	[V RANGE]	Nach oben/Nach unten: Stellt den Spannungsmessbereich ein.
STAT	Zeigt statistische Berechnungsergebnisse an und stellt sie ein.	SHIFT	<ul style="list-style-type: none"> Aktiviert die Funktionen der blau markierten Bedientasten. Die Lampe leuchtet, wenn SHIFT aktiviert ist. Hebt Einstellungen in verschiedenen Einstellungsanzeigen auf. (Keht zur Messanzeige zurück, ohne die Einstellungen anzuwenden.) Dies gilt jedoch nicht für die Menüanzeige. Wenn die Anzeige jedoch von einer Menüelementanzeige zur Messanzeige zurückkehrt, werden geänderte Einstellungen nicht aufgehoben, sondern bestätigt (außer nach dem Zurücksetzen der Nullabgleich).
[DELAY]	Stellt die Auslöserverzögerung ein.		
SMPL	Wählt die Abtastrate aus.		
[AVG]	Aktiviert die Einstellungen der Durchschnittsfunktion.		
COMP	Schaltet die Komparator-Funktion ein und aus.		
[SET]	Aktiviert die Einstellung der Komparator-Funktion.		
LOCAL	Hebt die Fernbedienung (RMT) auf und aktiviert den Tastenbetrieb.		

Rückseite des Instruments

* Die Abbildung zeigt das Modell BT3563-01 Akkutestgerät (mit GP-IB und Analogausgang).

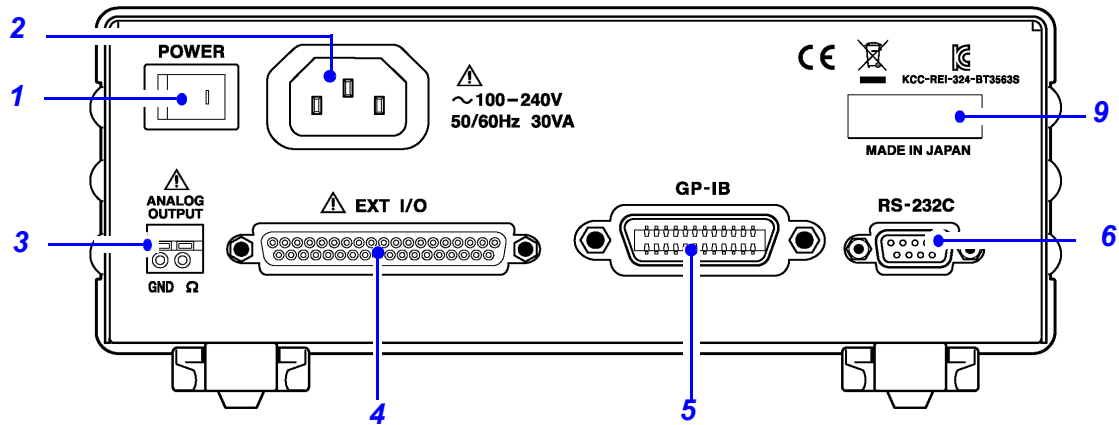

* Die Abbildung zeigt das Modell BT3563A Akkutestgerät (mit LAN und Analogausgang).

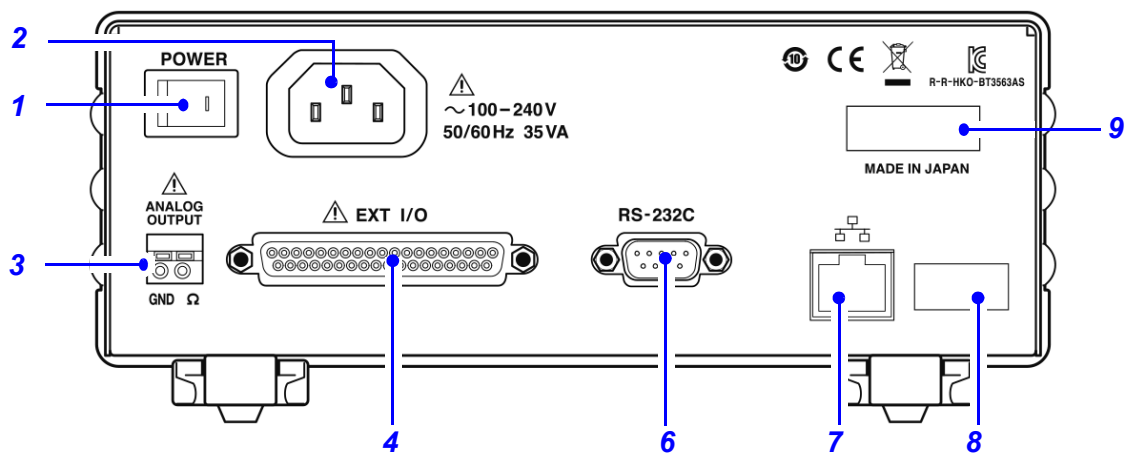


Nr.	Name	Beschreibung	Referenz
1	Hauptnetzschalter	☉: Strom aus ⏏: Strom ein	p. 22
2	Stromeingang	Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel hier an.	p. 20
3	Analoger Ausgangsstecker (Nur Modelle BT3561A, BT3562A, BT3562-01, BT3563A und BT3563-01)	Zur Verwendung der Analogausgabe (von Widerstandsmesswerten) verbinden.	p. 99
4	EXT I/O-Steckverbinder	Anschluss zur Verwendung der EXT I/O-Schnittstelle.	p. 80
5	GP-IB-Steckverbinder (Nur Modelle BT3562-01, BT3563-01)	Anschluss zur Verwendung der GP-IB-Schnittstelle.	p. 102
6	RS-232C-Steckverbinder	Anschließen des Druckers oder der RS-232C-Schnittstelle.	p. 102
7	LAN-Steckverbinder (Nur Modelle BT3561A, BT3562A und BT3563A)	Anschluss zur Verwendung der LAN-Schnittstelle.	p. 102
8	MAC-Adresse	MAC-Adresse des LAN.	
9	Seriennummer	Die ersten vier Ziffern der Nummer mit 9 Ziffern geben das Jahr (nur ihre letzten beiden Ziffern) und den Monat der Herstellung an. Entfernen Sie diesen Aufkleber nicht, da die Nummer wichtig ist.	

Seitenansicht des Instruments

Ständer

Kann ausgeklappt werden, um die Vorderseite nach oben zu neigen.

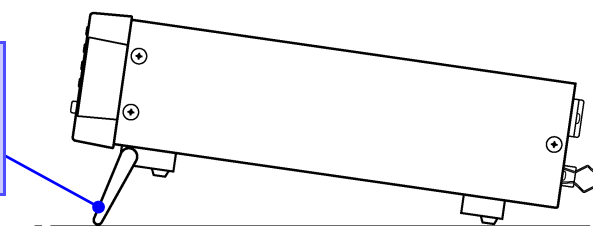


VORSICHT

Drücken Sie das Instrument nicht stark nach unten, wenn der Standfuß aufgestellt ist. Ansonsten könnte der Standfuß beschädigt werden.

1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT → ENTER)

Über die Menüelementanzeige können verschiedene zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden.

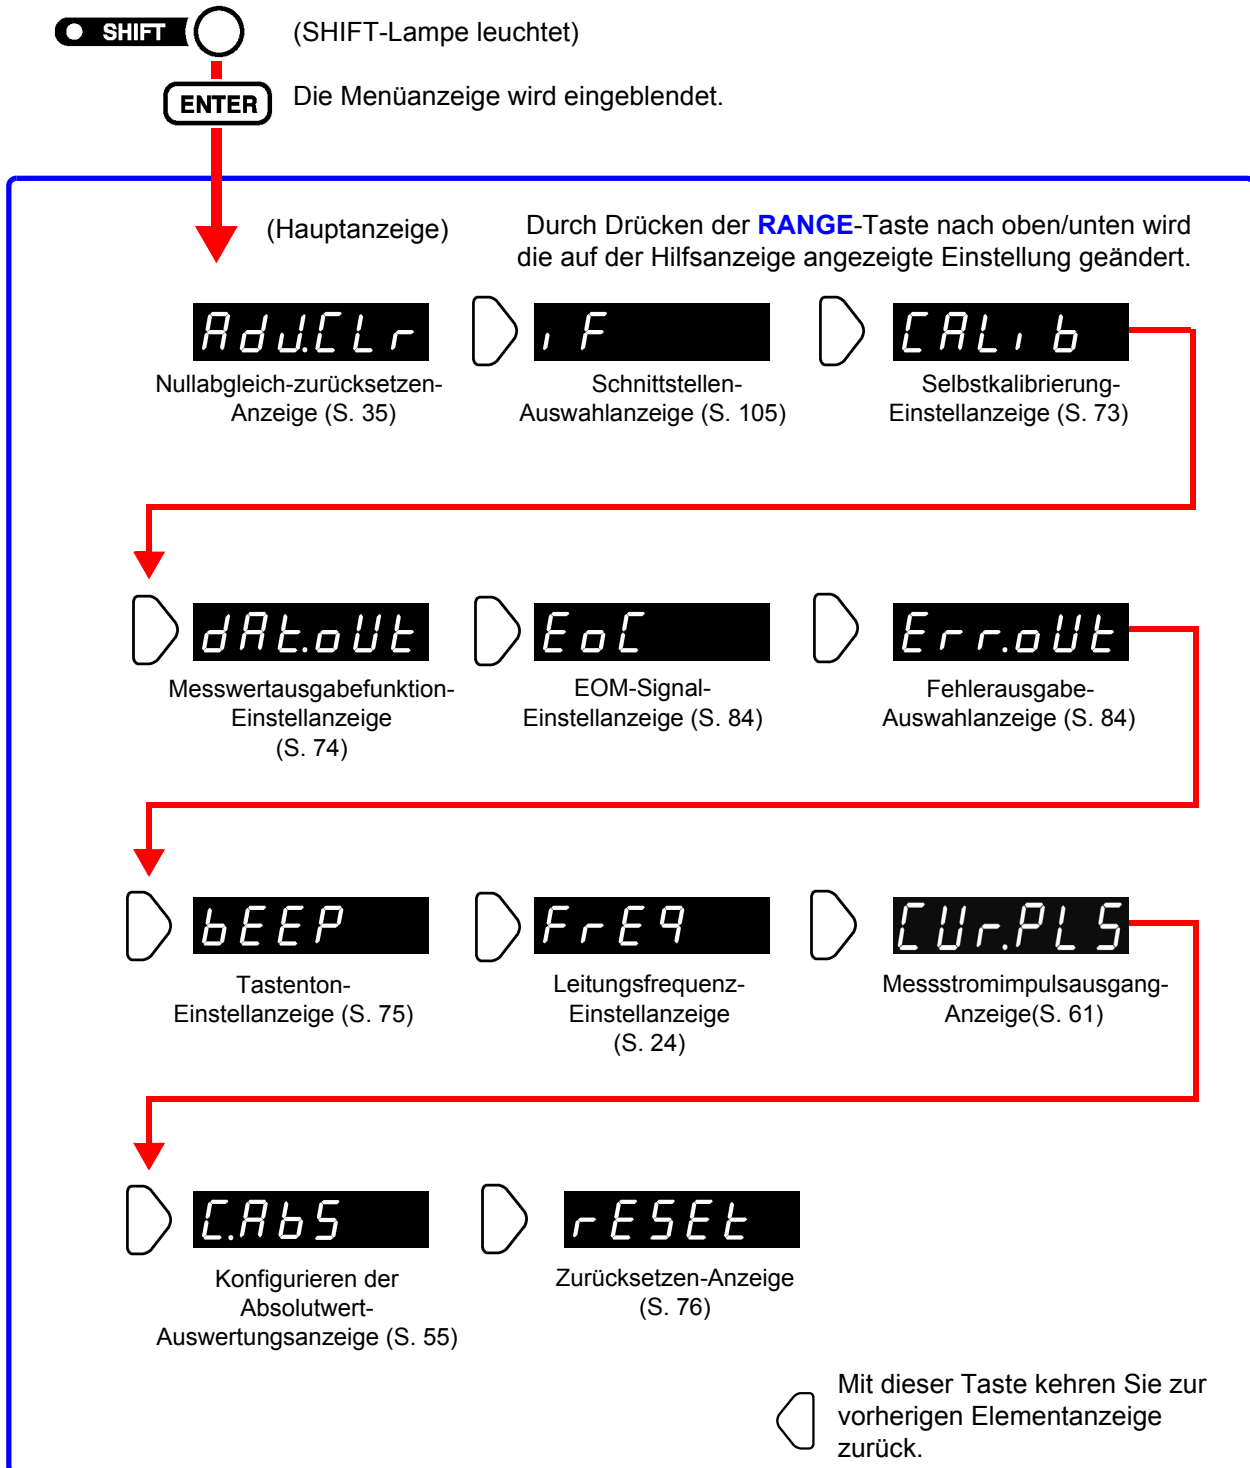

HINWEIS

Änderungen der Einstellungen in den Menüelementanzeigen werden angewendet und intern gespeichert.

1.5 Flussdiagramm der Messung

Der grundlegende Messungsablauf ist wie folgt:

Vorbereitungen vor Messungen

Anschließen des Netzkabels (S. 20)



Verbinden der Testleitungen (S. 21)



Einschalten des Messgerätes (S. 22)



Auswählen der Leitungsfrequenz (S. 24)

Instrumenteinstellungen

Auswählen des Messmodus (S. 30)



Auswählen des Messbereichs (S. 31)



Auswählen der Abtastrate (S. 34)

Nullabgleich

Kurzschließen der Prüflitungsspitzen (S. 35)



Ausführen der Nullabgleich

Messungsstart

Verbinden der Prüflleitungen mit einem Messobjekt.



Ablesen des Messwertes (S. 38)

Angaben zu den Funktionen, die auf Messwerte angewendet werden können, wie Komparator-, Auslöser- und Durchschnittsfunktion, finden Sie unter „Kapitel 4 Angewandte Messung“ (S. 41).

Vorbereitungen vor Messungen


Kapitel 2

2

Kapitel 2 Vorbereitungen vor Messungen

2.1 Flussdiagramm der Vorbereitung

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungen am Instrument wie das Anschließen und Einschalten beschrieben.

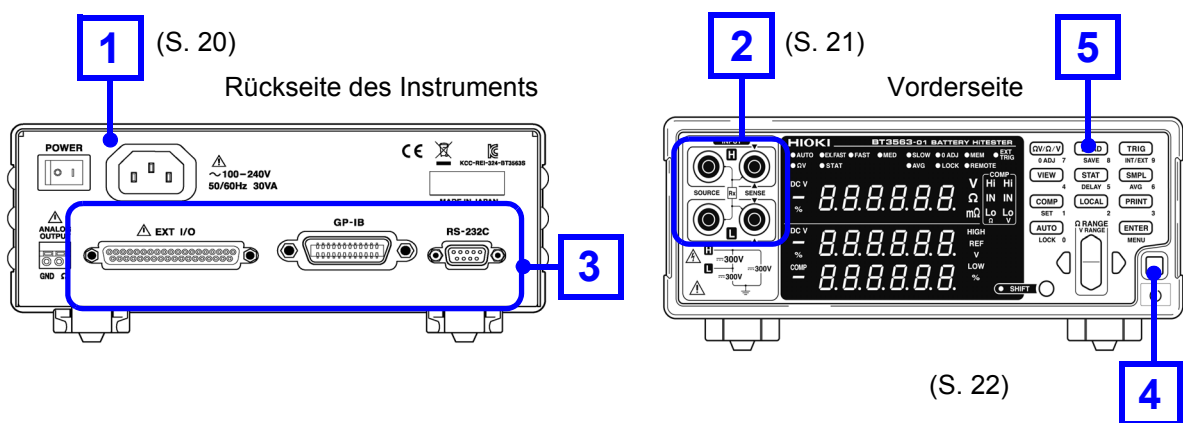

HINWEIS

Überprüfen Sie bei der ersten Verwendung des Instruments oder nach dem Einschalten nach einer Reparatur oder Neukalibrierung, dass die Leitungsfrequenz des Instruments korrekt eingestellt ist.
 Siehe „2.5 Auswählen der Leitungsfrequenz“ (S. 24).

2.2 Anschließen des Netzkabels



⚠️ WARNUNG

Um Elektrounfälle zu vermeiden und die Sicherheitsspezifikationen des Instruments einzuhalten, schließen Sie das mitgelieferte Netzteil nur an 3-Kontakt-Steckdosen (mit zwei Leitern und einer Erdung) an.

⚠️ VORSICHT

- Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, greifen Sie es am Stecker und nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen.
- Verwenden Sie keine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) oder einen DC-/AC-Inverter mit Rechteckschwingung oder Pseudo-Sinusschwingung, um das Instrument zu betreiben. Dies kann Schäden am Instrument verursachen.

HINWEIS


Um Störsignale zu unterdrücken, muss das Instrument entsprechend der Leitungsfrequenz eingestellt werden.

Stellen Sie das Instrument vor dem Betrieb auf die Frequenz Ihrer gewerblichen Stromversorgung ein. Wenn die Versorgungsfrequenz nicht korrekt eingestellt ist, werden die Messungen instabil.

Siehe „2.5 Auswählen der Leitungsfrequenz“ (S. 24).

Vor dem Verbinden oder Trennen des Netzkabels stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

Rückseite des Instruments

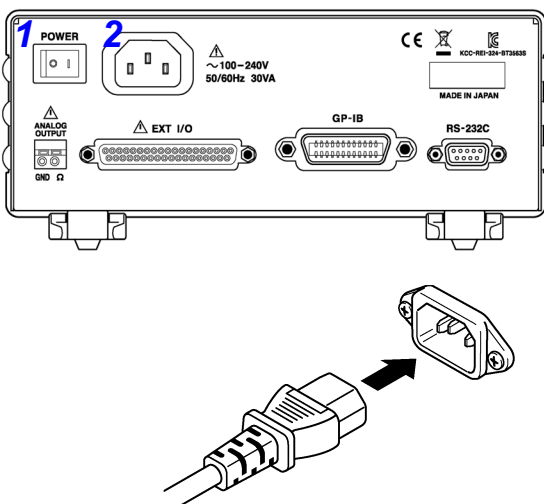

1. Überprüfen Sie, dass der Hauptnetzschalter (Rückseite) des Instruments ausgeschaltet ist (○).
2. Überprüfen Sie, dass die Versorgungsspannung (100 V bis 240 V) korrekt eingestellt ist und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Stromeingangsanschluss an der Rückseite des Instruments.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Wechselstromsteckdose.

2.3 Verbinden der optionalen Testleitungen



! WARNUNG

- Um Unfälle durch einen Kurzschluss der Batterie zu vermeiden, überprüfen Sie unbedingt, dass keine Anschlüsse mit den Messleitungsspitzen bestehen, bevor Sie die Messleitungen mit dem Instrument verbinden oder trennen. (Ein Kontakt zwischen den Bananensteckern bei bestehender Verbindung zwischen Messleitungsspitzen und Batterie führt zu einem Kurzschluss der Batterie und kann zu schweren Verletzungen führen.)
- Um Stromschläge zu vermeiden, überprüfen Sie vor Messungen die Werte der Messleitungen, und achten Sie darauf, keine Spannungen zu messen, die diese Werte übersteigen.

Die Prüflleitungen werden nicht standardmäßig als Zubehör mit dem Instrument geliefert, d. h. das passende Zubehör muss separat erworben oder gemäß den Anwendungsbedürfnissen des Benutzers erstellt werden. Zum Erstellen von individuellen Prüflleitungen siehe "Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflleitungen" (S.A1). Die Widerstandsmessklemmen dieses Instruments bestehen aus vier einzelnen Bananensteckern.

Siehe „Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflleitungen“ (S.A1).


1. Überprüfen Sie, dass der Netzschalter des Instruments ausgeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, dass keine Anschlüsse mit den Spitzen der vierpoligen Messleitungen bestehen.
3. Schließen Sie vierpolige Prüflleitungen wie die L2107 MESSLEITUNG MIT KLEMMEN an INPUT an.

Verbinden Sie die rote Leitung mit dem ▲-Symbol mit der roten mit dem ▲-Symbol markierten Buchse am Instrument, und verbinden Sie die schwarze Leitung mit dem ▲-Symbol mit der schwarzen mit dem ▲-Symbol markierten Buchse am Instrument.

Beispiel: Optionale L2107 MESSLEITUNG MIT KLEMMEN

Über Prüflleitungen

(Beispiel: Modell L2107 MESSLEITUNG MIT KLEMMEN)

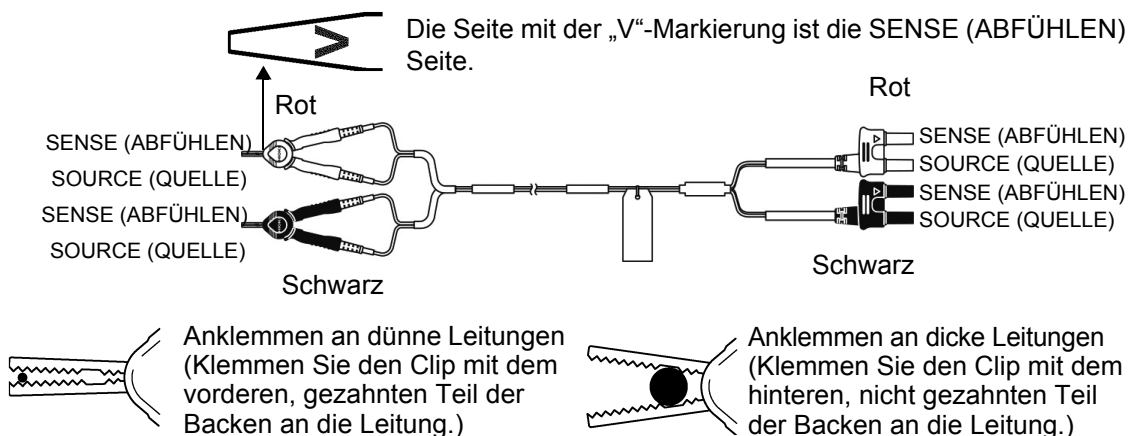

2.4 Ein- und Ausschalten des Instruments


⚠️ WARNUNG

Vor dem Einschalten des Instruments stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Netzteil des Instruments angegebenen Spannung entspricht. Das Verbinden mit einer falschen Versorgungsspannung kann zu Schäden am Instrument führen und eine elektrische Gefahr darstellen.

HINWEIS

- Die Messeinstellungen entsprechen den Einstellungen, die beim vorherigen Ausschalten des Instruments konfiguriert waren (Sicherheit). Um Einstellungsänderungen beizubehalten, warten Sie nach dem Ändern der Einstellungen einen Moment (ca. fünf Sekunden), bevor Sie das Instrument ausschalten.
- Messeinstellungen, die über die RS-232C-, LAN- oder GP-IB-Schnittstelle vorgenommen oder über $\overline{\text{LOAD}}$ -Signale des EXT I/O-Steckverbinders geladen werden, werden nicht gespeichert.
- Lassen Sie das Instrument vor dem Starten der Messungen 30 Minuten lang aufwärmen.
Führen Sie nach dem Aufwärmen eine Selbstkalibrierung durch.
Siehe „4.10 Selbstkalibrierung“ (S. 73).

Einschalten (I) des Hauptnetzschalters (Rückseite des Instruments)

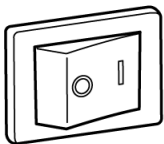


Netzschalter EIN I

Schalten Sie den Hauptnetzschalter an der Rückseite des Instruments ein (I).

Das Instrument startet in dem Bereitschaftszustand, in dem es sich befand, als es zuletzt ausgeschaltet wurde. (Das Instrument wird im Standby-Zustand geliefert.)

Ausschalten des Stroms

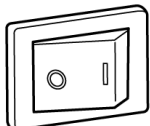

Netzschalter AUS O

Schalten Sie den Hauptnetzschalter an der Rückseite des Instruments aus. (O).

Aufheben des Bereitschaftszustands



Halten Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Instruments gedrückt, während sich das Instrument im Bereitschaftszustand befindet.

bt3563

(Hauptanzeige)
Modellname



1.00

(Hauptanzeige)
Softwareversion

50
r5

(Hilfsanzeige)
Leitungsfrequenz
Interface



Die Messanzeige wird eingeblendet.


Versetzen des Instruments in den Bereitschaftszustand



Halten Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Instruments ca. 1 Sekunde lang gedrückt, während sich das Instrument im Betriebsstatus befindet.


2.5 Auswählen der Leitungsfrequenz

Um Störsignale zu vermeiden, muss die Stromversorgungsfrequenz des Instruments eingestellt werden. Auch wenn die Stromversorgungsfrequenz standardmäßig automatisch („AUTO“) eingestellt wird, kann sie auch manuell festgelegt werden. Die Messwerte stabilisieren sich nicht, wenn die Stromversorgungsfrequenz nicht korrekt eingestellt ist.

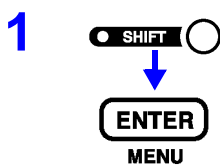


(Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)


Die Menüanzeige wird eingeblendet.

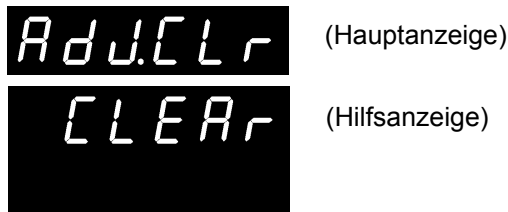

 Wählen Sie die Leitungsfrequenz-Einstellanzeige aus.
Siehe „1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).



Wählen Sie die Frequenz der verwendeten AC-Stromversorgung.

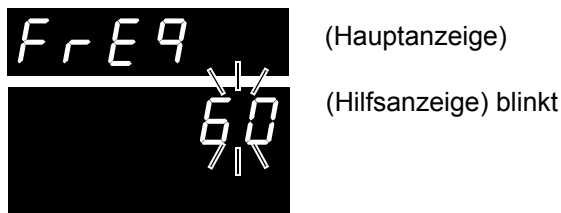

AUTO Automatische Konfiguration der Stromversorgungsfrequenz

50 50 Hz

60 60 Hz



Wendet Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.

HINWEIS

- Wenn die automatische Konfiguration (AUTO) eingestellt ist, wird bei jedem Einschalten oder Zurücksetzen des Instruments automatisch eine Stromversorgungsfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz erkannt.
- Zu anderen Zeitpunkten auftretende Änderungen der Stromversorgungsfrequenz werden nicht erkannt.
- Die Stromversorgungsfrequenz wird entweder auf 50 Hz oder 60 Hz eingestellt, je nachdem, welcher Wert näher liegt.

Messung

Kapitel 3

Vor dem Beginn der Messungen lesen Sie bitte die Abschnitte Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb (Seite 5) und „Kapitel 2 Vorbereitungen vor Messungen“ (S. 19).

⚠ GEFAHR

- Um Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, mit den Messleitungen keine stromführenden Leitungen kurz zu schließen.
- Verwenden Sie das Instrument nicht zum Messen von Schaltkreisen, die seine Ratings oder Spezifikationen überschreiten. Beschädigungen am Instrument oder Überhitzung können einen Stromschlag verursachen. Die maximale Eingangsspannung und die maximale Nennspannung werden in der folgenden Tabelle angegeben. Siehe: „9.1 Grundlegende Spezifikationen“ (S. 179).

Modell	Maximale Eingangsspannung	Max. Nennspannung gegen Erde
BT3561A	±60 V DC	±60 V DC
BT3562 BT3562-02	±60 V DC	±70 V DC
BT3562A	±100 V DC	±100 V DC
BT3563	±300 V DC	±300 V DC

⚠ WARNUNG

Um Stromschläge zu vermeiden, überprüfen Sie vor Messungen die Werte der Messleitungen, und achten Sie darauf, keine Spannungen zu messen, die diese Werte übersteigen.

3.1 Inspektion vor dem Betrieb

Vor dem ersten Einsatz des Instruments sollten Sie es auf normale Funktionsfähigkeit prüfen, um sicherzustellen, dass keine Schäden während Lagerung oder Transport aufgetreten sind. Falls Sie Schäden finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.

Vor der Verwendung des Instruments führen Sie die folgende Inspektion aus, um ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Prüfpunkte	Prüfgegenstand
Instrumentgehäuse (Vorder- und Rückseite)	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Schäden oder Sprünge • Keine freiliegenden internen Schaltkreise
Prüfleitungen und Netzkabel	<ul style="list-style-type: none"> • Keine freiliegenden Metallteile, die isoliert sein sollten
Gutes Messobjekt	<ul style="list-style-type: none"> • Als gut gemessen und korrekter Messwert angezeigt
Schlechtes Prüfobjekt	<ul style="list-style-type: none"> • Als schlecht gemessen und korrekter Messwert angezeigt

Wenn bei der Inspektion ein Defekt festgestellt wird, verwenden Sie das Instrument nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.

3.2 Grundlegendes Messbeispiel


Mit dem folgenden Beispiel wird der Messvorgang beschrieben.

Beispiel: Messen von Widerstand und Spannung einer 30-mΩ - Lithiumbatterie


Erforderliche Ausrüstung:	Lithiumbatterie (30 mΩ) Prüfleitungen: Modell 9770 Messleitung mit Prüfspitzen wird verwendet.
Messbedingungen:	Messmodus Ω V (Widerstands- und Spannungsmessung) Bereich 30 mΩ , 6 V Abtastrate SLOW Nullabgleich Aktiviert

Vorbereitungen

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an.
Siehe „2.2Anschließen des Netzkabels“ (S. 20).

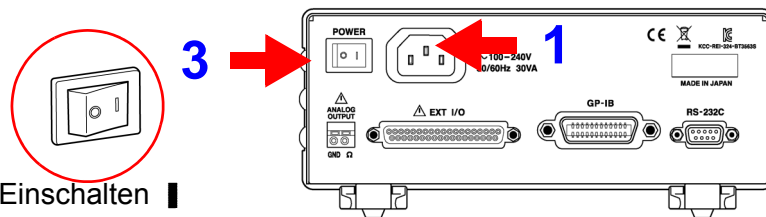

- 2 Verbinden Sie die Prüfleitungen.
Siehe „2.3Verbinden der optionalen Testleitungen“ (S. 21).

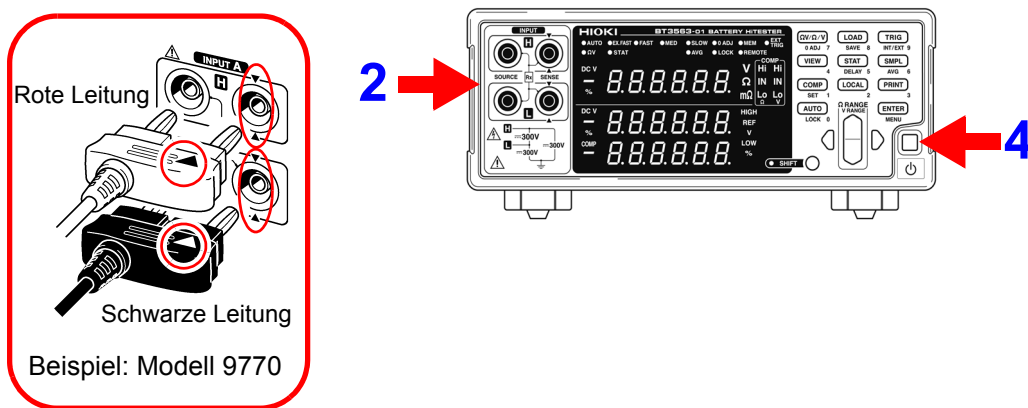


- 3 Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein.
Siehe „2.4Ein- und Ausschalten des Instruments“ (S. 22).
Siehe „2.5Auswählen der Leitungsfrequenz“ (S. 24).


- 4 Heben Sie den Bereitschaftszustand auf.
Siehe „2.4Ein- und Ausschalten des Instruments“ (S. 22).

Instrumenteneinstellungen


5 Überprüfen Sie, dass die SHIFT-Lampe nicht leuchtet. Wenn sie leuchtet, drücken Sie die **SHIFT**-Taste, um sie auszuschalten.

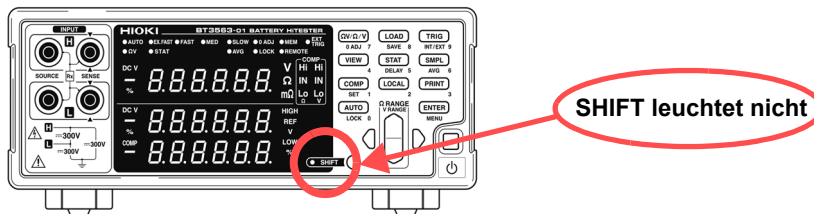



6 **ΩV/Ω/V** Wählen Sie den Widerstandsmessmodus aus. (Im Beispiel ist Widerstand- und Spannungsmessung ausgewählt.)
Siehe „3.3Auswählen des Messmodus“ (S. 30).

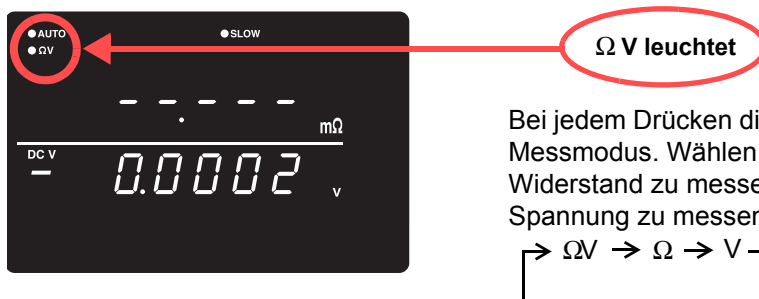


Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt der Messmodus. Wählen Sie Ω, um nur den Widerstand zu messen, oder V, um nur die Spannung zu messen.


7  Stellen Sie den Messbereich ein. (Im Beispiel ist der 30-mΩ-Bereich ausgewählt.)
Siehe „3.4Einstellen des Messbereichs“ (S. 31).

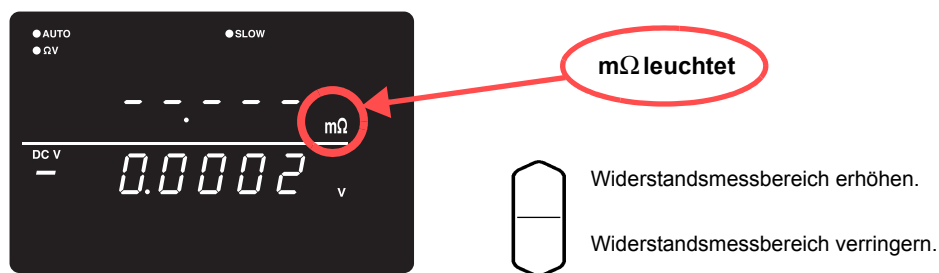

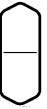8 **SHIFT**  (SHIFT-Lampe leuchtet)
 Stellen Sie den Spannungsmessbereich ein. (Hier wurde die 6-V-Einstellung ausgewählt.)
Siehe „Spannungsmessbereich“ (S. 32)

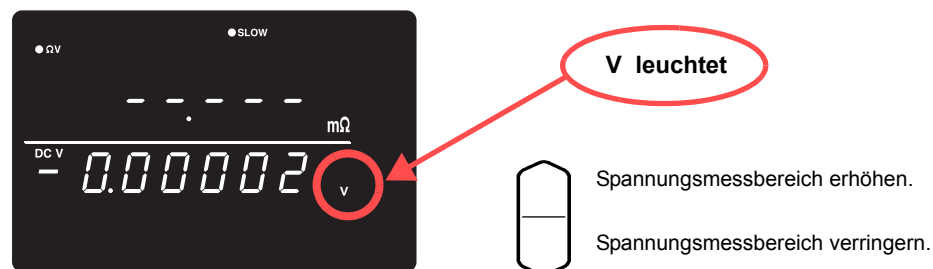


- 9** **SMPL** Stellen Sie die Abtastrate ein. (Hier wurde SLOW ausgewählt.)
Siehe „3.5Einstellen der Abtastrate“ (S. 34).

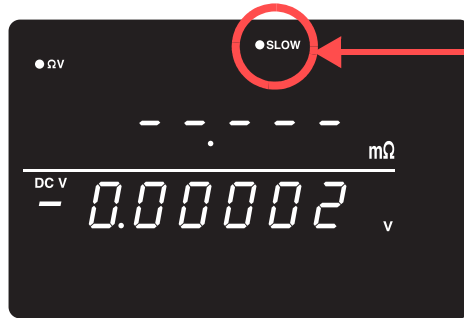

SLOW leuchtet

 Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt die Abtastrate.





Nullabgleich

- 10** Schließen Sie die Prüflitungsspitzen kurz.
Bei falscher Verkabelung kann die Nullabgleich nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Siehe „3.6Nullabgleichsfunktion“ (S. 35).


Beispiel: Modell 9770 Messleitung mit Prüfspitzen

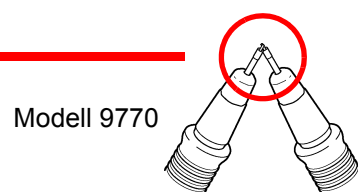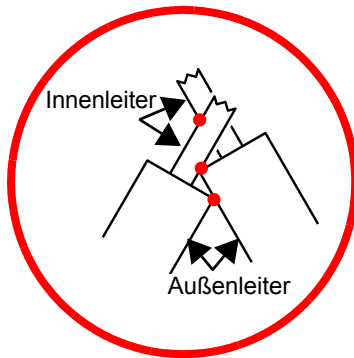


Halten Sie die Stifte so aneinander, dass sie sich an drei Punkten berühren.

- Innenleiter mit Innenleiter
- Innenleiter mit Außenleiter
- Außenleiter mit Außenleiter

 - 11** **SHIFT** (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)



Führen Sie die Nullabgleich aus.
 Nach der Nullabgleich kehrt die Anzeige zum Messmodus zurück.

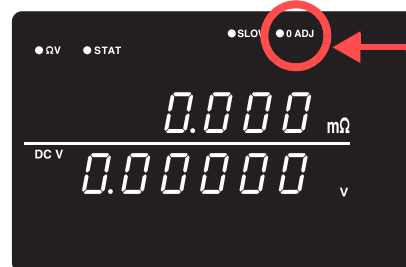


0ADJ leuchtet

“Wenn die Nullabgleich fehlschlägt, wird „**Err.02**“ angezeigt. Überprüfen Sie, dass die Prüflitungsspitzen korrekt kurzgeschlossen sind, und führen Sie die Nullabgleich erneut aus.

Messung

12

 Verbinden Sie die Prüflleitungen mit einer Batterie.



HINWEIS

Dieses Instrument hat die folgende Leerlaufspannung:

3 m Ω - und 30 m Ω - Bereiche: Scheitelwert 25 V

300 m Ω -Bereich: Scheitelwert 7 V


Bereich 3 Ω bis 3000 Ω : Scheitelwert 4 V

Diese Spannungen entstehen aus der Last, die mit dem Laden des 1,2- μ F-Kondensators im Instrument verbunden ist.

- Die Leerlaufspannung des 3 m Ω -, 30 m Ω - und 300 m Ω - Bereichs erreicht ihren Scheitelwert von 4 V ca. 500 ms, nachdem der Anschluss in den offenen Zustand versetzt wurde.
- Beim Erstellen einer Messleitung mit Scannern verwenden Sie ein Relais mit einer Durchschlagfestigkeit, die der Leerlaufspannung für den verwendeten Bereich entspricht oder höher ist.

13

Lesen Sie die Widerstands- und Spannungsmesswerte ab.

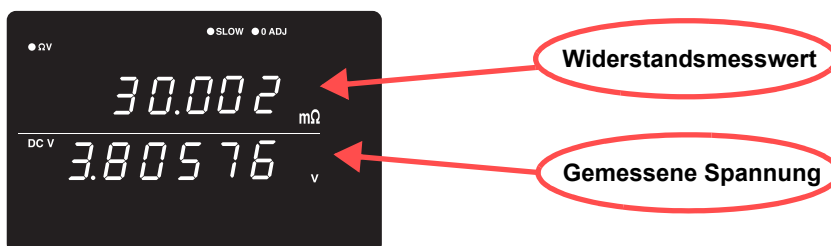

Siehe „3.7 Anzeigen der Messergebnisse“ (S. 38).

Siehe „10.3 Fehleranzeige“ (S. 191).

HINWEIS


Bitte beachten Sie den Abschnitt "Vor dem Einsenden zur Reparatur." von „Messwert ist instabil.“ (S. 190).

3.3 Auswählen des Messmodus

Wählen Sie den Messmodus aus den Optionen Ω V (Widerstands- und Spannungsmessung), Ω (nur Widerstandsmessung) oder V (nur Spannungsmessung).

1

Überprüfen Sie, dass die SHIFT-Lampe nicht leuchtet. Wenn sie leuchtet, drücken Sie die **SHIFT**-Taste, um sie auszuschalten.

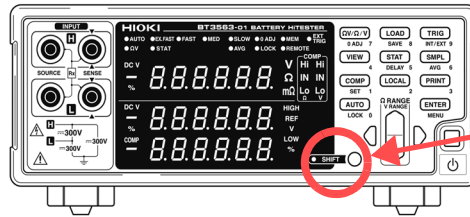

SHIFT leuchtet nicht


2



Wechselt den angezeigten Messmodus. Bei jedem Tastendruck wird der Messmodus gewechselt.


Ω V-Modus
(Widerstands- und Spannungsmessung)

„ Ω V“ zeigt an, dass der Ω V-Modus ausgewählt ist

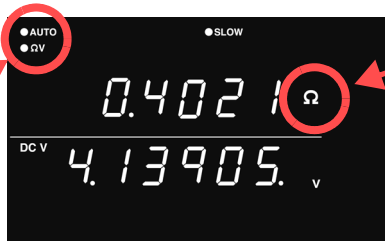


„ Ω “ oder „m Ω “ leuchtet

Ω -Modus
(Widerstandsmessung)

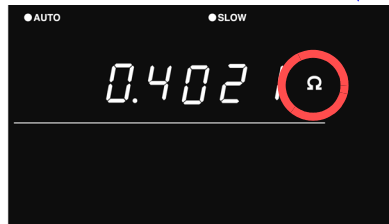

V-Modus
(Spannungsmessung)

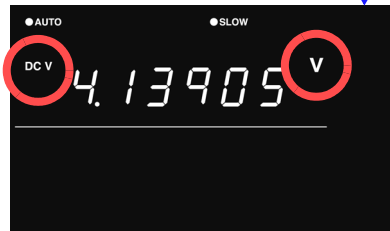

HINWEIS

Die Messung erfolgt am schnellsten, wenn zur Messung des Widerstands oder der Spannung jeweils der Ω - bzw. V-Modus ausgewählt wird. **Siehe** „Messdauer“ (S. 180).

3.4 Einstellen des Messbereichs

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Messbereich für Widerstands- oder Spannungsmessungen einstellen.

Wählen Sie einen Widerstandsmessbereich unter den folgenden Bereichen:

- Sechs Bereiche, einschließlich die Bereiche 30 m Ω bis 3000 Ω (Beim BT3561A)
- Sieben Bereiche, einschließlich die Bereiche 3 m Ω bis 3000 Ω (Beim BT3562 und BT3563)

Wählen Sie einen Spannungsmessbereich unter den folgenden Bereichen:

- Zwei Bereiche, einschließlich die Bereiche 6 V bis 60 V (Beim BT3561A, BT3562 und BT3562-01)
- Drei Bereiche, einschließlich die Bereiche 6 V bis 100 V (Beim BT3562A)
- Drei Bereiche, einschließlich die Bereiche 6 V bis 300 V (Beim BT3563)

Zudem verfügt das Instrument über eine Auto-Bereichfunktion zur automatischen Bestimmung des optimalen Messbereichs.

Widerstandsmessbereich

1




Wählen Sie den Widerstandsmessbereich aus.

Je nach ausgewähltem Bereich wird die Position des Dezimalpunkts und der Messeinheit auf der Anzeige geändert.

2


Wählen Sie den zu verwendenden Bereich aus.

Wenn der 3- Ω - Bereich ausgewählt ist

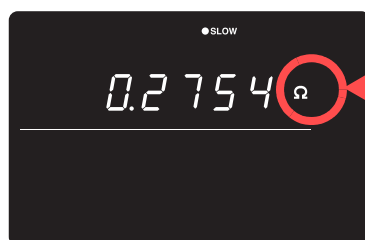


Ω leuchtet

 Wenn der 300-m Ω - Bereich ausgewählt ist



Widerstandsmessbereich erhöhen.


Widerstandsmessbereich verringern.

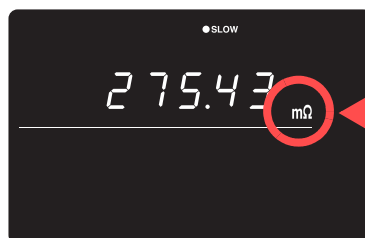

m Ω leuchtet

HINWEIS

Durch Drücken der Oben/Unten-Tasten im Auto-Bereichsmodus wird Auto-Bereich aufgehoben und der aktuelle Messbereich wird als manuell eingestellter Bereich beibehalten.

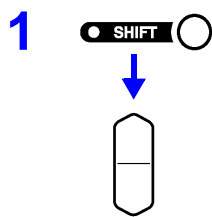
Spannungsmessbereich

Wählen Sie den Spannungsmessbereich aus.
Je nach ausgewähltem Bereich wird die Position des Dezimalpunkts und der Messeinheit auf der Anzeige geändert.


2

Wählen Sie den zu verwendenden Bereich aus.

Wenn der 60-V-Bereich ausgewählt ist

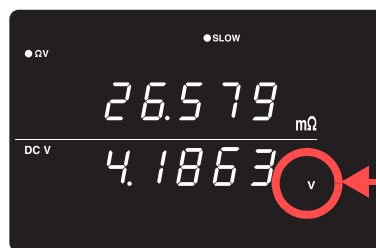


V leuchtet

 

Spannungsmessbereich erhöhen.

Wenn der 6-V-Bereich ausgewählt ist

Spannungsmessbereich verringern.

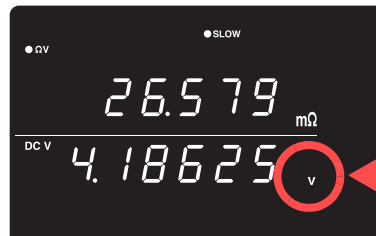

V leuchtet

Auto-Bereich

AUTO

Wenn die manuelle Bereichswahl aktiviert ist, wird durch Drücken dieser Taste Auto-Bereich aktiviert. Dann wird der am besten geeignete Messbereich automatisch ausgewählt.



HINWEIS

Die Auto-Bereich-Einstellung (Ein/Aus) für die Ω V-Funktion wird sowohl bei der Widerstands- als auch bei der Spannungsmessung angewendet.



Wechseln von Auto-Bereich zur manuellen Bereichswahl

Drücken Sie erneut die **AUTO**-Taste. Der Bereich kann nicht manuell geändert werden.

HINWEIS

- Je nach Status des Messobjekts ist die Auto-Bereichsfunktion möglicherweise instabil. In diesem Fall wählen Sie den Bereich manuell aus oder erhöhen Sie die Verzögerungszeit.
- Auto-Bereich ist nicht verfügbar, wenn die Komparator- oder Speicherfunktion aktiviert (ON) ist.
- Weitere Einzelheiten zur Genauigkeit finden Sie unter „Spezifikationen“ (S. 179).

Bereich	Anzeigewerte	Widerstandsmessmodus	
		Gemessener Stromwert	Leerlaufspannung
3 m Ω	-0,1000 bis 3,1000 m Ω	100 mA	25 V Scheitelwert
30 m Ω	-1,000 bis 31,000 m Ω	100 mA	25 V Scheitelwert
300 m Ω	-10,00 bis 310,00 m Ω	10 mA	7 V Scheitelwert
3 Ω	-0,1000 bis 3,1000 Ω	1 mA	4 V Scheitelwert
30 Ω	-1,000 bis 31,000 Ω	100 μ A	4 V Scheitelwert
300 Ω	-10,00 bis 310,00 Ω	10 μ A	4 V Scheitelwert
3000 Ω	-100,0 bis 3100,0 k Ω	10 μ A	4 V Scheitelwert
6 V	-6,00000 V bis \pm 6,00000 V	--	--
60 V	-60,0000 V bis \pm 60,0000 V	--	--
100 V ^{*1}	-100,000 V bis \pm 100,000 V	--	--
300 V ^{*2}	-300,000 V bis \pm 300,000 V	--	--


*1: Nur BT3562A

*2: Nur BT3563A, BT3563 oder BT3563-01

3.5 Einstellen der Abtastrate

Es kann zwischen den Abtastraten EX.FAST, FAST, MEDIUM und SLOW ausgewählt werden. Grundsätzlich bieten niedrigere Abtastraten eine höhere Messgenauigkeit.

SMPL Wählt die Abtastrate aus

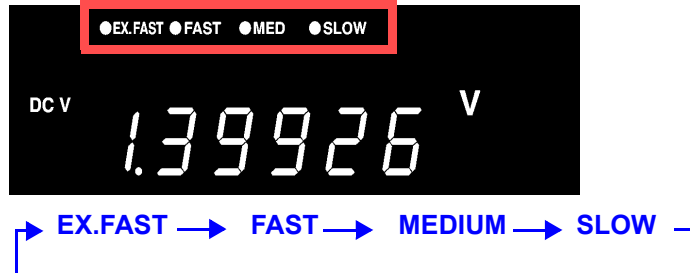

HINWEIS

- Besonders empfindlich sind Messungen gegenüber Interferenzen aus der Umgebung, wenn EX.FAST ausgewählt ist, sodass Gegenmaßnahmen, wie das Abschirmen oder Wickeln der Prüflösungen, Kabel und Drähte um das Messobjekt, erforderlich sein können.
Siehe „Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen“ (S. 1)
- Wenn die Abtastrate SLOW eingestellt ist, wird die Selbstkalibrierung während jeder Messung ausgeführt. Bei allen anderen Abtastraten wird die Selbstkalibrierung im Abstand von 30 Minuten manuell oder automatisch ausgeführt.
Siehe „4.10 Selbstkalibrierung“ (S. 73).
- Einzelheiten zu den Abtastraten finden Sie in den Spezifikationen.
Siehe „Messdauer“ (S. 180).

3.6 Nullabgleichsfunktion


Führen Sie vor der Messung die Nullabgleich aus, um verbleibende Nullspannung aus dem Instrument oder der Messumgebung zu entfernen. Die Spezifikationen zur Messgenauigkeit gelten nach der Nullabgleich. Die Nullabgleich kann auch mittels des 0ADJ-Anschlusses oder des EXT I/O-Steckverbinders ausgeführt werden.

Siehe „5.2 Signalbeschreibungen“ (S. 80).

Verkabelungsmethode für Nullabgleich

Vor dem Ausführen der Nullabgleich verbinden Sie die Prüflleitungen (Stromzangen) wie folgt:

1. Verbinden Sie SENSE-H mit SENSE-L.
2. Verbinden Sie SOURCE-H mit SOURCE-L.
3. Verbinden Sie die angeschlossenen SENSE- und SOURCE-Leitungen wie unten dargestellt.

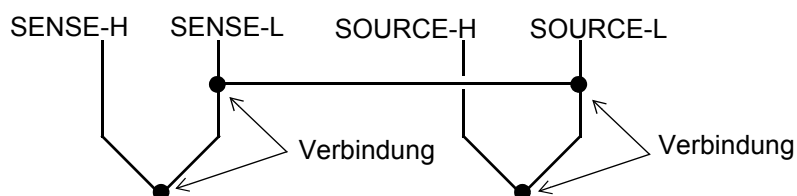


Ausführen der Nullabgleich

1

Bringen Sie die Messleitungen in den letztendlichen Messstatus.

Da der Nullabgleichswert je nach Position und Status der Messleitungen (Stromzangen) schwankt (d. h. je nach Länge, Form, Position etc.), müssen die Messleitungen vor dem Ausführen der Nullabgleich in den letztendlichen Messstatus gebracht werden.

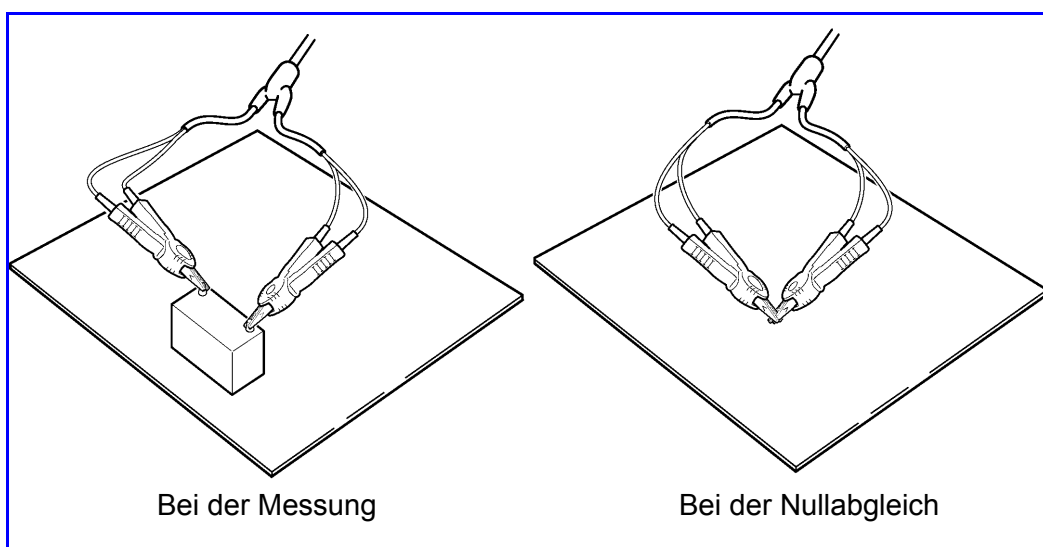

Die Schwankungen sind in den Bereichen 3 mΩ und 30 mΩ besonders stark. Stellen Sie bei Verwendung dieser Konfigurationen deshalb sicher, dass sich die Leitungen im selben Status wie bei der letztendlichen Messung befinden.

2

Schließen Sie die Prüflitungsspitzen kurz.
Bei falscher Verkabelung kann die Nullabgleich nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Beispiel: Modell L2107 Messleitung mit Klemmen

Richtig
SENSE (ABFÜHLEN)
 SOURCE (QUELLE)
 Rot Schwarz

Verbinden Sie die „V“-Markierung in derselben Position.

SENSE (ABFÜHLEN)
 SOURCE (QUELLE)
 Rot Schwarz

Falsch
SENSE (ABFÜHLEN)
 SOURCE (QUELLE)
 Rot Schwarz

Modell 9453 (optional)

Führen Sie die Nullabgleich aus, während die Krokoklemmen und Bleistäbe wie oben dargestellt positioniert sind.

Modell 9770 (optional)

Halten Sie die Stifte so aneinander, dass sie sich an drei Punkten berühren.

Modell 9771 (optional)

Wenn für den Widerstandsmesswert „-----“ angezeigt wird, ändern Sie die Ausrichtung.

Die zwei Stiftspitzen sollten des Federteil senkrecht berühren. (Darauf achten, die Feder nicht kurz zu schließen.)

Modell L2100 (optional)

Leitung

Modell Z5038 0 ADJ Board

An der Basis eines jeden SENSE-Stiftes ist eine Leitung befestigt. Bei Verwendung der Nulleinstellungsfunktion richten Sie die Messleitung so aus, dass die Oberfläche in die gleiche Richtung zeigt.

Wählen Sie ein Loch, das zum Abstand zwischen den Anschlüssen der zu messenden Batterie passt und halten Sie die Messleitung an das Lineal für Nullabgleich, sodass sie symmetrisch zum mittleren Pluszeichen (+) auf dem Lineal ist, durch Einsetzen jedes SENSE-Stifts (Seite mit Oberfläche) in die längere Seite jedes Langlochs.

Modell L2100 (optional)

Flache Oberfläche


 
Modell Z5038 0 ADJ Board

Die SENSE-Seite der Spitze der Messleitung hat eine flache Oberfläche. Bei Verwendung der Nulleinstellungsfunktion richten Sie die Messleitung so aus, dass die Oberfläche in die gleiche Richtung zeigt.

Wählen Sie ein Loch, das zum Abstand zwischen den Anschlüssen der zu messenden Batterie passt und halten Sie die Messleitung an das Lineal für Nullabgleich, sodass sie symmetrisch zum mittleren Pluszeichen (+) auf dem Lineal ist, durch Einsetzen jedes SENSE-Stifts (Seite mit Oberfläche) in die längere Seite jedes Langlochs.

3  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

Nullabgleichsanzeige wird eingeblendet.

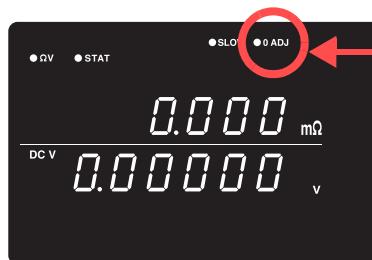


 
0ADJ
leuchtet

Nach der Messung wird der Messwert der von der Nullabgleichsfunktion angewendeten Kompensation angezeigt.

Der Nullabgleichsbereich reicht bis zu 1000 Stellen.

Aufheben der Nullabgleich

1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)



Die Menüanzeige wird eingeblendet.

Adj.CLR

(Hauptanzeige)

CLR

(Hilfsanzeige) blinkt

2



Der Nullabgleichswert wird gelöscht. (0ADJ leuchtet nicht)

CLR

(Hauptanzeige)



Wenn Err02 angezeigt wird


HINWEIS

Zeigt an, dass die Nullabgleich nicht ausgeführt werden konnte. Dies kann daran liegen, dass entweder der einzustellende Bereich ± 1000 Stellen überschreitet oder dass ein Messfehler vorliegt. Die Nullabgleichsfunktion wird abgebrochen, sodass der Vorgang nach dem Beheben des Fehlers wiederholt werden muss.


- Die Nullabgleich ist auf ± 1000 Stellen begrenzt. (Alle Bereiche)
- Führen Sie die Nullabgleich für jeden zur Messung verwendeten Bereich aus.
- Bei Verwendung der Auto-Bereichfunktion führen Sie die Nullabgleich für alle Bereiche aus.
- Während der Verwendung der ΩV -Funktion wird die 0ADJ-Anzeigeleuchte je nach Nullabgleichsstatus des Widerstandsmessbereichs ein- oder ausgeschaltet.
- Die Nullabgleichswerte bleiben auch dann erhalten, wenn das Instrument ausgeschaltet wird.
- Der 0ADJ-Anschluss des EXT I/O-Steckverbinders führt auch die Nullabgleich aus.
Siehe „5.2 Signalbeschreibungen“ (S. 80).

3.7 Anzeigen der Messergebnisse


Im ΩV -Modus werden Widerstandsmessungen im oberen Anzeigebereich und Spannungsmessungen im unteren Anzeigebereich eingeblendet.

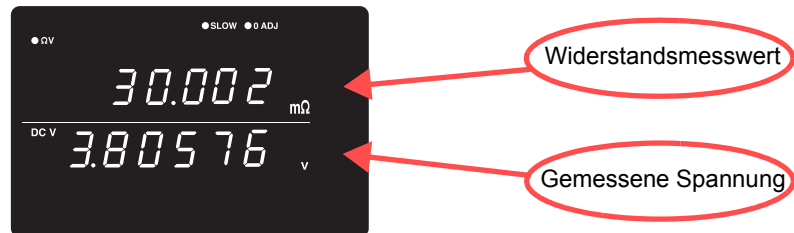

Im Ω -Modus werden Widerstandsmessungen im oberen Anzeigebereich eingeblendet.

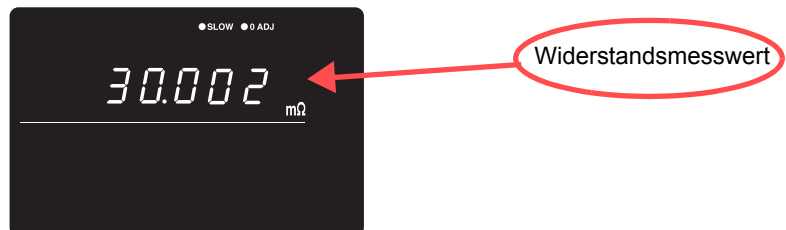

Im V-Modus werden Spannungsmessungen im oberen Anzeigebereich eingeblendet.

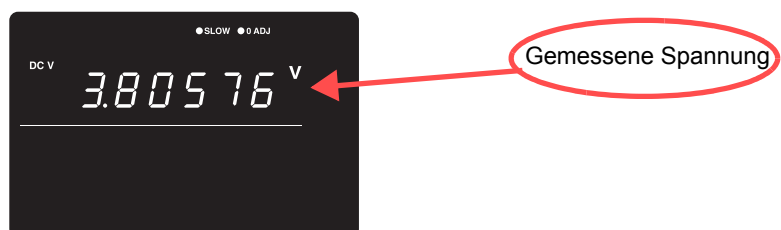

Messfehlererkennung

Wenn eine Messung nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, wird ein Messfehler „- - - -“ in der Anzeige angezeigt.

Zusätzlich wird am EXT I/O-Steckverbinder ein Messfehlersignal (ERR) ausgegeben.

Siehe „ERR-Ausgabe“ (S. 83).

In den folgenden Fällen wird ein Messfehler angezeigt:

- Wenn eine Prüflitung nicht mit dem Messobjekt verbunden ist
- Wenn der Widerstand des Messobjekts den Messbereich überschreitet
Beispiel: Versuch der Messung von 30 Ω mit ausgewähltem 300-m Ω -Bereich.
- Wenn eine Messleitung unterbrochen ist
- Wenn der Kontaktwiderstand aufgrund von Abnutzung, Schmutz oder anderen Faktoren zu hoch ist, oder wenn der Leitungswiderstand zu hoch ist (siehe Darstellung unten)
- Wenn die Sicherung des Stromkreises durchgebrannt ist

Siehe „10.1 Fehlerbehebung“ (S. 189).

Niveaus, die zu einem Messfehler führen

Es kommt zu einem Messfehler, wenn die Widerstandswerte (Kontaktwiderstand + Leitungswiderstand + Messobjektwiderstand) zwischen den Source-H- und Source-L-Leitungen oder zwischen den Sense-H- und Sense-L-Leitungen den Werten in der folgenden Tabelle entsprechen oder diese überschreiten:

BT3562, BT3562-01, BT3563, BT3563-01

Bereich	SOURCE H-L	SENSE H-L
3 m Ω	2 Ω	2 Ω
30 m Ω	2 Ω	2 Ω
300 m Ω	15 Ω	15 Ω
3 Ω	150 Ω	15 Ω
30 Ω	1,5 k Ω	150 Ω
300 Ω	6 k Ω	1,5 k Ω
3000 Ω	6 k Ω	15 k Ω

*Hohe Kontaktwiderstands- und/oder Leitungswiderstandswerte können den Fehleranteil in Messwerten erhöhen. (Die Genauigkeit wird nicht gewährleistet, wenn die Summe aus Kontakt- und Leitungswiderstand 20 Ω [für die 3-m Ω - und 30-m Ω -Bereiche 2 Ω] entspricht oder höher ist.)

*Das Instrument kann Messfehler möglicherweise nicht erkennen, wenn die Kapazität der Messleitung 1 nF entspricht oder höher ist.

BT3561A, BT3562A, BT3563A

Bereich	SOURCE H-L	SENSE H-L
3 mΩ	5,5 Ω	6,5 Ω
30 mΩ	5,5 Ω	6,5 Ω
300 mΩ	15 Ω	30 Ω
3 Ω	150 Ω	30 Ω
30 Ω	1,5 kΩ	150 Ω
300 Ω	6 kΩ	2,5 kΩ
3000 Ω	6 kΩ	25 kΩ

- Ein hoher Kontaktwiderstand oder ein hoher Leitungswiderstand könnte eine Vergrößerung des Messfehlers verursachen.
Hioki kann die Messgenauigkeit nicht gewährleisten, wenn die Summe des Kontaktwiderstands und des Leitungswiderstand 40 Ω (4 Ω bei den Bereichen 3 mΩ und 30 mΩ) erreicht.
- Das Instrument erkennt Messfehler eventuell nicht, wenn die Messleitung eine Kapazität von 1 nF oder mehr hat.

Überlaufanzeige

Ein Überschuss wird auf der Anzeige durch „**OF**“ oder „**-OF**“ angezeigt und kann die folgenden Ursachen haben:

Anzeige	Bedingung
OF	<ul style="list-style-type: none"> • Der Messwert überschreitet den Grenzwert des aktuellen Messbereichs • Die Impedanz des Messobjekts überschreitet den Eingangswert. • Wenn das Ergebnis der Relativwertberechnung über +99,999% liegt.
-OF	<ul style="list-style-type: none"> • Der Messwert unterschreitet den Grenzwert des aktuellen Messbereichs • Die Impedanz des Messobjekts überschreitet den Eingangswert (in negativer Richtung). • Wenn das Ergebnis der Relativwertberechnung unter -99,999% liegt.

Angewandte Messung

Kapitel 4

In diesem Kapitel werden die erweiterten Vorgänge bei der Verwendung der Komparator-, statistischen Berechnungs- und Speicherfunktion beschrieben.

Messwerte anhand festgelegter Grenzwerte auswerten	Komparator-Funktion	(S. 42)
Bei Auslöseereignis Messung ausführen	Auslöserfunktion	(S. 59)
Durchschnittsmesswert ausgeben	Durchschnittsfunktion	(S. 63)
Ergebnisse von auf Messwerte angewendeten Berechnungsausdrücken anzeigen	Statistische Berechnungsfunktionen	(S. 64)
Messwerte speichern	Speicherfunktion	(S. 68)
Tasten sperren	Tastensperrfunktion	(S. 70)
Messkonfigurationen speichern	Panel Speicherfunktion	(S. 71)
Gespeicherte Messkonfigurationen laden	Panel Ladefunktion	(S. 72)
Messgenauigkeit steigern	Selbstkalibrierung	(S. 73)
Messwerte gemäß Auslösereingangszeit über RS-232C-Schnittstelle ausgeben	Messwertausgabefunktion	(S. 74)
Tastentöne aktivieren/deaktivieren	Einstellung des Tastentons	(S. 75)
Instrument neu initialisieren	Reset-Funktion	(S. 76)


4.1 Komparator-Funktion

Mit der Komparator-Funktion werden Messwerte zur Voreinstellung des oberen und unteren Grenzwertes verglichen, Messungen werden gemäß ihren Relativwerten innerhalb des voreingestellten Bereichs ausgewertet und die Ergebnisse des Vergleichs werden angezeigt.

Die Komparatorgrenzwerte können entweder in Form eines oberen und unteren Grenzwertes oder in Form eines Referenz- und Toleranzwertes festgelegt werden. Die Komparatorergebnisse können über die Hi-, IN- und Lo-LED-Leuchten, über den Signalton und über die Signalausgabe am EXT I/O-Steckverbinder angezeigt werden.

Siehe „Kapitel 5 Externe Steuerung (EXT I/O)“ (S. 79).

Der Ablauf zum Einstellen des Komparators ist wie folgt:

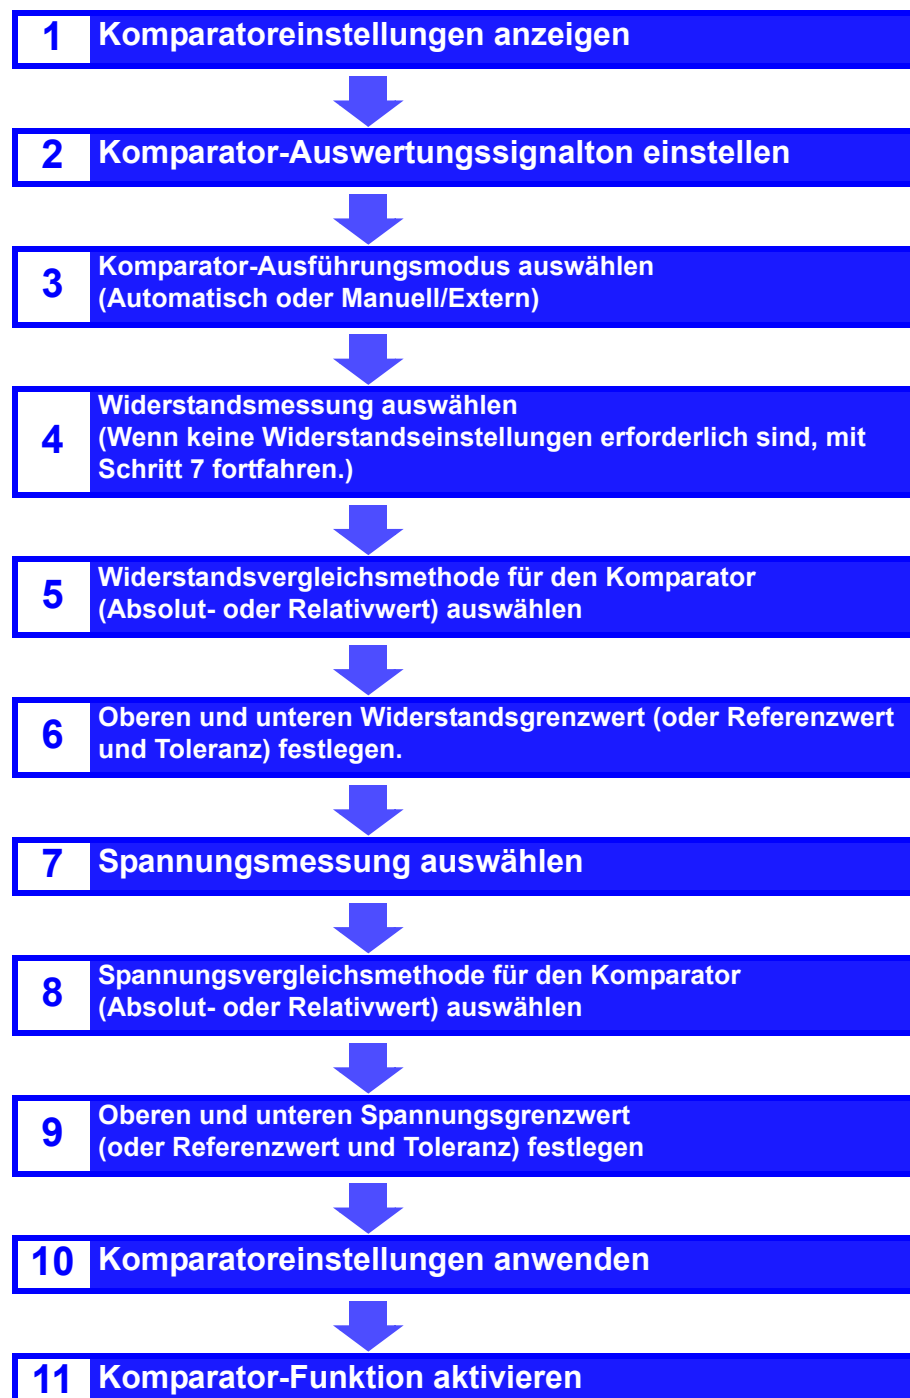


Komparatoreinstellung Beispiel 1 (Obere und untere Grenzwertauswertung)

Im nachfolgenden Beispiel wird die Methode zum Einstellen des Komparators beschrieben.

Beispiel:
Es sollen der obere und untere Grenzwert für Widerstand und Spannung im Ω/V -Modus (300-m Ω -Bereich) eingestellt werden, und es soll mittels der Signaltoneingabe angezeigt werden, ob der Messwert den oberen oder unteren Grenzwert überschreitet.

Widerstand : Oberer Grenzwert 150,00 m Ω , Unterer Grenzwert 100,00 m Ω
Spannung : Oberer Grenzwert 15,2000 V, Unterer Grenzwert 15,0000 V


- Überprüfen Sie, dass die Komparator-Funktion ausgeschaltet ist. Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Komparator-Funktion deaktiviert ist. Während die Komparator-Funktion aktiviert ist, können keine Einstellungen geändert werden. Um die Komparator-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie ggf. die **COMP**-Taste.

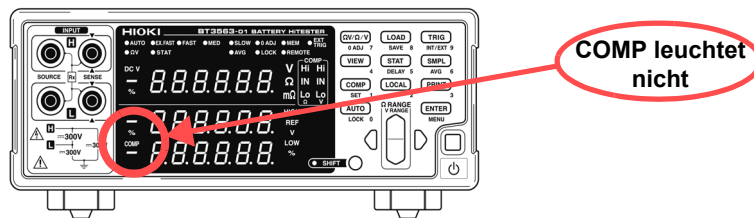


- $\Omega/V/\Omega/V$** Wählen Sie den Ω/V -Messmodus aus.



- Wählen Sie den Widerstandsmessbereich aus (in diesem Beispiel der 300-m Ω -Bereich).

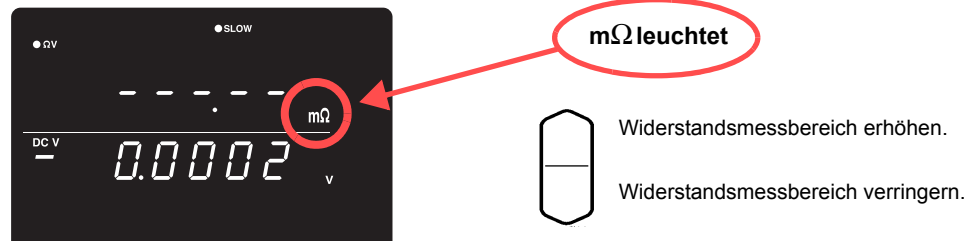



- SHIFT** Wählen Sie den Spannungsmessbereich aus (in diesem Beispiel der 60-V-Bereich).

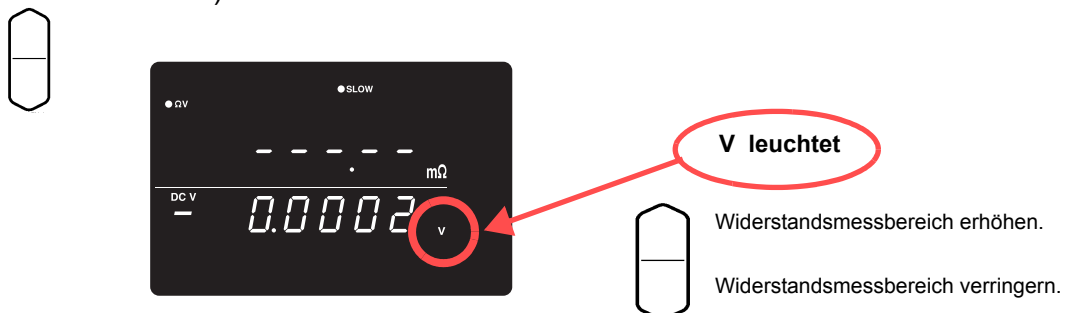


5  Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

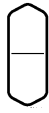

6  Stellen Sie den Komparator-Auswertungssignalton ein (in diesem Beispiel HL).

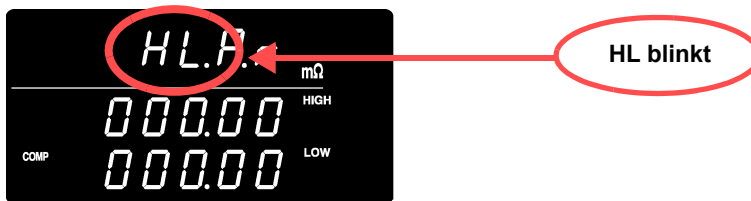


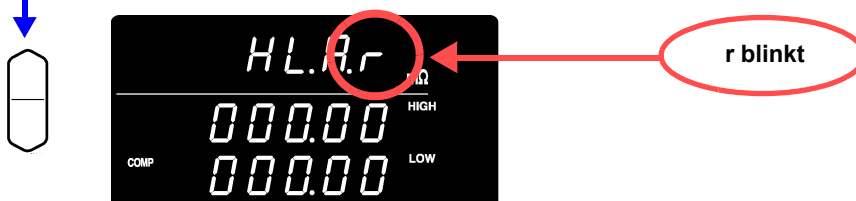
- oFF** Kein Signalton
- HL** Wiederholter Signalton (wenn Messungen Hi oder Lo)
- in** Durchgehender Signalton (wenn Messungen IN)
- btH1** Durchgehender Signalton, wenn Messungen innerhalb der Grenzwerte (IN), und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi oder Lo.
- btH2** Einmaliger Signalton, wenn Messungen in den Bereich zwischen den Grenzwerten übergehen (IN), und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi oder Lo werden.

7  Drücken Sie diese Taste, damit die markierte Position blinkt, und wählen Sie den Komparator-Ausführungsmodus aus (in diesem Beispiel Auto).



- A** Automatische Komparatorsteuerung (Standardeinstellung)
- E** Manuelle Komparatorsteuerung

8  Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie den Widerstand aus.



- r** Widerstand
- u** Spannung

9



Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Vergleichsmethode für den Komparator aus (hier HIGH/LOW).




HIGH & LOW blinkt

HIGH, LOW Vergleich mit oberem und unterem Grenzwert (Standardeinstellung)

REF, % Vergleich mit Referenzwert und Toleranz

10

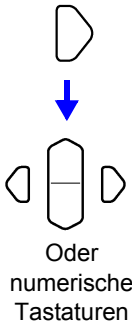

Wechseln Sie auf die Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes und legen Sie die Grenzwerte fest.



 
In diesem Beispiel
Oberer Grenzwert: 150 mΩ

Oberer Grenzwert: 100 mΩ

Mit den **RANGE**-Tasten:
Wählen Sie die zu ändernde Zahl, indem Sie die blinkende Markierung bewegen, und wählen Sie dann den neuen numerischen Wert aus.




Zahl auswählen



Numerischen Wert auswählen

Mit der numerischen Tastatur:
Drücken Sie die numerischen Tasten entsprechend den Ziffern, die Sie eingeben möchten.

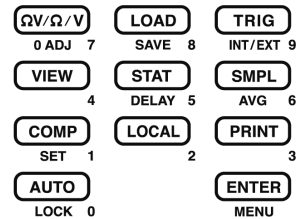

Zur Eingabe der aktuellen Messung als Einstellungswert: **AUTO**-Taste
(Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes drücken.)

Zur Eingabe des statistischen Berechnungsergebnisses als Einstellungswert: **STAT**-Taste

(Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes drücken.)

Siehe „Einstellung des oberen und unteren Grenzwertes (nach Referenzwert und Toleranz)“ (S. 54).

11



Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Spannung aus.



u blinkt

r Widerstand

u Spannung

12




Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Vergleichsmethode für den Komparator aus (hier HIGH/LOW).



HIGH & LOW blinkt

HIGH, LOW Vergleich mit oberem und unterem Grenzwert (Standardeinstellung)
REF, %..... Vergleich mit Referenzwert und Toleranz

13

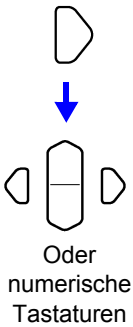

Wechseln Sie auf die Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes und legen Sie die Grenzwerte fest.




In diesem Beispiel
 Oberer Grenzwert: 15,2 V

Oberer Grenzwert: 15 V

14



Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück. Die Komparator-Funktion wird aktiviert.

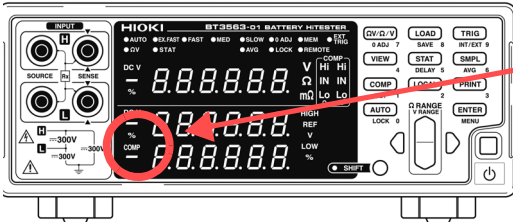

COMP leuchtet

Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

15

Schließen Sie ein Messobjekt an und führen Sie die Auswertung des Messwertes aus.




Widerstandsmesswert

Auswertungsergebnis

Gemessene Spannung

Im Ω -Modus können die Komparatoreinstellungen durch Drücken der **VIEW**-Taste überprüft werden.

Siehe „Wechseln zwischen der Messwert- und Komparator-Einstellungsanzeige“ (S. 58).

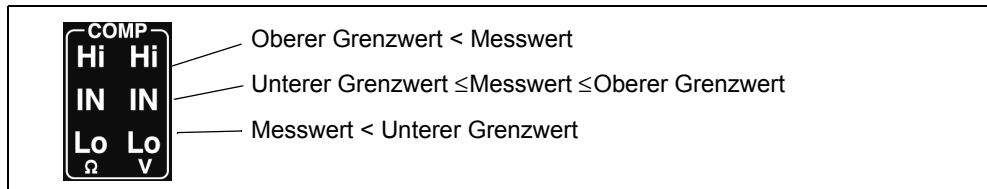

HINWEIS

- Der obere und untere Grenzwert wird als Anzeigezähler gespeichert (unabhängig von Messmodus und -bereich). Folglich führt eine Änderung des Messmodus oder des Messbereichs zu denselben Anzeigezählern, die für unterschiedliche Absolutwerte stehen.

Beispiel:

Um den unteren Grenzwert im 300-m Ω -Bereich auf 150 m Ω einzustellen, geben Sie „15000“ ein. Wenn nach dem Konfigurieren dieser Einstellung in den 3- Ω -Bereich gewechselt wird, wird der untere Grenzwert auf 1,5 Ω geändert.

- Dieses Instrument kann Auswertungen auch basierend auf dem Absolutwert der Spannungsmesswerte ausführen (um Lo-Auswertungen zu vermeiden, wenn positive und negative Anschlüsse rückwärts verbunden werden).

Siehe "Konfigurieren der Absolutwert-Auswertungsfunktion (Spannung)" (S. 55)

Komparatoreinstellung Beispiel 2 (Referenzwert- und Toleranzauswertung)

4

Im nachfolgenden Beispiel wird die Methode zum Einstellen des Komparators beschrieben.

Beispiel:


Es sollen Referenzwert und Toleranz im Ω V-Modus (3- Ω -Bereich) eingestellt werden, und der Signalton soll ausgegeben werden, während die Messwerte innerhalb des Toleranzbereichs liegen.

Widerstand : Referenzwert 1,5 Ω , Toleranz 5%

Spannung : Referenzwert 4,2 V, Toleranz 0,5%

1

Überprüfen Sie, dass die Komparator-Funktion ausgeschaltet ist. Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Komparator-Funktion deaktiviert ist. Während die Komparator-Funktion aktiviert ist, können keine Einstellungen geändert werden. Um die Komparator-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie ggf. die **COMP**-Taste.

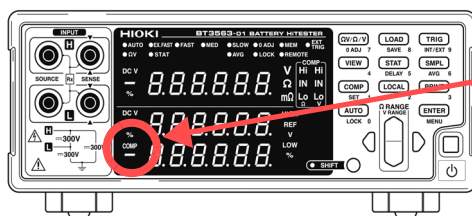


COMP leuchtet
nicht

2

Ω V/ Ω /V

Wählen Sie den Ω V-Messmodus aus.

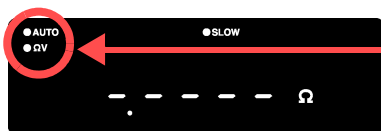

Ω V leuchtet

3



Wählen Sie den Messbereich aus (in diesem Beispiel der 3- Ω -Bereich).




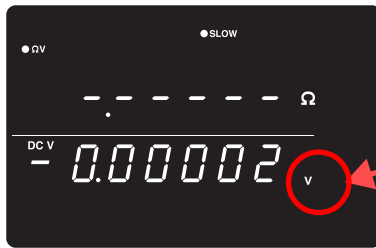
Ω leuchtet




Widerstandsmessbereich erhöhen.


 
Widerstandsmessbereich verringern.

- 4**  Wählen Sie den Spannungsmessbereich aus (in diesem Beispiel der 6-V-Bereich).





V leuchtet

- 5**  Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

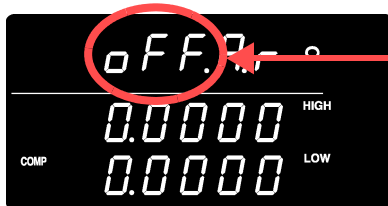


oFF blinkt

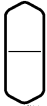- 6**  Stellen Sie den Komparator-Auswertungssignalton ein (in diesem Beispiel IN).

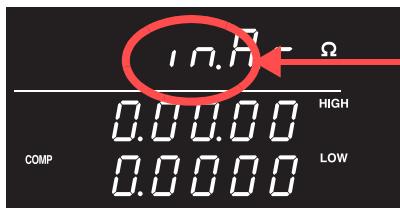

in blinkt

- oFF** Kein Signalton
- HL** Wiederholter Signalton (wenn Messungen Hi oder Lo)
- in** Durchgehender Signalton (wenn Messungen IN)
- bth1** Durchgehender Signalton, wenn Messungen innerhalb der Grenzwerte (IN), und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi oder Lo.
- bth2** Einmaliger Signalton, wenn Messungen in den Bereich zwischen den Grenzwerten übergehen (IN), und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi oder Lo werden.

- 7**  Drücken Sie diese Taste, damit die markierte Position blinkt, und wählen Sie den Komparator-Ausführungsmodus aus (in diesem Beispiel Auto).



A blinkt

- A** Automatische Komparatorsteuerung (Standardeinstellung)
- E** Manuelle Komparatorsteuerung

8



Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie den Widerstand aus.



r blinkt

r..... Widerstand

u..... Spannung

9



Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Vergleichsmethode für den Komparator aus (hier REF/%).




REF & % blinkt


HIGH, LOW Vergleich mit oberem und unterem Grenzwert (Standardeinstellung)

REF, % Vergleich mit Referenzwert und Toleranz

10

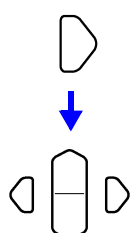

Oder
numerische
Tastaturen

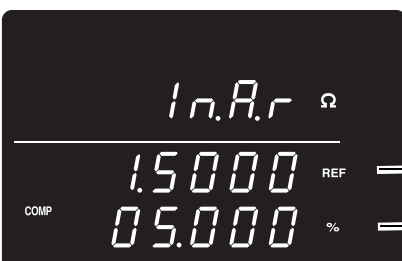

In diesem Beispiel
Referenzwert: 1,5 Ω

Toleranz: 5%

Mit den **RANGE**-Tasten:
Wählen Sie die zu ändernde Zahl,
indem Sie die blinkende Markierung
bewegen, und wählen Sie dann den
neuen numerischen Wert aus.




Zahl auswählen



Numerischen Wert auswählen

Mit der numerischen Tastatur:
Drücken Sie die numerischen
Tasten entsprechend den Ziffern,
die Sie eingeben möchten.

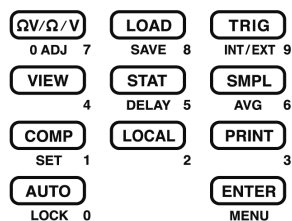

Zur Eingabe der aktuellen Messung als Einstellungswert: **AUTO**-Taste
(Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes drücken.)

Zur Eingabe des statistischen Berechnungsergebnisses als Einstellungswert: **STAT**-Taste

(Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes drücken.)


Siehe „Einstellung des oberen und unteren Grenzwertes (nach Referenzwert und Toleranz)“ (S. 54).

4.1 Komparator-Funktion

11



Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Spannung aus.

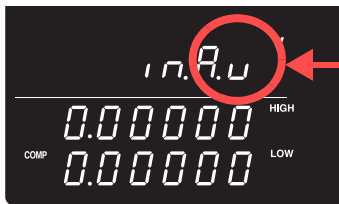

u blinkt

rWiderstand
uSpannung

12




Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie die Vergleichsmethode für den Komparator aus (hier REF/%).




REF & % blinkt

HIGH, LOWVergleich mit oberem und unterem Grenzwert (Standardeinstellung)
REF, %.....Vergleich mit Referenzwert und Toleranz

13

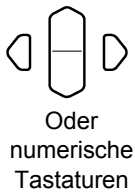

Wechseln Sie auf die Einstellungsanzeige des Ref/%-Grenzwertes und legen Sie die Grenzwerte fest.

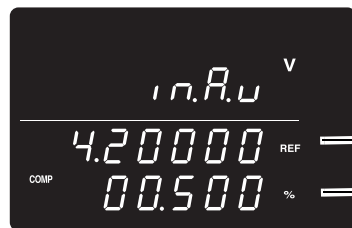


In diesem Beispiel
Referenzwert: 4,2 V

Toleranz: 0,5%

14



Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.
Die Komparator-Funktion wird aktiviert.

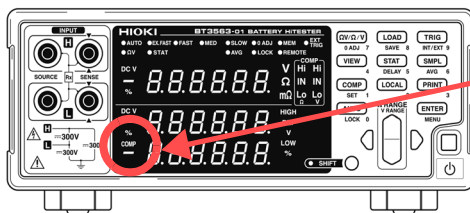


COMP leuchtet

Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

15

Schließen Sie ein Messobjekt an und führen Sie die Auswertung des Messwertes aus.

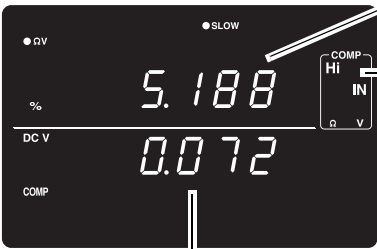

Widerstandsmessungen werden als relativer Prozentwert vom Referenzwert (%) angezeigt


Auswertungsergebnis

Relativer Prozentsatz = $\frac{\text{Messwiderstand} - \text{Referenzwert}}{\text{Referenzwert}} \times 100$

Spannungsmessungen werden als relativer Prozentwert vom Referenzwert (%) angezeigt

Im ΩV -Modus können die Komparatoreinstellungen durch Drücken der **VIEW**-Taste überprüft werden.

Siehe „Wechseln zwischen der Messwert- und Komparator-Einstellungsanzeige“ (S. 58).



Oberer Grenzwert des Einstellungsbereichs < Messwert

Unterer Grenzwert des Einstellungsbereichs \leq Messwert \leq Oberer Grenzwert des Einstellungsbereichs

Messwert < Unterer Grenzwert des Einstellungsbereichs




HINWEIS



Dieses Instrument kann Auswertungen auch basierend auf dem Absolutwert der Spannungsmesswerte ausführen (um Lo-Auswertungen zu vermeiden, wenn positive und negative Anschlüsse rückwärts verbunden werden).

Siehe "Konfigurieren der Absolutwert-Auswertungsfunktion (Spannung)" (S. 55)

Signaltoneinstellung der Komparator-Auswertung

Zur akustischen Anzeige der Komparator-Auswertungsergebnisse gibt es vier Signaltoneinstellungen.

- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

 Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

- 2  Stellen Sie den Komparator-Auswertungssignalton ein.
 (Hauptanzeige)




oFF Kein Signalton
HL Wiederholter Signalton (wenn Messungen Hi oder Lo)
in Durchgehender Signalton (wenn Messungen IN)
btH1 Durchgehender Signalton, wenn Messungen innerhalb der Grenzwerte (IN),
 und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi oder Lo.
btH2 Einmaliger Signalton, wenn Messungen in den Bereich zwischen den
 Grenzwerten übergehen (IN), und wiederholter Signalton, wenn Messungen Hi
 oder Lo werden.


HINWEIS



- Es ertönt kein Signalton, wenn der Komparator-Auswertungssignalton deaktiviert ist (oFF).
- Es ertönt kein Signalton, wenn kein Auswertungsergebnis vorliegt.
Siehe „Komparator-Auswertungsergebnisse“ (S. 57).

Einstellung des Komparator-Ausführungsmodus

Die Ausführung der Komparator-Auswertung wird ausgewählt, indem der automatische oder manuelle/ externe Komparatormodus eingestellt wird. Die Komparator-Auswertung kann durch EXT I/O-Signale aktiviert und deaktiviert werden. Siehe Eingangssignale (Seite 81).

- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

 Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

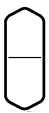- 2  Drücken Sie diese Taste, damit die markierte Position blinkt, und stellen Sie den Komparator-Ausführungsmodus ein.


 (Hauptanzeige)

A Automatische Komparatorsteuerung (Komparatorergebnisse werden immer ausgegeben [Standardeinstellung])
E Manuelle Komparatorsteuerung (Komparatorergebnisse werden nur ausgegeben, wenn der MANU EXT I/O-Eingang aktiviert ist [ON])

HINWEIS

Die Einstellung des automatischen Modus ist für die normale Verwendung geeignet. Wenn Sie die Komparator-Auswertungszeit steuern möchten, verwenden Sie die Einstellung des manuellen/externen Modus.

Auswahl der Komparator-Grenzwertmethode

Zur Einstellung der Komparator-Grenzwerte gibt es zwei Methoden.

1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)



Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

2



Drücken Sie diese Taste, damit die markierte Position blinkt, und stellen Sie die Komparator-Grenzwertmethode ein.



HIGH, LOW Vergleich mit oberem und unterem Grenzwert (Standardmethode)

REF, % Vergleich mit oberem und unterem Grenzwert, die intern aus festgelegtem Referenzwert und Toleranz berechnet werden

Über auf Referenzwert und Toleranz basierende Vergleiche

Wenn die Referenzwert- und Toleranzmethode ausgewählt ist, werden die Grenzwerte folgendermaßen berechnet:



$$\text{Oberer Grenzwert} = \text{Referenzwert} \times (100 + \text{Toleranz} [\%]) / 100$$


$$\text{Unterer Grenzwert} = \text{Referenzwert} \times (100 - \text{Toleranz} [\%]) / 100$$

Messwerte werden als zum Referenzwert relativen Prozentsatz angezeigt, der folgendermaßen berechnet wird:

$$\text{Relativwert} = (\text{Messwert} - \text{Referenzwert}) / \text{Referenzwert} \times 100 [\%]$$


Einstellung des oberen und unteren Grenzwertes (nach Referenzwert und Toleranz)

1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Komparator-Einstellungsanzeige wird eingeblendet.

2  Drücken Sie diese Taste, sodass die markierte Position blinkt, und wählen Sie Widerstand oder Spannung aus.












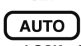

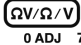




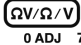



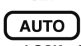

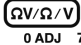


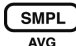





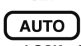


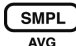
r Widerstand
 u Spannung

3  Wählen Sie die Einstellungsanzeige des Grenzwertes und geben Sie den oberen und unteren Grenzwert ein.

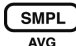

Zum Beispiel:
 Oberer Grenzwert: 150 mΩ
 Unterer Grenzwert: 100 mΩ

<p>Mit den RANGE-Tasten:</p> <p>Wählen Sie die zu ändernde Zahl, indem Sie die blinkende Markierung bewegen, und wählen Sie dann den neuen numerischen Wert aus.</p> <p> Zahl auswählen</p> <p> Numerischen Wert auswählen</p>	<p>Mit der numerischen Tastatur:</p> <p>Drücken Sie die numerischen Tasten entsprechend den Ziffern, die Sie eingeben möchten.</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 ADJ 7</td> <td>SAVE 8</td> <td>INT/EXT 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DELAY 5</td> <td>AVG 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SET 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCK 0</td> <td></td> <td>MENU</td> </tr> </table>				0 ADJ 7	SAVE 8	INT/EXT 9				4	DELAY 5	AVG 6				SET 1	2	3				LOCK 0		MENU
																									
0 ADJ 7	SAVE 8	INT/EXT 9																							
																									
4	DELAY 5	AVG 6																							
																									
SET 1	2	3																							
																									
LOCK 0		MENU																							

Zur Eingabe der aktuellen Messung als Einstellungswert: **AUTO**-Taste

Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes (Referenzwert/Toleranz) drücken. Diese Taste dient auf der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes (Referenzwert/Toleranz) als numerische Taste.

Der aktuelle Messwert wird als oberer oder unterer Grenzwert eingestellt (während der Einstellung des oberen/unteren Grenzwertes) oder als Referenzwert (während der Einstellung von Referenzwert und Toleranz).

Wenn der Messwert fehlerhaft oder \pm OF ist, wird er ignoriert (nicht eingegeben).

Zur Eingabe eines statistischen Berechnungsergebnisses als Einstellungswert: **STAT**-Taste

Auf einer anderen Anzeige als der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes (Referenzwert/Toleranz) drücken. Diese Taste dient auf der Einstellungsanzeige des oberen/unteren Grenzwertes (Referenzwert/Toleranz) als numerische Taste.

Das statistische Berechnungsergebnis wird folgendermaßen eingestellt:

Während der Einstellung des oberen/unteren Grenzwertes	Oberer Grenzwert = Durchschnittswert + 3σ Unterer Grenzwert = Durchschnittswert - 3σ
Während der Einstellung von Referenzwert und Toleranz	Referenzwert = Durchschnittswert Toleranz = 3σ / Durchschnittswert \times 100%

„ σ “ steht für Populationsstandardabweichung (σ_n).

Es wird keine Einstellung vorgenommen, wenn die statistische Berechnung deaktiviert ist und kein statistisches Berechnungsergebnis vorliegt.

Siehe „4.5 Statistische Berechnungsfunktionen“ (S. 64).

Das Einstellen der Grenzwerte mit den Tasten **AUTO** und **STAT** ist nur möglich, wenn das ausgewählte (blinkende) Zeichen nicht numerisch ist.

HINWEIS


Die Grenz- und Referenzwerte können auf einen Wert zwischen 0 und 99999 (oder 999999 bei Spannung) und die Toleranz auf einen Wert zwischen 0,000 und 99,999% eingestellt werden. Negative Werte sind nicht zulässig. Einträge mit statistischen Berechnungsergebnissen, die den gültigen Bereich überschreiten, sind auf den Bereich begrenzt.

Konfigurieren der Absolutwert-Auswertungsfunktion (Spannung)


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Funktion zur Erfassung des Absolutwertes des Spannungsmesswertes bei der Komparatorauswertung konfiguriert wird, sodass eine auf dem Absolutwert der Spannung basierende Auswertung gemacht werden kann, auch wenn die Polarität beim Anschließen der Stromzangen an die Batterie umgekehrt wird.

Normalerweise führt das umgekehrte Anschließen der Stromzangen zu negativen Spannungsmesswerten, woraus sich das Komparatorauswertungsergebnis L_0 ergibt. Um immer eine IN-Auswertung zu erhalten, wenn der Wert innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, auch wenn die Stromzangen umgekehrt angeschlossen werden (mit negativem Spannungsmesswert als Folge), stellen Sie die Absolutwert-Auswertungsfunktion auf „On“.

Diese Funktion wird auf dem Menübildschirm konfiguriert.

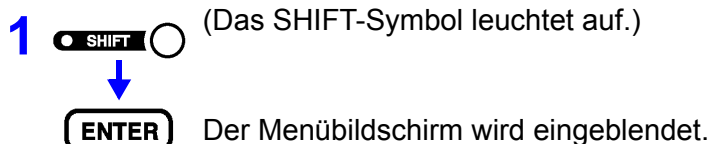

- 2 Rufen Sie den Konfigurationsbildschirm der Absolutwert-Auswertungsfunktion auf.

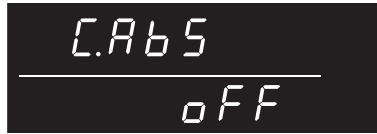

Siehe „1.4Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16)

- 3 Stellen Sie die Absolutwert-Auswertungsfunktion entweder auf „On“ oder „Off“.
on Absolutwert-Auswertungsfunktion eingeschaltet.
off Absolutwert-Auswertungsfunktion ausgeschaltet.

- 4 Bestätigen Sie die Einstellung und kehren Sie auf den Messbildschirm zurück.

Man erhält beispielsweise die folgenden Auswertungsergebnisse bei umgekehrtem Anschluss der 3,7-V-Batterie (und angezeigtem Spannungsmesswert von -3,7 V) mit einem oberen Grenzwert von 3,9 V und einem unteren Grenzwert von 3,6 V:


Absolutwert-Auswertungsfunktion ausgeschaltet: Lo

Absolutwert-Auswertungsfunktion eingeschaltet: IN

Aktivieren und Deaktivieren der Komparator-Funktion

COMP

Aktiviert den Komparator

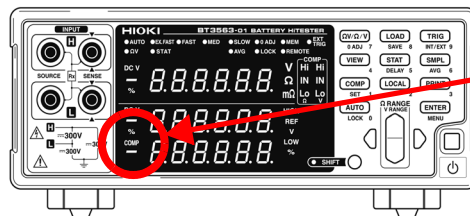

COMP leuchtet

Wenn der Komparator aktiviert ist, wird der Betrieb folgender Tasten deaktiviert, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu vermeiden.

- **Ω V/Ω V**-Taste (Messmoduseinstellung)
- **SHIFT** → **Ω V/Ω V**-Taste (Nullabgleich)
- **SHIFT** → **COMP**-Taste (Komparatoreinstellung)
- **AUTO**-Taste (Auto-Bereichseinstellung)
- **SMPL**-Taste (Abtastrateneinstellung)
- **SHIFT** → **SMPL**-Taste (Durchschnittseinstellung)
- **SHIFT** → **TRIG**-Taste (Einstellung der Auslösequelle)
- **SHIFT** → **ENTER**-Taste (Menüanzeige)
- **SHIFT** → **STAT**-Taste (Verzögerungseinstellung)
- Bereichstasten

HINWEIS

Wenn der Komparator aktiviert wird, wird Auto-Bereich automatisch deaktiviert.

Komparator-Auswertungsergebnisse


Widerstands- und Spannungsmessungen werden unabhängig voneinander ausgewertet. Die Ergebnisse beider Auswertungen werden auf der Anzeige eingeblendet.

Auswertungsvorgang

Der Komparator vergleicht die Messwerte mit den vorgegebenen Grenzwerten und wertet aus, ob die Messung im Bereich zwischen den Grenzwerten liegt. Widerstands- und Spannungsmessungen werden unabhängig voneinander ausgewertet.

Der Absolutwert der Messung wird mit dem oberen und unteren Grenzwert verglichen.

Wenn die Absolutwert-Auswertungsfunktion eingeschaltet ist, wird der Absolutwert des Messwertes mit dem oberen und unteren Grenzwert verglichen.

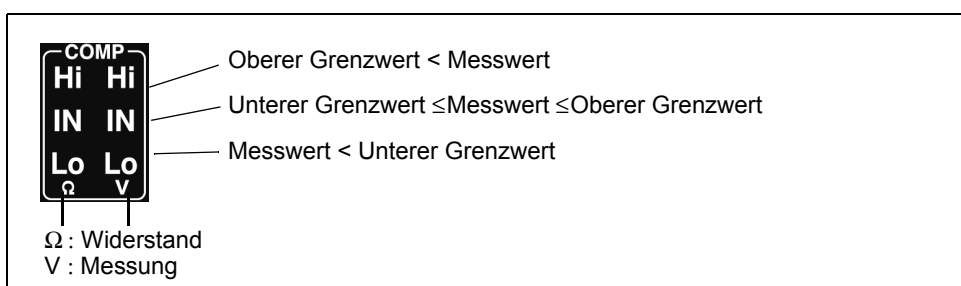

Messfehlerwerte werden folgendermaßen ausgewertet:

Anzeige	Auswertung
-----	Keine Auswertung
OF	Hi (überschreitet den oberen Grenzwert)
-OF	Lo (unterschreitet den unteren Grenzwert)

PASS/FAIL-Auswertungsausgabe

Die Auswertungsergebnisse (Hi, IN oder Lo sowohl für Widerstand als auch Spannung) werden an die EXT I/O-Steckverbinder ausgegeben.

Zusätzlich kann dieses Instrument eine PASS/FAIL-Auswertungsausgabe generieren, um die Auswertung zu erleichtern. Bei dieser Konfiguration wird eine PASS-Auswertung ausgegeben, wenn sowohl Widerstand als auch Spannung IN sind. Anderenfalls wird eine FAIL-Auswertung ausgegeben.

Siehe „Ausgangssignale“ (S. 82).

HINWEIS

Mit der Relativwert-Vergleichsmethode (durch Referenzwert und Toleranz bestimmte Grenzwerte), werden oberer und unterer Grenzwert zum Vergleich mit den Messungen intern berechnet. Daher kann ein angezeigter Relativwert mit Hi oder Lo ausgewertet werden, auch wenn er einem Auswertungsgrenzwert entspricht (Toleranzgrenze).

Wechseln zwischen der Messwert- und Komparator-Einstellungsanzeige

Im Ω V-Modus wird sowohl der Widerstands- als auch der Spannungsmesswert angezeigt.

Normalerweise werden die Komparator-Einstellungswerte nicht angezeigt, wenn der Komparator aktiviert ist. Zur Überprüfung können Sie jedoch mit der Anzeigewechselfunktion eingeblendet werden.

Beispiel:

Widerstand: Oberer Grenzwert 150,00 m Ω , Unterer Grenzwert 100,00 m Ω

Spannung: Oberer Grenzwert 15,2000 V, Unterer Grenzwert 15,0000 V

VIEW

Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige zwischen den Messwerten und den Komparator-Einstellungswerten zu wechseln.


Anzeige der Widerstands- und Spannungsmessung
(Zeigt gleichzeitig Widerstand- und Spannungsmesswerte an)



Anzeige von Widerstandsmessung und Komparator
(zeigt Widerstandsmessung und Einstellungswerte des Widerstandskomparators an)



Anzeige von Spannungsmessung und Komparator
(zeigt Spannungsmessung und Einstellungswerte des Spannungskomparators an)

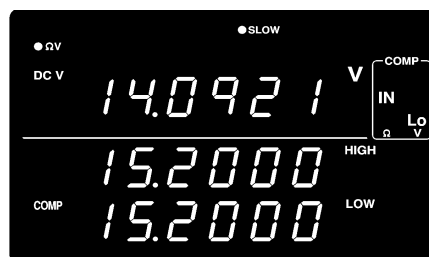

VIEW

Das Wechseln der Messanzeige ist nur bei aktiviertem Komparator und im Ω V-Modus verfügbar.


Nutzen Sie diese Funktion zur Überprüfung von Einstellungswerten.

4.2 Auslöserfunktion

Einstellungen der Auslösequelle


Es gibt zwei Auslösequellen: intern und extern.

Interner Auslöser	Die Auslösesignale werden automatisch intern generiert. (Leerlauf)
Externer Auslöser	Die Auslösesignale werden extern oder manuell generiert.

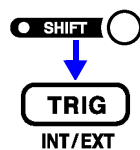

(Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

Wechselt die eingestellte Auslösequelle.

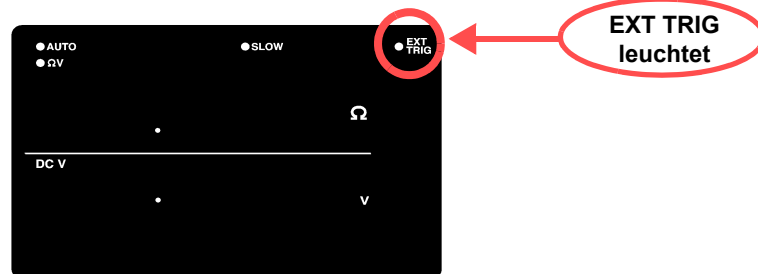

EXT.TRIG leuchtet..... Externer Auslöser ist ausgewählt.
EXT.TRIG leuchtet nicht..... Interner Auslöser ist ausgewählt.

Messung mit
externem Auslöser

Ein externer Auslöser kann auf drei Arten angewendet werden.

- Anwenden des Auslösers manuell über Betriebstaste
Durch Drücken der **TRIG**-Taste wird eine Messung ausgelöst.
- Anwenden des Auslösers am EXT I/O-Steckverbinder.
Durch Kurzschließen des TRIG-Anschlusses mit dem ISO_COM des EXT I/O-Steckverbinders an der Rückseite des Instruments wird eine Messung ausgelöst.

Siehe „Eingangssignale“ (S. 81).

- Anwenden des Auslösers durch die RS-232C- oder GP-IB-Schnittstelle
Durch Senden des ***TRG**-Befehls über die RS-232C- oder GP-IB-Schnittstelle wird eine Messung ausgelöst.



HINWEIS


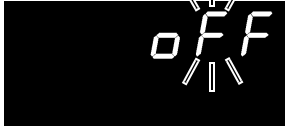

- Wenn die interne Auslösung aktiviert ist, werden die externe Eingabe am EXT I/O TRIG-Anschluss und der ***TRG**-Befehl ignoriert.
- Der normale Betriebsstatus über die Bedienelemente auf der Vorderseite des Instruments ist die kontinuierliche Messung. Durch Einstellen der internen Auslösequelle wird der Leerlaufstatus aktiviert, in dem die Auslösung kontinuierlich stattfindet. Wenn die externe Auslösequelle eingestellt wird, wird bei jedem externem Auslöser eine Messung ausgeführt. Die kontinuierliche Messung kann über RS-232C-, LAN- oder GP-IB-Schnittstellensignale deaktiviert werden. Dann tritt der Auslöser nur auf, wenn es vom externen Host (PC oder SPS) signalisiert wird.



Siehe „Beschreibung des Auslösersystems“ (S. 152).


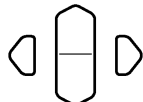

Einstellungen der Auslöserverzögerung

Legen Sie die Verzögerungszeit fest, die vom Auftreten eines Auslösers bis zum Beginn der Messung vergeht. Mit dieser Funktion kann der Beginn der Messung auch dann verzögert werden, wenn ein Auslöser direkt nach dem Anschließen eines Messobjekts angewendet wird. Dadurch besteht ausreichend Zeit, damit sich der Messwert stabilisieren kann. Die Auslöserverzögerung kann mit einer 1-ms-Auflösung auf einen Wert zwischen 0,000 und 9,999 Sekunden eingestellt werden.




- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Einstellungsanzeige der Auslöserverzögerung wird eingeblendet.



 (Hauptanzeige)
 (Hilfsanzeige)
 Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 2**  Wählen Sie **ON**.

 (Hilfsanzeige)
- 3**  Die Zahlen der Auslöserverzögerung blinken.

 (Hilfsanzeige)
- 4**  Stellen Sie die Auslöserverzögerung ein.
 Oder numerische
- 5**  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.
 Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

Deaktivieren der Auslöserverzögerungsfunktion

- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Einstellungsanzeige der Auslöserverzögerung wird eingeblendet.
- 2**  Wählen Sie **OFF**.

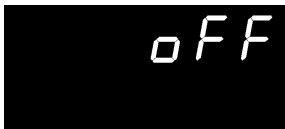 (Hilfsanzeige)
- 3**  Die Auslöserverzögerung wird deaktiviert.

4.3 Messstromimpulsausgangs-Funktion

Bei der gleichzeitigen Messung mit mehreren Instrumenten können aufgrund elektromagnetischer Induktion, die durch die Messströme des Geräts entstehen, Interferenzen auftreten. Dadurch schwanken die Messwerte zwischen ansteigend hohen Werten. Um diese Erscheinung zu vermeiden, kann die Messstromimpulsausgangs-Funktion verwendet werden, um den Messstrom nur anzuwenden, während die Messung ausgeführt wird. (Diese Funktion ist nur während Messungen mit externem Auslöser verfügbar oder während die kontinuierliche Messung ausgeschaltet ist.)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der Messstrom nur zum Zeitpunkt der Messung angewendet. Durch die zeitliche Staffelung der Auslösermessung, können die Messstrominterferenzen eliminiert werden.

- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)



Der Menübildschirm wird eingeblendet.

2

 


Rufen Sie den Konfigurationsbildschirm der Messstromimpulsausgangs-Funktion auf.



Siehe „1.4Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16)

3



Stellen Sie die Messstromimpulsausgangs-Funktion entweder auf „On“ oder „Off“.

on Messstromimpulsausgangs-Funktion eingeschaltet.

oFF Messstromimpulsausgangs-Funktion ausgeschaltet.


4



Bestätigen Sie die Einstellung und kehren Sie auf den Messbildschirm zurück.

4.3 Messstromimpulsausgangs-Funktion

Anwendung des Messstroms bei eingeschaltetem Messstromimpulsausgangs-Modus

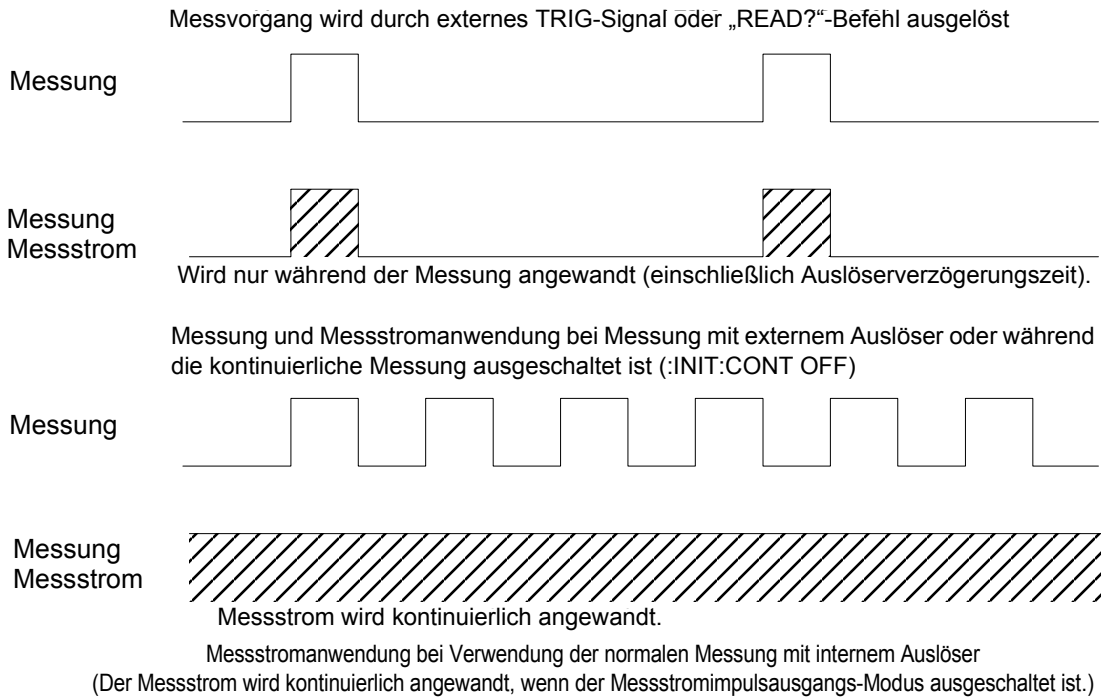


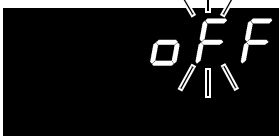







HINWEIS




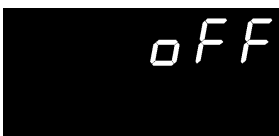

- Zum Umschalten des Messbereichs des Instruments bei aktivierter Messstromimpulsausgangs-Funktion deaktivieren Sie diese Funktion vorübergehend, schalten Sie den Bereich um und aktivieren Sie die Funktion dann wieder.
- Wenn das Instrument mit aktiverter Messstromimpulsausgangs-Funktion verwendet wird, aktivieren Sie stets die Auslöserverzögerungsfunktion und stellen Sie die Verzögerungszeit auf 10 ms oder mehr ein.
Siehe „Einstellungen der Auslöserverzögerung“ (S. 60).
- Wenn die Messstromimpulsausgangs-Funktion eingeschaltet ist, werden die nachfolgend genannten Werte zur Messdauer hinzugefügt.
Bei Verwendung des ΩV -Modus: +1 ms
Bei Verwendung des Ω -Modus: +4 ms

4.4 Durchschnittsfunktion

Die Durchschnittsfunktion ermittelt den Durchschnitt der Messwerte und gibt diesen aus. Durch diese Funktion kann die Instabilität der Anzeigewerte reduziert werden. Die Anzahl der Messungen, aus denen der Durchschnitt ermittelt werden soll, können auf einen Wert von 2 bis 16 eingestellt werden.

- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Einstellungsanzeige der Durchschnittsfunktion wird eingeblendet.
 (Hauptanzeige)
 (Hilfsanzeige)
 Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 2**  Wählen Sie **ON**.
 (Hilfsanzeige)
- 3**  Die für den Durchschnitt zu verwendende Anzahl der Probenahmen blinkt.
- 4**  Wählen Sie die Anzahl der Probenahmen für den Durchschnitt aus.
 Oder numerische Tastaturen
- 5**  Die Durchschnittsmessanzeige wird eingeblendet. (**AVG** leuchtet)
 Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

Deaktivieren der Durchschnittsfunktion

- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Einstellungsanzeige der Durchschnittsfunktion wird eingeblendet.
- 2**  Wählen Sie **OFF**.
 (Hilfsanzeige)
- 3**  Die Durchschnittsfunktion wird deaktiviert. (**AVG** leuchtet nicht)

HINWEIS

Wenn der interne Auslöser für die kontinuierliche Messung (Leerlauf) verwendet wird, wird der gleitende Durchschnitt angezeigt. Anderenfalls wird der Gesamtdurchschnitt angezeigt.

Siehe „4.2 Auslöserfunktion“ (S. 59).

4.5 Statistische Berechnungsfunktionen

Für bis zu 30000 Messwerte erfolgt die Berechnung und Anzeige des Mittel-, Höchst- und Tiefstwertes sowie der Populationsstandardabweichung, Probenstandardabweichung und Prozessfähigkeitsindizes.

Die Berechnungsformeln lauten wie folgt:

Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Populationsstandardabweichung

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n}} \quad (= \sigma_n)$$

Probenstandardabweichung

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n-1}} \quad (= \sigma_{n-1})$$

Prozessfähigkeitsindex (Dispersion)

$$Cp = \frac{|Hi - Lo|}{6\sigma_{n-1}}$$

Prozessfähigkeitsindex (Polarisierung)


$$CpK = \frac{|Hi - Lo| - |Hi + Lo - 2\bar{x}|}{6\sigma_{n-1}}$$


- In diesen Formeln steht n für die Anzahl der gültigen Datenproben.
- Hi und Lo sind die oberen und unteren Grenzwerte des Komparators.
- Die Prozessfähigkeitsindizes stellen die Qualitätsfähigkeit dar, die auf einen Prozess zurückgeht, und zwar die Breite der Dispersion und die Polarisierung der Prozessqualität. Im Allgemeinen wird die Prozessfähigkeit abhängig von den Werten von Cp und CpK folgendermaßen bewertet:
 Cp, CpK > 1,33..... Prozessfähigkeit ist ideal
 1,33 ≥ Cp, CpK > 1,00 Prozessfähigkeit ist ausreichend
 1,00 ≥ Cp, CpK..... Prozessfähigkeit ist unzureichend

HINWEIS

- Wenn nur ein gültiger Datensatz vorliegt, dann werden die Standardabweichungs- und Prozessfähigkeitsindizes nicht angezeigt.
- Wenn $\sigma_{n-1} = 0$ ist, dann sind Cp und CpK 99,99.
- Der obere Grenzwert von Cp und CpK ist 99,99. Werte von Cp und CpK, die >99,99 sind, werden als 99,99 angezeigt.
- Negative Werte von CpK werden als CpK=0 behandelt.
- Wenn die Komparator-, Bereichs- oder Auto-Bereichseinstellungen während der Anzeige statistischer Daten geändert werden, dann wechselt die Anzeige der Werte von Cp und CpK zu „- - -“.
- Wenn normale Messwerte und Relativanzeigewerte (%) gemischt werden, kann die Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.

Aktivieren/Deaktivieren der statistischen Berechnungsfunktion


1  Die statistische Berechnungsanzeige wird eingeblendet.

 
 (Hauptanzeige)

 (Hilfsanzeige)

2  Die Anzeige zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion wird eingeblendet.

(dreimal drücken)


 (Hilfsanzeige)



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechnungsfunktion auf der Hilfsanzeige.

on..... Die Berechnungsfunktion wird aktiviert.

off Die Berechnungsfunktion wird deaktiviert.

3  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück. Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

HINWEIS

- Die Einstellung der statistischen Berechnungsfunktion (ON, OFF) ist nicht verfügbar, wenn der Komparator aktiviert ist.
- Wenn die statistische Berechnung ohne vorheriges Löschen der Berechnungsergebnisse aus- und wieder eingeschaltet wird, wird die Berechnung an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem Funktion ausgeschaltet wurde.
- Wenn die statistische Berechnungsfunktion eingeschaltet ist, verlangsamt sie die Messungen.

Löschen von statistischen Berechnungsergebnissen

1  Die statistische Berechnungsanzeige wird eingeblendet.


 (Hauptanzeige)

 (Hilfsanzeige)

2  Der Löschbildschirm wird angezeigt.


(einmal drücken)


 (Hilfsanzeige)

3  Löscht die statistischen Berechnungsergebnisse.


Automatisches Löschen von statistischen Berechnungsergebnissen nach dem Drucken


Das Instrument kann so eingestellt werden, dass die statistischen Berechnungsergebnisse nach der Ausgabe an den Drucker automatisch gelöscht werden.

- 1**  Die statistische Berechnungsanzeige wird eingeblendet.



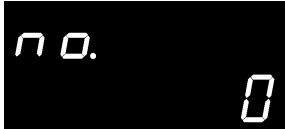

(Hauptanzeige)




(Hilfsanzeige)
- 2**  Rufen Sie das automatische Löschen nach dem Drucken im Einstellungsbildschirm auf.

(zweimal drücken)




(Hilfsanzeige)
- 3**  Schalten Sie das automatische Löschen nach dem Drucken ein oder aus.



on..... Die statistischen Berechnungsergebnisse werden nach der Ausgabe an den Drucker automatisch gelöscht.

off..... Die Ergebnisse werden nicht automatisch gelöscht.
- 4**  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück. Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

Importieren von Daten

-  Wenn die **TRIG**-Taste gedrückt wird, während die statistische Berechnungsfunktion eingeschaltet ist, wird einer der folgenden Vorgänge ausgeführt:
- Externer Auslöser: Führt eine Messung aus und führt die statistische Berechnung des Ergebnisses aus
 - Interner Auslöser: Führt die statistische Berechnung des Wertes aus, der direkt nach dem Drücken der Taste angezeigt wird
- HINWEIS**
- ***TRG**-Befehl wird derselbe Vorgang ausgeführt.
 - Durch Kurzschließen des $\overline{\text{TRIG}}$ -Anschlusses mit dem ISO_COM des EXT I/ O-Steckverbinders wird derselbe Vorgang ausgeführt.

Überprüfen von statistischen Berechnungsergebnissen

- 1**  Die statistische Berechnungsanzeige wird eingeblendet.
- 2**  Bei jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

Beispiel: Wenn der Ω V-Modus ausgewählt ist
(im V-Modus nicht angezeigt)

Gesamte Datenzählung der
Widerstandsmessung

no. 0

Mittelwert der Widerstandsmessung

AVERAG
2.7019

Gültige Daten
Mittelwert

Höchstwert der Widerstandsmessung

2.7135
507

Höchstwert
Datensatz-Nr.

Tiefstwert der Widerstandsmessung

2.6871
871

Tiefstwert
Datensatz-Nr.

Populationsstandardabweichung
der Widerstandsmessung

5n
0.01

Probenstandardabweichung der
Widerstandsmessung

5n-1
0.01

Prozessfähigkeitsindizes der
Widerstandsmessung

CP 0.50
C 0.50

Cp
CpK

(im Ω -Modus nicht angezeigt)

Gesamte Datenzählung
der Spannungsmessung

Mittelwert der
Spannungsmessung

Höchstwert der
Spannungsmessung

Tiefstwert der
Spannungsmessung

Populationsstandardab-
weichung der
Spannungsmessung

Probenstandardabwe-
ichung der
Spannungsmessung

Prozessfähigkeitsindizes
der Spannungsmessung

ON/OFF-Einstellung

on

Einstellung automatisches Löschen
nach Drücken

Prn.Clr
off

Einstellung löschen

Clr

HINWEIS

- Wenn eine gültige Datenzählung (anderer Messwert als \pm OF) Null ergibt, wird kein Berechnungsergebnis angezeigt.
- Wenn nur ein gültiger Datensatz vorliegt, dann können Standardabweichungs- und Prozessfähigkeitsindizes nicht angezeigt werden.
- Wenn die Komparator-, Bereichs- oder Auto-Bereichseinstellungen während der Anzeige statistischer Daten geändert werden, dann wechselt die Anzeige der Werte von Cp und CpK zu „- - - -“.

Senden der statistischen Berechnungsergebnisse an den Drucker

PRINT

Während die statistischen Berechnungsergebnisse angezeigt werden, drücken Sie die **PRINT**-Taste.

Die statistischen Berechnungsergebnisse werden an den optionalen Drucker ausgegeben.

Siehe „Kapitel 6 Drucken“ (S. 91).

4.6 Speicherfunktion

Die Speicherfunktion ist nur über Kommunikationsbefehle verfügbar.

Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, werden die Messwerte gemäß der Auslöseingangsabfolge im internen Speicher des Instruments gespeichert (bis zu 400 Werte). Die gespeicherten Daten können zu einem späteren Zeitpunkt über einen Befehl heruntergeladen werden.

Bei Messungen mit einem Scanner zum Wechseln zwischen mehreren Messobjekten kann das Wechseln viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Messwerte nach jeder Messung auf den PC heruntergeladen werden. Die Zyklusdauer kann verkürzt werden, indem mit dieser Funktion alle Messwerte intern gespeichert werden, bis alle Kanalmessungen abgeschlossen sind. Danach werden die gespeicherten Werte während der nächsten Leerlaufperiode heruntergeladen.

- 1 Wählen Sie die RS-232C-, LAN- oder GP-IB-Schnittstelle.
Siehe „Auswählen der Schnittstelle“ (S. 105).
- 2 Senden Sie den Befehl zur Aktivierung der Speicherfunktion.
:MEMory:STATe ON
- 3 Das MEM-Symbol leuchtet auf.



- 4 Messwerte werden gespeichert.
Wenn durch die **TRIG**-Taste, das **TRIG EXT** I/O-Eingangssignal oder den ***TRG**-Befehl ein Auslöser auftritt, blinkt das MEM-Symbol einmal und der Messwert wird gespeichert.



Wenn eine externe Auslösequelle ausgewählt ist, wird nach jedem Auslöseereignis eine Messung gespeichert. Wenn der interne Auslöser ausgewählt ist, wird der erste Messwert nach der Auslösung gespeichert. Wenden Sie den Auslöser so oft wie nötig an.

- 5** Senden Sie den Befehl zum Herunterladen der Daten aus dem Speicher.

:MEMory:DATA?

Als Antwort werden die gespeicherten Messwerte ausgegeben.

```
:MEM:DATA?
1, 290.60E-3, 1.3924E+0
2, 290.54E-3, 1.3924E+0
3, 290.50E-3, 1.3923E+0
4, 290.43E-3, 1.3923E+0
5, 290.34E-3, 1.3924E+0
END
```

Das „END“-Zeichen wird als letzte Datenzeile gesendet.

Um die gespeicherten Daten von jeder Messung einzeln herunterzuladen, senden Sie diesen Befehl:

:MEMory:DATA? STEP

Das Instrument sendet ein gespeichertes Datenobjekt und geht in den Warten-Status über.

Wenn das Instrument vom PC oder von einem anderen Gerät ein „N“ empfängt, wird das nächste gespeicherte Datenobjekt gesendet. Diesen Vorgang wiederholen, bis das letzte Datenobjekt heruntergeladen wurde.

Wenn alle gespeicherten Daten heruntergeladen wurden, sendet das Instrument ein „END“-Zeichen.

```
:MEM:DATA? STEP
1, 290.60E-3, 1.3924E+0
N (Von PC gesendet)
2, 290.54E-3, 1.3924E+0
N (Von PC gesendet)
3, 290.50E-3, 1.3923E+0
N (Von PC gesendet)
4, 290.43E-3, 1.3923E+0
N (Von PC gesendet)
5, 290.34E-3, 1.3924E+0
N (Von PC gesendet)
END
```

- 6** Um den Speicher des Instruments zu löschen, senden Sie ihm den folgenden Befehl.

:MEMory:CLEAr

Wenn der Speicher nicht gelöscht wird, werden die Messdaten weiterhin bei jedem Auslöseereignis gespeichert.

HINWEIS


- Im Speicher des Instruments können bis zu 400 Messungen gespeichert werden. Beachten Sie, dass über diese Kapazität hinaus keine weiteren Daten (durch Anwenden eines Auslösers) gespeichert werden können.
- Siehe Kapitel 8 RS-232C/LAN/GP-IB-Schnittstellen (Seite 99) für Einzelheiten zu den Kommunikationsmethoden und zum Senden und Empfangen von Befehlen.
- Wenn die Speicherfunktion aktiviert wird, ist die Auto-Bereichsfunktion nicht verfügbar.
- Beim Ausführen der folgenden Vorgänge wird der Speicherinhalt gelöscht:
 Aktivieren der Speicherfunktion (Off nach on)
 Ändern des Messbereichs
 Ändern der Komparatoreinstellungen
 Senden des **:Memory:Clear**-Befehls
 Ausführen des Reset von der Menüanzeige aus
 Senden von ***RST**
 Senden von **:SYSTEM:RESet**
 Einschalten des Instruments

Deaktivieren der Speicherfunktion

- 1 Senden Sie den Befehl zur Aktivierung der Speicherfunktion.
:MEMory:STATe OFF
- 2 Die Speicherfunktion wird aktiviert. (MEM leuchtet nicht)

4.7 Tastensperrfunktion

Durch Ausführen der Tastensperre werden die Bedientasten an der Vorderseite des Instruments deaktiviert. Diese Funktion ist nützlich zum Schutz der Einstellungen.

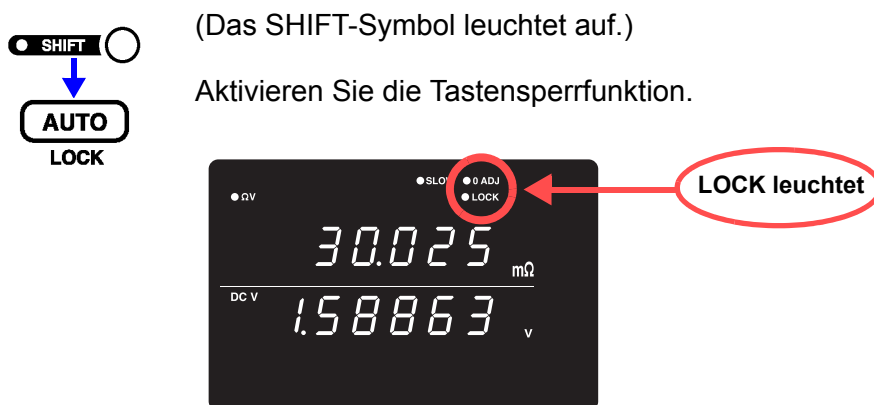

HINWEIS

- Selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wird die Tastensperrfunktion nicht aufgehoben.
- Die TRIG-Taste kann weiterhin bedient werden.

Deaktivieren der Tastensperre



HINWEIS

Während der Kommunikation per Fernbedienung wird der Fernbedienungsstatus aufgehoben.

4.8 Panelspeicherfunktion


Der aktuelle Messeinstellungsstatus wird in einem nicht flüchtigen Speicher gespeichert (gesichert).

Es lassen sich bis zu 126 Messstatusätze speichern.

Die Messeinstellungen (Status), die zum Zeitpunkt der Ausführung dieser Funktion vorliegen, werden gespeichert.


Gespeicherte Messstati können mit der Panelladefunktion (an späterer Stelle beschrieben) wieder geladen werden.

- 1**

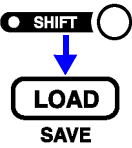


(Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

Die Anzeige zum Speichern des Panels wird eingeblendet.




(Hauptanzeige)

(Hilfsanzeige)
Die Panelnummer blinkt.
- 2**




Oder numerische Tastaturen

Wählen Sie die zu speichernde Panelnummer aus.



(Hilfsanzeige)
(Zum Speichern der Messeinstellungen als Panel Nr. 3)

Bei Auswahl eines bereits gespeicherten Panels wird „**USEd**“ angezeigt.
- 3**



Speichert den Messeinstellungsstatus und kehrt auf die Messanzeige zurück.
Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

HINWEIS

- Wenn Sie eine bereits gespeicherte Panelnummer auswählen und die **ENTER**-Taste drücken, werden die jeweiligen Inhalte überschrieben.
- Der Tastensperrestatus kann nur über den **:SYSTEM:SAVE**-Fernbefehl gespeichert werden.


Speicherelemente


- Messmoduseinstellung
- Bereichseinstellung
- Auto-Bereichseinstellung
- Abtastrateneinstellung
- Komparatoreinstellungen
- Interne/Externe Auslöseereinstellung
- Wechsellanzeinstellung
- Verzögerungseinstellung
- Nullabgleich
- Durchschnittseinstellung
- Tastensperre
- Statistische Berechnungseinstellung

(Die Einstellung der Absolutwert-Auswertungsfunktion wird nicht gespeichert.)

4.9 Panelladefunktion


Lädt die mit der Panelspeicherfunktion gespeicherten Messeinstellungen aus dem nicht flüchtigen Speicher.

- 1**  Die Anzeige zum Laden des Panels wird eingeblendet.

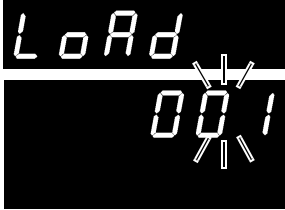


(Hauptanzeige)


(Hilfsanzeige)
Die Panelnummer blinkt.

- 2**  Wählen Sie die zu ladende Panelnummer aus.

Oder
numerische
Tastaturen



(Hilfsanzeige)
(Zum Laden der Messeinstellungen aus Panel
Nr. 3)

- 3**  Lädt den Messeinstellungsstatus und kehrt auf die Messanzeige zurück.
Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

HINWEIS

- Wenn eine nicht gespeicherte Panelnummer ausgewählt wird, wird beim Drücken der **ENTER**-Taste ein Warnton ausgegeben.
- Bei der Auswahl der Panelnummer mit den **RANGE**-Tasten nach oben/ unten werden nur die Nummern zuvor gespeicherter Panele angezeigt.
- Das Laden kann auch mit dem TRIG-Signal und den Stiften $\overline{\text{LOAD0}}$ bis $\overline{\text{LOAD6}}$ der EXT I/O-Schnittstelle ausgeführt werden.

Siehe „Eingangssignale“ (S. 81).








4.10 Selbstkalibrierung

Mit der Selbstkalibrierungsfunktion werden Nullspannung und Verstärkungsdrift des internen Schaltkreises des Instruments angepasst, um die Messgenauigkeit zu verbessern.

Die Spezifikationen zur Messgenauigkeit dieses Instruments sind von der Selbstkalibrierung abhängig, sodass diese regelmäßig ausgeführt werden muss. Besonders wichtig ist die Selbstkalibrierung nach dem Aufwärmen und wenn sich die Umgebungstemperatur um mehr als 2°C ändert. Unabhängig von dieser Einstellung wird die Selbstkalibrierung während jeder Messung mit der Abtastrate SLOW ausgeführt.

Die Selbstkalibrierung kann mit den folgenden zwei Methoden ausgeführt werden:

Auto	Führt die Selbstkalibrierung alle 30 Minuten automatisch aus.
Manuell	Die Selbstkalibrierung kann durch Anwenden eines CAL-Eingangssignals manuell ausgeführt werden (Kurzschließen des CAL-Anschlusses mit dem ISO_COM des EXT I/O-Steckverbinders). Sie kann zudem mit dem SYSTEM:CALibration-Befehl ausgeführt werden. (S. 147)

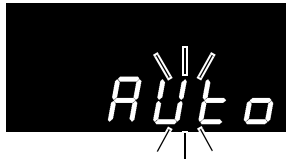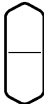


- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2  Die Einstellungsanzeige der Selbstkalibrierung wird eingeblendet.
Siehe „1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).
 (Hauptanzeige)
 (Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3  Auf der Hilfsanzeige wählen Sie Auto oder Manual.
AUto Automatische Selbstkalibrierung
in..... Manuelle Selbstkalibrierung
- 4  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.






HINWEIS

Die Selbstkalibrierung dauert ca. 55 ms. Während dieser Zeit ist der Messvorgang vorübergehend unterbrochen.

4.11 Messwertausgabefunktion

Mit dieser Funktion werden die Messwerte gemäß der Abfolge des Auslöseereignisses über die RS-232C- oder LAN-Schnittstelle ausgegeben. Diese Funktion ist nützlich, wenn mit internem (Leerlauf-) Auslöser gemessen wird sowie zum Abrufen der Messwerte auf einem PC, wenn zum Auslösen ein Fußschalter verwendet wird.

- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2**  Die Messwertausgabefunktion-Einstellanzeige wird eingeblendet.
Siehe „1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT → ENTER)“ (S. 16).

 (Hauptanzeige)
 (Hilfsanzeige)
 Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3**  Schalten Sie die Messwertausgabefunktion ein oder aus.
on..... Die Messwertausgabefunktion wird aktiviert.
off..... Die Messwertausgabefunktion wird deaktiviert.
- 4**  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.
- 5**  Der Messwert wird über die RS-232C- oder LAN-Schnittstelle ausgegeben, wenn Sie die **TRIG**-Taste drücken oder wenn am EXT I/O TRIG-Anschluss ein Signal angewendet wird.
 Stellen Sie den PC vorab auf den Empfangsstatus ein. Wenn ein Messwert empfangen wird, sollte dieser vom PC korrekt verarbeitet (z. B. aufgezeichnet oder angezeigt) werden, um danach den Empfangsstatus zu reaktivieren.


HINWEIS

- Wenn externer Auslöser aktiviert ist, wird eine Messung ausgeführt und der Wert wird nach jedem Auslöseereignis gesendet. Wenn interner Auslöser aktiviert ist, wird der erste nach dem Auslöser gemessene Wert gesendet.
- Die Messwertausgabefunktion ist auf die GP-IB-Schnittstelle oder den Drucker nicht anwendbar.


4.12 Einstellung des Tastentons

Wählen Sie aus, ob ein Signalton ausgegeben werden soll, wenn eine Betriebstaste an der Vorderseite des Instruments gedrückt wird.

- 1**

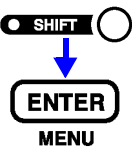


(Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2**




Die Einstellungsanzeige des Tastentons wird eingeblendet.
Siehe „1.4Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).

(Hauptanzeige)
(Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3**

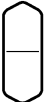




Wählen Sie auf der Hilfsanzeige den Status des Tastentons aus.
on..... Tastenton aktiviert.
off Tastenton deaktiviert.
- 4**




Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.



4.13 Reset-Funktion


Mit der Reset-Funktion können die aktuellen Messeinstellungen (außer gespeicherte Paneldaten) oder alle Messeinstellungen einschließlich gespeicherter Paneldaten neu auf Ihre Werksvoreinstellung initialisiert werden.

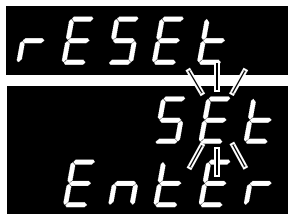- 1**  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2**  Die Reset-Anzeige wird eingeblendet.
Siehe „1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).




(Hauptanzeige)

(Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3**  Wählen Sie auf der Hilfsanzeige die Reset-Methode aus.
SEt.....Reset (initialisiert alle Messeinstellungen, die nicht mit der Panelspeicherfunktion gespeichert wurden)
SYS..... System-Reset (initialisiert alle Messeinstellungen)
- 4**  **ENTER** blinkt.



(Hilfsanzeige)

Wenn SYS (System-Reset) ausgewählt wird
- 5**  Führt das Reset aus.
 Löschen der Einstellungen: **SHIFT**-Taste

HINWEIS

- System-Reset löst ebenfalls Speichern von Paneldaten aus.
- Das Ausführen eines von beiden kann die Einstellungen der LAN-Schnittstelle nicht initialisieren. Zum Initialisieren der Einstellungen der LAN-Schnittstelle führen Sie das Reset über das **SEt**-Element der LAN-Einstellungen aus. (S. 105)

Werksvoreinstellungen

Beschreibung	Standard
Messmodus	Ω V
Widerstandsmessbereich	3 m Ω (BT3562, BT3563) 30 m Ω (BT3561A)
Spannungsmessbereich	6 V
Auto-Bereich	ON
Nullabgleich	OFF
Verzögerung	OFF
Verzögerungszeit	0,000s
Abtastrate	SLOW
Durchschnittsfunktion	OFF
Durchschnittszeiten	2
Selbstkalibrierung	AUTO
Kontinuierliche Messung	ON
Auslösequelle	Internal trigger
Leitungsfrequenz	AUTO
Einstellung des Tastentons	ON
Tastensperrfunktion	OFF
Komparator	OFF
Komparator-Grenzwertmethode (Widerstand und Spannung)	Hi, Lo
Oberer Komparatorgrenzwert (Widerstand und Spannung)	0
Unterer Komparatorgrenzwert (Widerstand und Spannung)	0
Komparator-Auswertungssignalton	OFF
Komparator-Ausführungsmodus	AUTO
Statistische Berechnungsfunktionen	OFF
Automatisches Löschen von statistischen Berechnungsergebnissen	OFF
Interface	RS-232C
Baudrate	9600 bps
GP-IB-Adresse	1
GP-IB-Trennzeichen	LF
Druckintervall	0 (Intervalldruck deaktiviert)
Fehlerausgabe	ASync
Messwertausgabefunktion	OFF
EOM-Ausgabe	HOLD
EOM-Pulsbreite	1 ms
Messstromimpulsausgangs-Funktion	OFF
Absolutwert-Auswertungsfunktion des Komparators	OFF

Externe Steuerung (EXT I/O)

Kapitel 5

5.1 Übersicht



Externe Steuerung
Eingangsfunktionen

- Externer Auslösereingang ($\overline{\text{TRIG}}$)
- Auswahl der zu ladenden Panel-Nr. ($\overline{\text{LOAD0}}$ bis $\overline{\text{LOAD6}}$)
- Nullabgleichs-Signaleingang ($\overline{\text{0ADJ}}$)
- Drucksignaleingang ($\overline{\text{PRINT}}$)
- Selbstkalibrierungs-Signaleingang ($\overline{\text{CAL}}$)
- Eingang für manuelle Komparatorauswertung ($\overline{\text{MANU}}$)

Externe Ausgangs-
schlussfunktionen

- Umwandlungsende-Signalausgang ($\overline{\text{EOM}}$)
- Referenzsignalausgang ($\overline{\text{INDEX}}$)
- Messfehler-Signalausgang ($\overline{\text{ERR}}$)
- Komparatorentscheidungs-Signalausgang ($\overline{\text{R-Hi}}$, $\overline{\text{R-IN}}$, $\overline{\text{R-Lo}}$, $\overline{\text{V-Hi}}$, $\overline{\text{V-IN}}$, $\overline{\text{V-Lo}}$, $\overline{\text{PASS}}$, $\overline{\text{FAIL}}$)

WARNUNG

Um Stromschläge und Schäden am Instrument zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Herstellen von Verbindungen mit den EXT I/O-Anschlüssen.

- Vor dem Verbinden schalten Sie das Instrument und die anzuschließenden Geräte immer aus.
- Ein Draht, der sich während des Betriebs löst und mit einem anderen leitfähigen Objekt in Kontakt kommt, kann eine große Gefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen und sichern Sie die externen Steckverbinder mit Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass Geräte und Systeme, die mit den EXT I/O-Anschlüssen verbunden werden sollen, ordnungsgemäß isoliert sind.

VORSICHT

Um Schäden am Instrument zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Legen Sie an den EXT I/O-Anschlüssen keine Spannung oder Strom an, die deren vorgegebenen Werte überschreiten.
- Bei der Verwendung von Relais bauen Sie unbedingt Dioden zur Absorption genelektromotorischer Kraft ein.
- Achten Sie darauf, ISO_5V bis ISO_COM nicht kurzzuschließen.

Siehe: „5.2 Signalbeschreibungen“ (S. 80)

5.2 Signalbeschreibungen

Ausgangsstift

Steckverbinder: (Instrumentseite)
D-Sub-Steckverbinder 37-polig weiblich, mit #4-40 Schrauben

Gegenstecker:
DC-37P-ULR (Lötanschluss) /
DCSP-JB37PR (Pressschweißverbindung)
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.

EXT I/O-Anschluss (Instrumentseite)

Pos: positiv, Neg: negativ, -: nicht zutreffend

Stift	Signalname	I/O	Function	Logik	
1	TRIG	IN	Externer Auslöser	Pos/ Neg	Flanke
2	(Reserviert)	-	-	-	-
3	(Reserviert)	-	-	-	-
4	LOAD1	IN	Laden Bit 1	Neg	Stufe
5	LOAD3	IN	Laden Bit 3	Neg	Stufe
6	LOAD5	IN	Laden Bit 5	Neg	Stufe
7	MANU	IN	Manuelle Komparatorsteuerung	Neg	Stufe
8	ISO_5V	-	Isolierter 5-V-Stromausgang	-	-
9	ISO_COM	-	Isolierte gemeinsame Signalerdung	-	-
10	ERR	OUT	Messfehler	Neg	Stufe
11	R_HI	OUT	HI-Widerstands-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
12	R_LO	OUT	LO-Widerstands-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
13	V_IN	OUT	IN-Spannungs-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
14	(Reserviert)	OUT	-	-	-
15	(Reserviert)	OUT	-	-	-
16	(Reserviert)	OUT	-	-	-
17	(Reserviert)	OUT	-	-	-
18	PASS	OUT	PASS-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
19	(Reserviert)	OUT	-	-	-

Stift	Signalname	I/O	Function	Logik	
20	OADJ	IN	Nullabgleicher	Neg	Flanke
21	CAL	IN	Selbstkalibrierung ausführen	Neg	Flanke
22	LOAD0	IN	Laden Bit 0	Neg	Stufe
23	LOAD2	IN	Laden Bit 2	Neg	Stufe
24	LOAD4	IN	Laden Bit 4	Neg	Stufe
25	LOAD6	IN	Laden Bit 6	Neg	Stufe
26	PRINT	IN	Messwert drucken	Neg	Flanke
27	ISO_COM	-	Isolierte gemeinsame Signalerdung	-	-
28	EOM	OUT	Abschließen der Messung	Neg	Flanke
29	INDEX	OUT	Analoge Messung beendet	Neg	Flanke
30	R_IN	OUT	IN-Widerstands-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
31	V_HI	OUT	HI-Spannungs-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
32	V_LO	OUT	Lo-Spannungs-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe
33	(Reserviert)	-	-	-	-
34	(Reserviert)	-	-	-	-
35	(Reserviert)	-	-	-	-
36	(Reserviert)	-	-	-	-
37	FAIL	OUT	FAIL-Auswertungsergebnis	Neg	Stufe

Reservierte Stifte werden nicht im Instrument angeschlossen. Stellen Sie keine Anschlüsse mit reservierten Stiften her.

HINWEIS

Der Rahmen der Verbindungsanschlüsse ist sowohl mit dem Instrumentgehäuse (metallischer das Instrument einschließender Kasten) als auch mit dem Schutzerdungsstift des Stromeingangs verbunden (durchgehend). Beachten Sie, dass der Rahmen nicht vom Boden isoliert ist.

Eingangssignale

 $\overline{\text{LOAD0}}$ bis
 $\overline{\text{LOAD6}}$

Wählen Sie die zu ladende Panel-Nr. und wenden Sie ein $\overline{\text{TRIG}}$ -Signal an, um die ausgewählte Panel-Nr. zu laden und die Messung auszuführen. $\overline{\text{LOAD0}}$ ist das LSB, und $\overline{\text{LOAD6}}$ ist das MSB.

Wenn ein $\overline{\text{TRIG}}$ -Signal angewendet wird und $\overline{\text{LOAD0}}$ bis $\overline{\text{LOAD6}}$ durch das vorherige Auslöseereignis nicht geändert wurden, werden die Paneleinstellungen nicht geladen. In diesem Fall wird mit dem externen Auslöser eine Messung ausgeführt, wie dies bei Anwendung des $\overline{\text{TRIG}}$ -Signals üblich ist.

Panel-Nr.	$\overline{\text{LOAD6}}$	$\overline{\text{LOAD5}}$	$\overline{\text{LOAD4}}$	$\overline{\text{LOAD3}}$	$\overline{\text{LOAD2}}$	$\overline{\text{LOAD1}}$	$\overline{\text{LOAD0}}$
*	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	0	0	0
...							
122	1	1	1	1	0	1	0
123	1	1	1	1	0	1	1
124	1	1	1	1	1	0	0
125	1	1	1	1	1	0	1
126	1	1	1	1	1	1	0
*	1	1	1	1	1	1	1

0: HIGH: Offen oder zwischen 5 V und 24 V

1: LOW: 0 V bis 0,9 V

- * Wenn ein $\overline{\text{TRIG}}$ -Signal angewendet wird, während $\overline{\text{LOAD0}}$ bis $\overline{\text{LOAD6}}$ durchgehend auf 1 oder auf 0 eingestellt sind, wird kein Panel geladen.
- Nach dem Laden eines Panels nimmt das Ändern der Einstellungen mindestens 70 ms in Anspruch (die tatsächliche Dauer variiert je nach Funktion, Bereich und Abtastrate).
- Wenn der externe Auslösemodus eingestellt ist, wird nach dem Laden eine Messung ausgeführt.

 $\overline{\text{TRIG}}$

Wenn der externe Auslösemodus eingestellt ist, wird jedes Mal eine Messung ausgeführt, wenn das $\overline{\text{TRIG}}$ -Signal von High auf Low wechselt.

Wenn der interne Auslösemodus aktiviert ist, wird das Auslösesignal ignoriert. Auslösefunktionen sind auch für statistische Berechnungen, Aufzeichnungen im Speicher und für die Messwertausgabe verfügbar (auch bei internem Auslöser gültig).

 $\overline{\text{CAL}}$

Wenn die manuelle Selbstkalibrierung mit den Abtastraten EX.FAST, FAST oder MEDIUM ausgewählt ist, beginnt die Selbstkalibrierung, wenn das $\overline{\text{CAL}}$ -Signal von High auf Low wechselt.

Die Selbstkalibrierung dauert ca. 55 ms.

Wenn die Abtastrate SLOW ausgewählt ist, wird das $\overline{\text{CAL}}$ -Signal ignoriert.

Siehe „4.10Selbstkalibrierung“ (S. 73).

$\overline{0ADJ}$	Die Nullabgleich wird einmal ausgeführt, wenn das $\overline{0ADJ}$ -Signal von High auf Low wechselt.
\overline{PRINT}	Der Strommesswert wird gedruckt, wenn das \overline{PRINT} -Signal von High auf Low wechselt.
\overline{MANU}	Wenn der Komparatormodus MANU ausgewählt ist, ist die Komparatorauswertung aktiviert, wenn das \overline{MANU} -Signal Low ist. Siehe „Einstellung des Komparator-Ausführungsmodus“ (S. 52).

Ausgangssignale

\overline{ERR}	Zeigt einen Messfehler an. Bei der synchronen \overline{ERR} -Ausgabeeinstellung erfolgt die \overline{ERR} -Ausgabe synchron mit der \overline{EOM} -Ausgabe, während sich die \overline{ERR} -Ausgabe bei der asynchronen \overline{ERR} -Ausgabeeinstellung nach dem tatsächlichen (asynchronen) Kontakt der Stromzangen mit dem Messobjekt richtet. Siehe „ERR-Ausgabe“ (S. 83).
\overline{INDEX}	Das \overline{INDEX} -Signal wird während des Auslöser-warten-, Verzögerungs-, Selbstkalibrierungs- und Berechnungszustands ausgegeben. Das Signal wird nicht ausgegeben, während der Widerstand an Messobjekten gemessen wird. Dieses Signal geht von Hi (Aus) auf Lo (Ein) über, um anzuzeigen, dass das Messobjekt entfernt werden kann.
\overline{EOM}	Dieses Signal zeigt das Ende einer Messung (Umwandlungsende) an. Dieses Signal zeigt an, dass Komparatorauswertungsergebnisse und \overline{ERR} -Ausgabe (wenn SYNC aktiviert) vorliegen.
$\overline{R-Hi}, \overline{R-IN}, \overline{R-Lo}$ $\overline{V-Hi}, \overline{V-IN}, \overline{V-Lo}$	Dies sind die Ergebnisse der Komparatorauswertung.
\overline{PASS}	Dieses Signal zeigt an, dass das Auswertungsergebnis sowohl des Widerstands als auch der Spannung IN ist (ΩV -Modus). Es wechselt auf Low (EIN), wenn beide Auswertungsergebnisse von Widerstand und Spannung IN sind. Im Ω – und V-Modus stimmt dieses Signal mit der $\overline{R-IN}$ - bzw. $\overline{V-IN}$ -Ausgabe überein.
\overline{FAIL}	Dieses Signal wechselt auf Low (EIN), wenn \overline{PASS} High (AUS) ist.

HINWEIS

- I/O-Signale sollten während des Änderns der Messeinstellungen nicht verwendet werden.
- Die \overline{EOM} - und \overline{INDEX} -Signale werden beim Einschalten mit der Einstellung HIGH (OFF) initialisiert.
- Wenn die Messbedingungen nicht geändert werden müssen, stellen Sie $\overline{LOAD0}$ bis $\overline{LOAD6}$ entweder auf Hi oder Lo.
- Um Fehler bei der Komparatorauswertung zu vermeiden, sollten sowohl \overline{PASS} - als auch \overline{FAIL} -Signale überprüft werden.

ERR-Ausgabe

Das Ausgangssignal ERR zeigt das Auftreten von Messfehlerbedingungen (wie offene Prüflösungen oder schwache Kontakte) an.
Es gibt zwei ERR-Ausgabemethoden.

Synchronisiert
mit EOM-
Ausgabe (SYNC)

Messfehler, die während der Messung (nicht während des Wartens auf einen Auslöser oder während Verzögerungs- oder Berechnungsintervallen) erkannt werden, werden durch die ERR-Ausgabe synchron mit der EOM-Ausgabe (Messungsende-Signal) angezeigt.

ERR-Ausgabe Low (Ein): Messung konnte aufgrund eines Messfehlers nicht korrekt ausgeführt werden

ERR-Ausgabe High (Aus): Messung korrekt ausgeführt (OF oder -OF: einschließlich Ergebnisse außerhalb des Bereichs)

Asynchron mit
EOM-Ausgabe
(ASYNC)




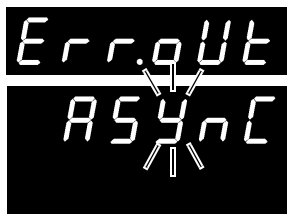


Messfehler (Prüflösungsanschlussbedingungen) werden in Echtzeit ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt asynchron mit dem TRIG-Signal und der EOM-Ausgabe.

ERR-Ausgabe Low (Ein): Messfehlerbedingung (offene Prüflösung oder ein instabiler Kontakt)




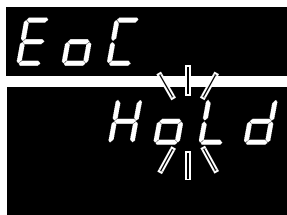





ERR-Ausgabe High (Aus): Normale Prüflösungsanschlüsse

Instrumenteneinstellungen

Einstellung des Messfehler-Signalausgangs ($\overline{\text{ERR}}$)


- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2  Wählen Sie die Fehlerausgabe-Auswahlanzeige.
Siehe „1.4Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).
 (Hauptanzeige)
(Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3  Wählen Sie den Signaltyp für die Ausgabe auf der Hilfsanzeige.
SynC Synchroner Ausgabe (mit EOM-Ausgabe synchronisiert)
ASynC Asynchrone Ausgabe (nicht mit EOM-Ausgabe synchronisiert)
- 4  Wendet Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.

Einstellen des $\overline{\text{EOM}}$ -Signals

- 1  (Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)
 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2  Wählen Sie die $\overline{\text{EOM}}$ -Signal-Einstellanzeige.
Siehe „1.4Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S. 16).
 (Hauptanzeige)
(Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 3  Wählen Sie die Ausgabemethode für das $\overline{\text{EOM}}$ -Signal.
HoLd Das $\overline{\text{EOM}}$ -Signal wird nach der Messung gehalten.
→ Weiter mit Schritt 5.
PULSE Der festgelegte Impuls wird nach der Messung ausgegeben.
→ Weiter mit dem nächsten Schritt.
- 4   
(Wenn PULSE ausgewählt ist)
Die Zahl, die die Pulsbreite des $\overline{\text{EOM}}$ -Signals angibt, beginnt zu blinken.
Stellen Sie die Pulsbreite in ms ein.
Oder numerische
- 5  Wendet Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.

5.3 Ablaufdiagramm

Ablaufdiagramm externer Auslöser

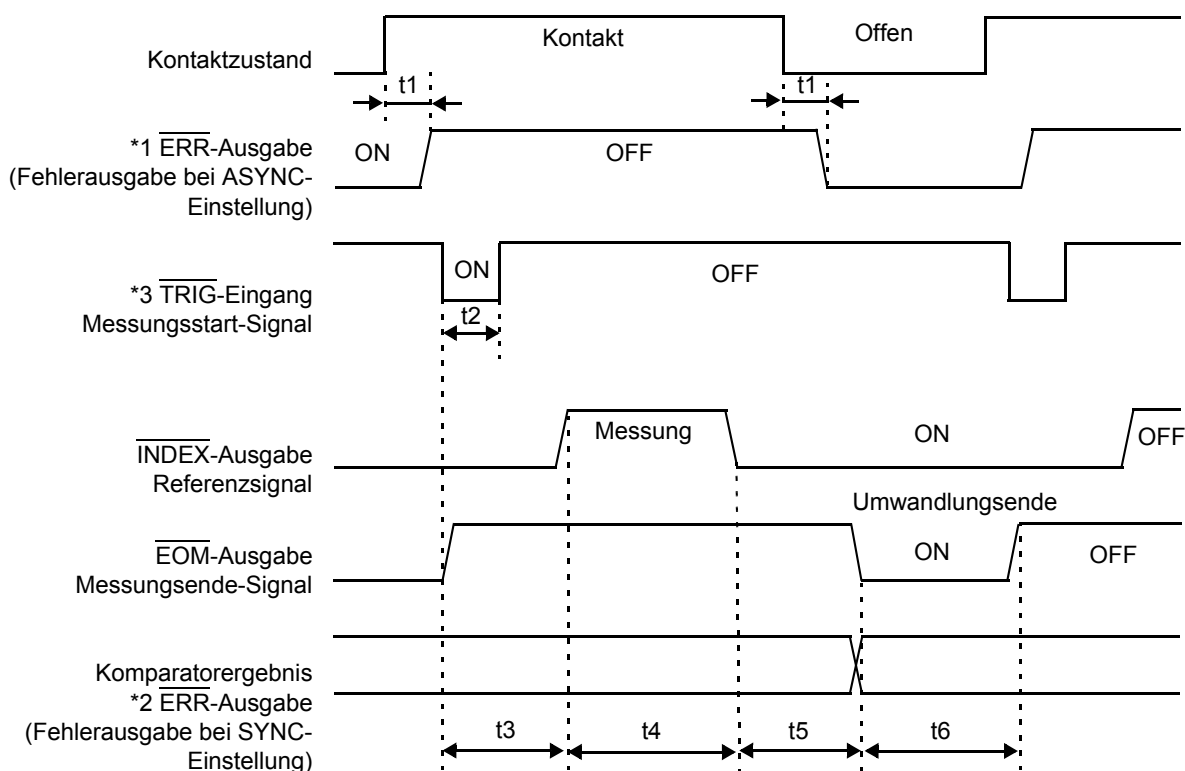


*1: Für Einzelheiten siehe „ERR-Ausgabe“ (S. 83)“.

*2: Wenn für die ERR-Ausgabe der synchrone Modus eingestellt ist, werden die erkannten Messfehler, genau wie die Komparatorergebnisse, nach dem Abschluss der Messung angezeigt.

*3: Nach dem Anschließen an das Messobjekt warten Sie etwas länger als die Reaktionszeit (ca. 10 ms) ab, bevor Sie das TRIG-Signal eingeben. (Die Reaktionszeit muss abgewartet werden, damit sich die Messwerte nach dem Anschließen stabilisieren können. Die Reaktionszeit variiert je nach Messobjekt.)

Ablaufdiagramm interner Auslöser

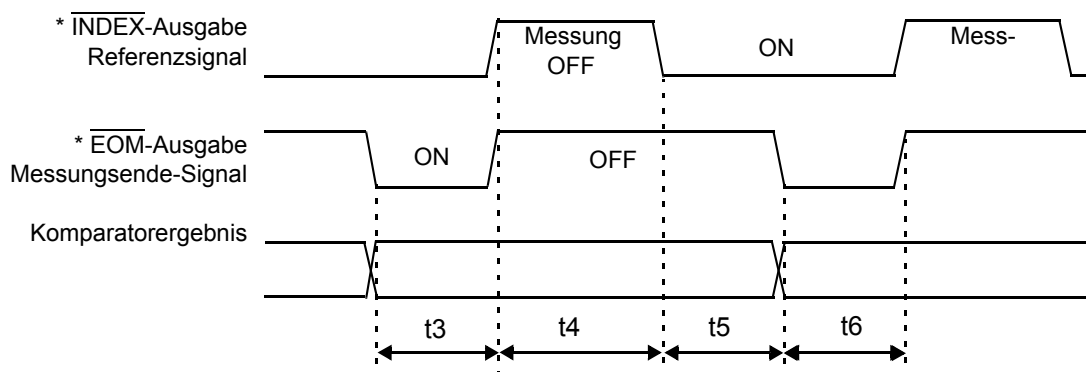

* Wenn das $\overline{\text{EOM}}$ -Signal auf PULSE eingestellt ist, bleibt das Signal nach dem Umwandlungsende nur für die angegebene Zeitdauer eingeschaltet.

Beschreibung	Time																																											
t1 $\overline{\text{ERR}}$ -Ausgabereaktionszeit*1	1,5 ms																																											
t2 Pulsbreite des Auslösers der Messung	0,5 ms oder mehr.																																											
t3 Verzögerungszeit	je Einstellung S iehe „Einstellungen der Auslöserverzögerung“ (S. 60).																																											
t4 Messungszeit*2	<table border="0"> <tr> <td>Ω V-Modus</td> <td></td> <td>Ω -Modus oder V-Modus</td> </tr> <tr> <td>EX.FAST</td> <td>7,8 ms</td> <td>EX.FAST</td> <td>3,4 ms</td> </tr> <tr> <td>FAST</td> <td>23,8 ms</td> <td>FAST</td> <td>11,4 ms</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>83,8 ms</td> <td>MEDIUM</td> <td>41,4 ms</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69,8 ms</td> <td></td> <td>(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)</td> </tr> <tr> <td>SLOW</td> <td>258,8 ms</td> <td></td> <td>34,4 ms</td> </tr> <tr> <td></td> <td>252,2 ms</td> <td></td> <td>(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SLOW</td> <td>156,4 ms</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>149,8 ms</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)</td> </tr> </table>	Ω V-Modus		Ω -Modus oder V-Modus	EX.FAST	7,8 ms	EX.FAST	3,4 ms	FAST	23,8 ms	FAST	11,4 ms	MEDIUM	83,8 ms	MEDIUM	41,4 ms		69,8 ms		(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)	SLOW	258,8 ms		34,4 ms		252,2 ms		(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)			SLOW	156,4 ms				(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)				149,8 ms				(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)
Ω V-Modus		Ω -Modus oder V-Modus																																										
EX.FAST	7,8 ms	EX.FAST	3,4 ms																																									
FAST	23,8 ms	FAST	11,4 ms																																									
MEDIUM	83,8 ms	MEDIUM	41,4 ms																																									
	69,8 ms		(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)																																									
SLOW	258,8 ms		34,4 ms																																									
	252,2 ms		(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)																																									
		SLOW	156,4 ms																																									
			(Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)																																									
			149,8 ms																																									
			(Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz)																																									
t5 Berechnungszeit*3	0,3 ms																																											
t6 $\overline{\text{EOM}}$ -Ausgabepulsbreite	<p>Wenn externer Auslöser ausgewählt HOLD-Einstellung: Wird gehalten, bis der nächste Auslöser erkannt wird PULSE-Einstellung: Bleibt nur für die angegebene Pulsbreite gleich Siehe „Instrumenteinstellungen“ (S. 84).</p> <p>Wenn interner Auslöser ausgewählt HOLD-Einstellung: EX.FAST 1 ms, FAST 5 ms, MEDIUM 20 ms (Leitungsfrequenz-Einstellung 50 Hz)/ 16 ms (Leitungsfrequenz-Einstellung 60 Hz), SLOW 50 ms PULSE-Einstellung: Bleibt nur für die angegebene Pulsbreite gleich</p>																																											

*1: Für Einzelheiten siehe „ERR-Ausgabe“ (S. 83).

*2: Über die Messungszeit t4

Wenn die Durchschnittsfunktion aktiviert ist, wird der aktuelle Durchschnitt durch einen internen Auslöser berechnet, sodass sich die Messungszeit t4 nicht ändert. Für externe Auslöser gelten die folgenden Messungszeiten:

Mit Abtastrate SLOW

$$\Omega V \quad (t4 - 57,8) \times n + 57,8 \text{ ms (50 Hz)}$$

$$(t4 - 51,2) \times n + 51,2 \text{ ms (60 Hz)}$$

$$\Omega \text{ oder } V \quad (t4 - 56,4) \times n + 56,4 \text{ ms (50 Hz)}$$

$$(t4 - 49,8) \times n + 49,8 \text{ ms (60 Hz)}$$

Bei anderer Abtastrate als SLOW

$$\Omega V \quad (t4 - 2,8) \times n + 2,8 \text{ ms}$$

$$\Omega \text{ oder } V \quad (t4 - 1,4) \times n + 1,4 \text{ ms}$$

(n ist die Anzahl der Werte, aus denen der Durchschnitt ermittelt wird)

*3: Über die Berechnungszeit t5


In den folgenden Fällen muss die Berechnungszeit t5 mit der angegebenen Zeit addiert werden:

Wenn die statistische Berechnungsfunktion aktiviert ist 0,3 ms


Wenn die Referenzwert-/Toleranzmethode der Komparatorentscheidung ausgewählt ist 0,15 ms

5.4 Interner Schaltkreis

Eingangsstromkreis

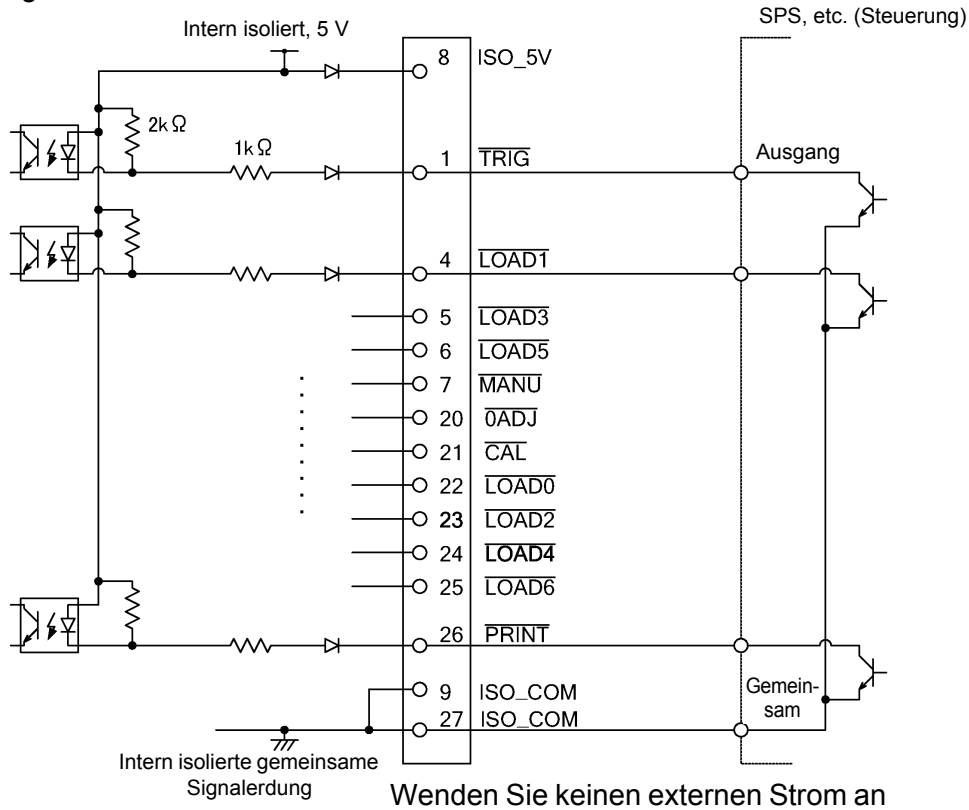

Ausgangsstromkreis

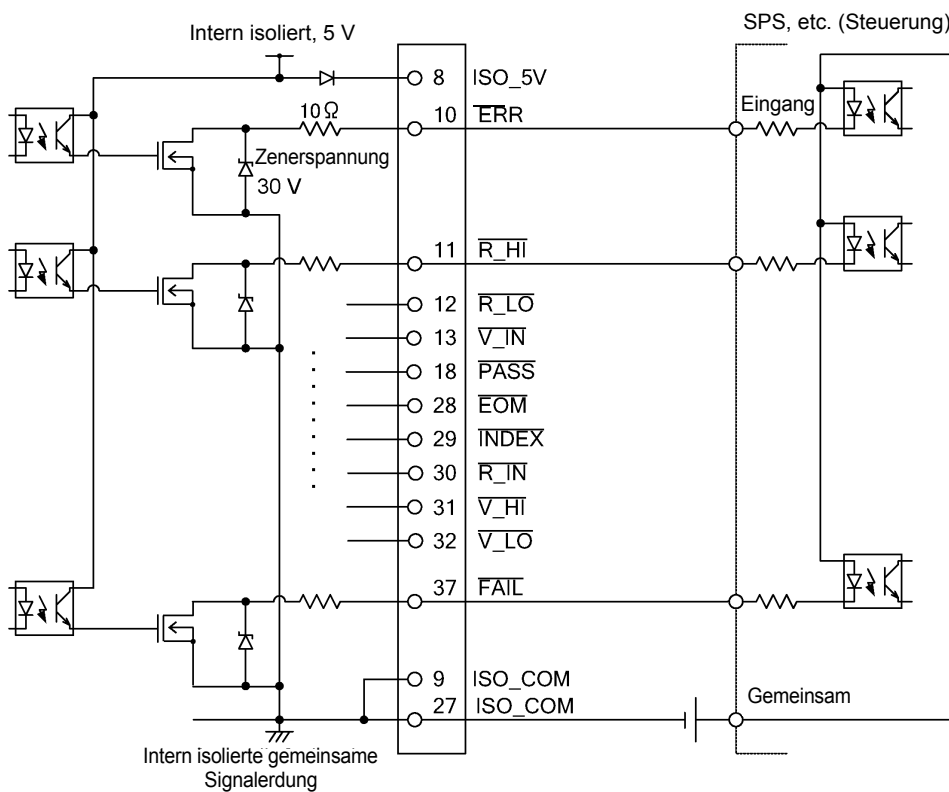


Elektrische Spezifikationen







Eingangssignale	Eingangstyp	Optokopplerisolierte, spannungsfreie Kontakteingänge (aktiver geringer Quelleneingang)
	Wirksamer Spannungseingang (ON)	1 V oder weniger
	Unwirksamer Spannungseingang (OFF)	Offen oder zwischen 5 und 30 V
	Wirksamer Stromeingang (ON)	3 mA/Kanal
	Maximale angelegte Spannung	30 V
Ausgangssignale	Ausgangstyp	Optokoppler-isoliert, Nch Open-Drain-Ausgänge (Stromsenke)
	Maximale Lastspannung	30 V
	Maximaler Ausgangsstrom	50 mA/Kanal
	Restspannung	1 V (10 mA), 1,5 V (50 mA)
Intern isolierter Stromausgang	Ausgangsspannung	4,5 bis 5,0 V
	Maximaler Ausgangsstrom	100 mA
	Externer Stromeingang	Keine

Verbindungsbeispiele

Eingangskreis Verbindungsbeispiele

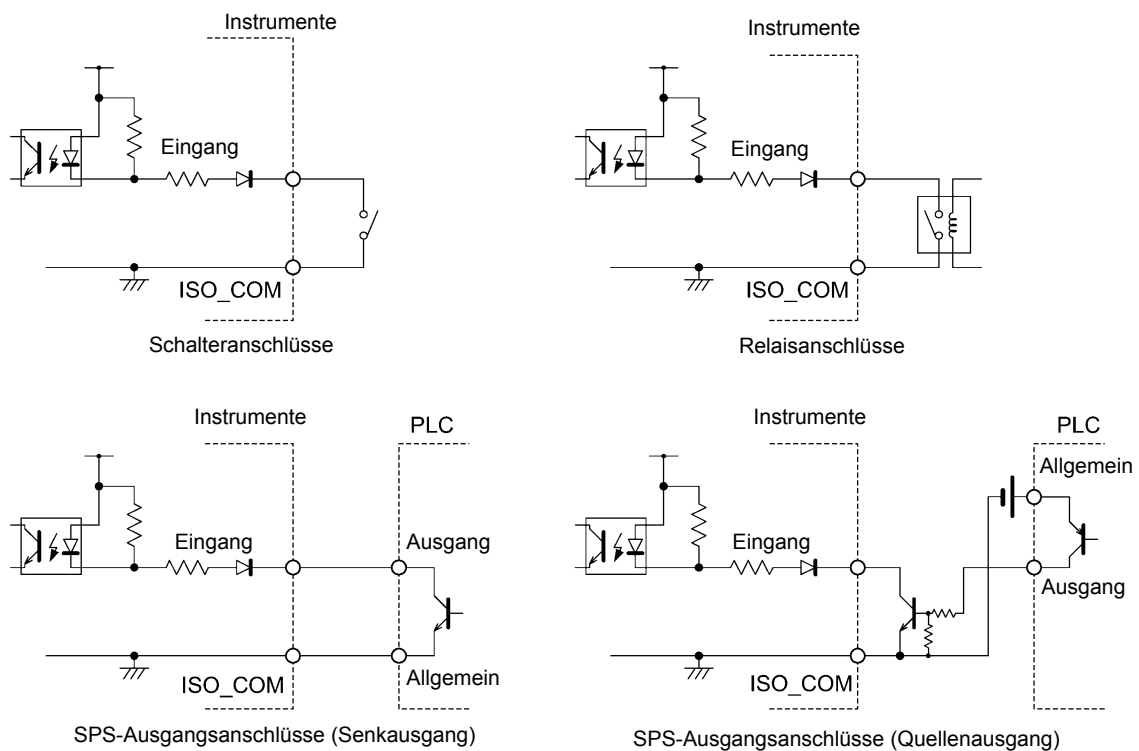

**Ausgangsstromkreis
Verbindungsbeispiele**

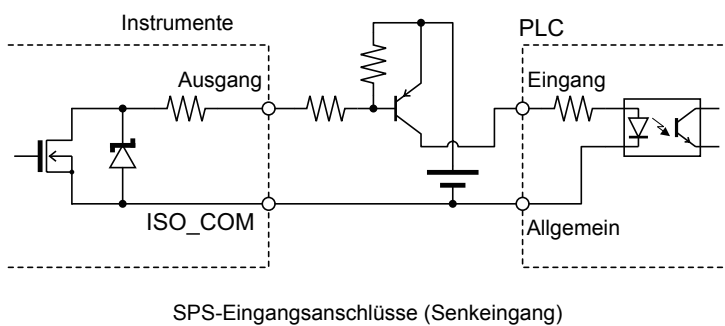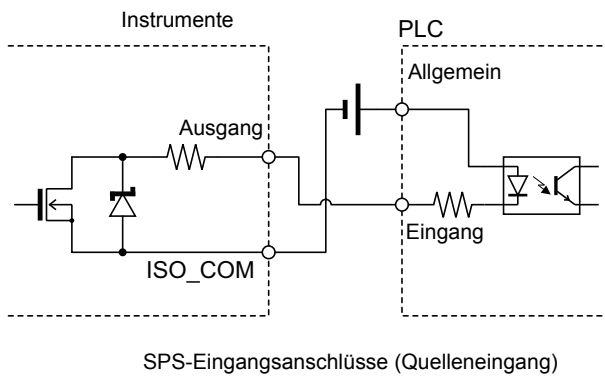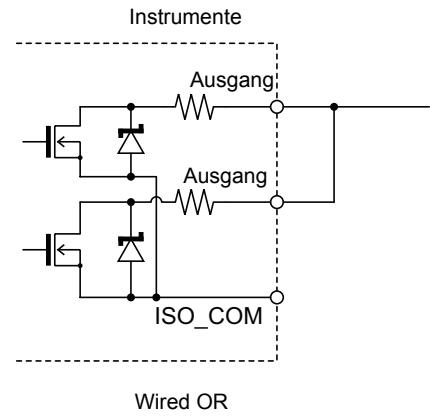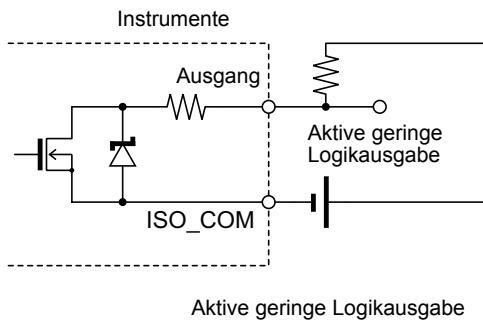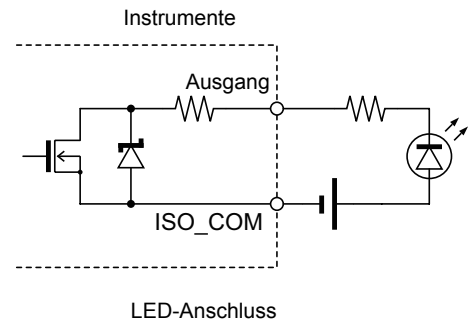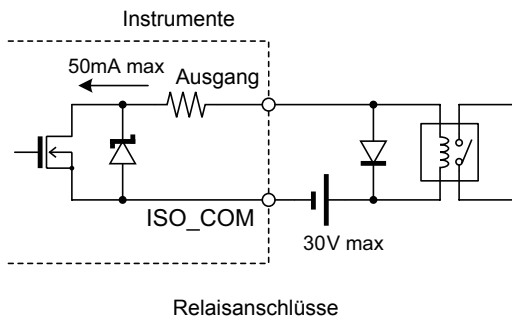

5.5 Externe Steuerung F&A

Häufige Fragen	Antworten
Wie schlieÙe ich einen externen Auslöseringang an?	Verbinden Sie den (aktiven geringen) $\overline{\text{TRIG}}$ -Eingang mittels eines Schalters oder Openkollektor-Ausgangs mit einem ISO_COM-Stift.
Welche Stifte sind die gemeinsame Erdung für Ein- und Ausgangssignale?	Die ISO_COM-Stifte.
Werden die gemeinsamen (Signalerdungs-) Stifte von Ein- und Ausgängen geteilt?	Beide gemeinsame Erdungsstifte können von Ein- und Ausgängen geteilt werden.
Wie kann ich Ausgangssignale überprüfen?	Überprüfen Sie die Spannungsschwingungsformen <u>mit einem</u> Oszilloskop. Dazu müssen die Ausgangsstifte, wie EOM- und Komparatorentscheidungs-Ausgänge, erhöht werden (um mehrere k Ω).
Wie kann ich Probleme mit dem Eingangssignal (Steuersignal) beheben?	Wenn beispielsweise das Auslösen nicht ordnungsgemäß funktioniert, leiten Sie die SPS um und schließen Sie den TRIG-Stift direkt zu einem ISO_COM-Stift kurz. Achten Sie darauf, dass es zu keinem Stromausfall kommt.
Bleiben die Komparatorentscheidungssignale während der Messung erhalten (oder werden sie aufgehoben)?	Der Status wird am Ende der Messung bestimmt und ist beim Messungsstart einmal ausgeschaltet.
Warum wird das $\overline{\text{EOM}}$ -Signal nicht erkannt?	Probieren Sie für die EOM-Ausgabe die Impulseinstellung aus. Wenn die Messungszeit kurz ist und die EOM-Ausgabe auf Halten eingestellt ist, ist die benötigte Zeit, bis das Signal unwirksam wird, möglicherweise so kurz, dass sie von der SPS nicht erkannt wird. Wenn die EOM-Ausgabe auf Impuls eingestellt ist, wird das Signal vor dem Ausschalten für die festgelegte Pulsbreite wirksam (ON).
Wann können Messfehler auftreten?	In den folgenden Fällen wird ein Messfehler angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> • Eine Stromzange ist nicht angeschlossen • Ein Kontakt ist instabil • Eine Stromzange oder ein Messobjekt ist verschmutzt oder verrostet • Der Widerstand des Messobjekts liegt weit über dem Messbereich
Ist ein Verbindungsstück oder Flachkabel für den Anschluss vorhanden?	Ein Lötanschluss ist vorhanden. Das Kabel ist vom Benutzer vorzubereiten.
Kann eine direkte Verbindung mit einer SPS hergestellt werden?	Für Relais und Openkollektor-Ausgänge sowie positiv geerdete Optokopplereingänge werden direkte Verbindungen unterstützt. (Überprüfen Sie vor dem Anschließen, dass die Spannungs- und Stromwerte nicht überschritten werden.)
Kann eine externe Steuerung (EXT I/O) gleichzeitig mit RS-232C-Kommunikation oder anderen Kommunikationstypen verwendet werden?	Nach <u>dem</u> Einstellen der Kommunikation kann die Messung mit dem $\overline{\text{TRIG}}$ -Signal gesteuert werden, während die Messdaten über eine Kommunikationsschnittstelle abgerufen werden.
Wie erfolgt der Anschluss an externen Strom?	Die externen I/O-Ein- und Ausgangssignale des Instruments werden alle über eine interne isolierte Stromquelle betrieben, sodass die SPS keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.
Können freilaufende Messwerte mit einem Fußschalter erfasst werden?	Bitte verwenden Sie die Software zur Erfassung von Messwerten, die auf unserer Website kostenfrei zum Heruntergeladen zur Verfügung steht.

Drucken

Kapitel 6

6.1 Anschließen des Druckers

Vor dem Anschließen des Druckers

WARNUNG

Um Stromschläge und Schäden am Instrument zu vermeiden, führen Sie zum Anschließen des Druckers immer die nachfolgenden Schritte aus.

- Vor dem Anschließen schalten Sie Instrument und Drucker immer aus.
- Wenn sich während des Vorgangs ein Kabel löst und in Kontakt mit einem anderen Leiter kommt, kann es zu extrem gefährlichen Situationen kommen. Überprüfen Sie, dass die Verbindungen sicher sind.

HINWEIS

- Vermeiden Sie es, soweit möglich, den Drucker in heißen und feuchten Umgebungen zu verwenden. Anderenfalls kann die Lebensdauer des Druckers extrem verkürzt werden.
- Verwenden Sie nur für den Drucker geeignetes Aufzeichnungspapier. Das Drucken auf nicht geeignetem Papier ist nicht möglich oder führt zu Druckfehlern.
- Wenn das Aufzeichnungspapier schief auf der Walze aufliegt, kann es zu Papierstau kommen.

Empfohlener Drucker

Der Drucker, den Sie mit dem Instrument verbinden möchten, sollte die nachfolgend aufgeführten Anforderungen erfüllen. Überprüfen Sie die Kompatibilität und nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen am Drucker vor, bevor Sie ihn an das Instrument anschließen.

- Schnittstelle RS-232C
- Zeichen pro Zeile Mindestens 45
- Kommunikationsgeschwindigkeit ...9600 bps
- Datenbits8
- ParitätKeine
- Stoppbits1
- FlussregelungKeine
- SteuerungscodeDirektes Drucken von normalem Text möglich

HINWEIS

Das optionale Druckermodell 9670 ist nicht mehr erhältlich. Falls Sie bereits einen Drucker des Modells 9670 haben, können Sie diesen jedoch weiterhin verwenden.

Verbinden des Druckers mit dem Instrument

4 Instrument


Drucker

AC-Netzteil


RS-232C Kabel

- 1.** Überprüfen Sie, dass das Instrument und der Drucker ausgeschaltet sind.
- 2.** Schließen Sie das AC-Netzteil an den Drucker an, und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
- 3.** Schließen Sie das RS-232C Kabel an die RS-232C-Steckverbinder am Instrument und Drucker an.
- 4.** Schalten Sie das Instrument und den Drucker ein.

Anschlussausgangsstifte

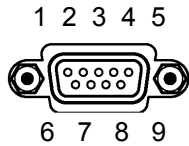


Steckverbinder des Modells Instrumente (9-polig)

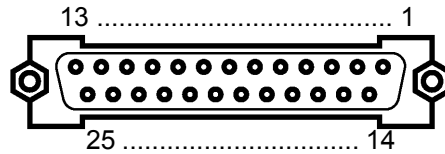

 
Druckersteckverbinder (25-polig) (Beispiel)



Function	Signal-name	Stift
Datenempfang	RxD	2
Datenübertragung	TxD	3
Signal oder gemeinsame Erdung	GND	5




Stift	Signal-name	Function
2	TxD	Datenübertragung
3	RxD	Datenempfang
7	GND	Signal oder gemeinsame Erdung
4	RTS	Sendeaufforderung
5	CTS	Bereit für Senden

6.2 Auswählen der Schnittstelle


- 1**  (SHIFT-Lampe leuchtet)


 Die Menüanzeige wird eingeblendet.
- 2**  Wählen Sie die Schnittstellen-Auswahlanzeige.
Siehe "1.4 Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)" (S. 16).

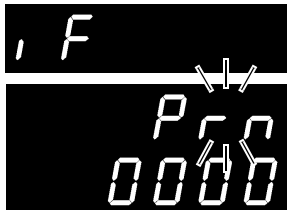

(Hauptanzeige)


(Hilfsanzeige)
Die aktuelle Einstellung blinkt.

 In der Hilfsanzeige wählen Sie Drucker.

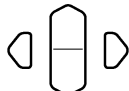 - rS**..... RS-232C
 - LAn**..... LAN
 - GP-Ib**..... GP-IB
 - Prn**..... Drucker
- 3**  Stellen Sie die Druckintervallzeit ein.

0000Intervalldrucken ausgeschaltet. (Es wird einmal gedruckt, wenn die **PRINT**-Taste gedrückt wird.)

0001 bis 3600Stellt die Druckintervallzeit in Sekunden ein.

Oder numerische Tastaturen
- 4**  Wendet die Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.

6.3 Drucken

Drucken von Messwerten und Auswertungsergebnissen

Um den Messwert und das Auswertungsergebnis zu messen, drücken Sie auf der Messanzeige die **PRINT**-Taste oder schließen Sie den **PRINT**-Stift mit dem **ISO_COM** des **EXT I/O**-Steckverbinders kurz.

HINWEIS

- Wenn Sie eine abgeschlossene, mit dem externen Auslöser durchgeführte Messung drucken möchten, verbinden Sie das **EOM**-Signal des **EXT I/O** mit dem **PRINT**-Signal.
- Wenn Sie alle Messungen kontinuierlich drucken möchten, verbinden Sie das **EOM**-Signal mit dem **PRINT**-Signal und aktivieren Sie den internen Auslöser.
- Wenn die statistische Berechnungsfunktion eingeschaltet und der interne Auslöser ausgewählt ist, werden die statistische Berechnung und das Drucken des aktuellen Messwertes über die **TRIG**-Taste oder das **TRIG**-Signal ausgelöst.
- Die gültigen Zählungen liegen zwischen 1 und 30000. Bei Werten über 30000 kehrt die Zählung auf 1 zurück.

Intervalldrucken

Diese Funktion ermöglicht das automatische Drucken von Messergebnissen in eingestellten Intervallen. Die Druckintervallzeit kann auf der Schnittstellen-Auswahlanzeige eingestellt werden.

Siehe "6.2 Auswählen der Schnittstelle" (S. 93).

Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 3600 Sekunden.

Wenn die Druckintervallzeit auf „0“ eingestellt ist, ist das Intervalldrucken deaktiviert und nur das normale Drucken wird ausgeführt.

Betrieb bei aktiviertem Intervalldrucken:

1. Starten Sie den Druckvorgang, indem Sie die **PRINT**-Taste drücken oder das **PRINT**-Signal über **EXT I/O** senden.
2. Die vergangene Zeit (Stunden/Minuten/Sekunden) und die Messwerte werden automatisch in Intervallen gemäß der voreingestellten Intervallzeit gedruckt.
3. Stoppen Sie den Druckvorgang, indem Sie die **PRINT**-Taste drücken oder das **PRINT**-Signal erneut über **EXT I/O** senden.

HINWEIS

- Wenn die vergangene Druckzeit 100 Stunden erreicht, wird sie auf 00:00:00 zurückgesetzt und beginnt wieder bei Null.
(Beispiel)
Nach 99 Stunden, 59 Minuten und 50 Sekunden: 99:59:50
Nach 100 Stunden, 2 Minuten und 30 Sekunden: 00:02:30
- Wenn eine andere Anzeige als die Messanzeige ausgewählt wird, wird das Intervalldrucken abgebrochen.

Drucken von statistischen Berechnungsergebnissen

Um statistische Berechnungsergebnisse zu drucken, drücken Sie auf der statistischen Berechnungsanzeige die **PRINT**-Taste. Wenn keine gültigen Daten vorliegen, wird nur die Datenzählung gedruckt. Wenn nur ein gültiger Datensatz vorliegt, dann können Standardabweichungs- und Prozessfähigkeitsindizes nicht gedruckt werden.

Druckbeispiele

Messwerte (Ω V-Modus)	Messwerte (Ω -Modus)	Messwerte (V-Modus)
1 2.5375mOhm, 4.70056 V	43 17.855mOhm	100 3.70079 V
2 - 0.9730mOhm, 4.70055 V	44 0.641 Ohm	101 -58.3306 V
3 15.142mOhm, -0.00002 V	45 1.9984kOhm	102 203.086 V
4 160.68mOhm, 267.031 V		
5 15.039 Ohm, - 50.254 V		
6 200.12 Ohm, 11.3176 V		
7 2.9984kOhm, -11.3099 V		
8 0.1615 Ohm, -4.70054 V		
9 0.166 Ohm, - 4.7006 V		
10 0.16 Ohm, - 4.700 V		

Mit Komparator eingeschaltet

50 5.033 Ohm Hi, 1.60427 V IN
51 5.033 Ohm Hi, -0.00001 V Lo
52 17.855mOhm IN
53 18.354mOhm Hi
54 15.322mOhm Lo
55 4.70072 V IN
56 -4.70070 V Lo

Mit Komparator-Referenzprozentwerten

3120 28.653 % Hi, 0.111 % Hi
3121 - 0.192 % Lo, - 0.001 % IN
3122 O.F. Hi, 0.317 % Hi

Mit fehlerhaften Messwerten

90 O.F. , -4.70053 V
91 1.0647 Ohm, O.F.
92 O.F. , O.F.
93 - O.F. , 4.70051 V
94 ----- , -----
95 Invalid , Invalid

Statistische Berechnungen (Komparator eingeschaltet)

*** RESISTANCE ***

Number 85	Max/Min-Zählung
Valid 85	↓
Average 13.06mOhm	
Max 13.78mOhm (74)	
Min 12.10mOhm (3)	
Sn 0.38mOhm	
Sn-1 0.38mOhm	
Cp 1.32	
CpK 0.09	
Comp Hi 40	
Comp IN 45	
Comp Lo 0	

Intervalldrucken

00:00:00 16.020mOhm, 3.70052 V
00:00:01 16.015mOhm, 3.70052 V
00:00:02 16.010mOhm, 3.70052 V
00:00:03 16.006mOhm, 3.70051 V
00:00:04 16.002mOhm, 3.70052 V
00:00:05 15.999mOhm, 3.70051 V
00:00:06 15.998mOhm, 3.70051 V

*** VOLTAGE ***

Number 85	
Valid 85	
Average 10.0074 V	
Max 10.0197 V (57)	
Min 9.9938 V (31)	
Sn 0.0068 V	
Sn-1 0.0068 V	
Cp 0.35	
CpK 0.32	
Comp Hi 10	
Comp IN 59	
Comp Lo 16	

HINWEIS

Als „Invalid“ gekennzeichnete Messwerte können vom Instrument nicht angezeigt werden.

Die Anzahl mit „Valid“ gekennzeichnete statistische Berechnungsergebnisse entspricht der Anzahl gültiger Datenzählungen ausschließlich Messfehler und Überschüsse.

Analoge Ausgabe **Kapitel 7**

Die Modelle BT3561A, BT3562A, BT3562-01, BT3563A und BT3563-01 können die Analogausgabe für Widerstandsmesswerte generieren. Um Änderungen der Widerstandswerte aufzuzeichnen, kann am Analogausgang des Instruments ein Logger oder ein ähnliches Gerät angeschlossen werden.

WARNUNG


Um Stromschläge und Schäden am Instrument zu vermeiden, schalten Sie das Instrument und die angeschlossenen Geräte aus und/oder trennen Sie die Stromzangen vom Messobjekt, bevor Sie Verbindungen an den Analogausgangsanschlüssen vornehmen.

VORSICHT

Um Schäden am Instrument zu vermeiden, schließen Sie die Ausgangsanschlüsse nicht kurz und führen Sie ihnen keine Spannung zu.

7.1 Anschlüsse am Analogausgang

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Kabel mit den Analogausgangsanschlüssen an der Rückseite des Instruments verbinden können.

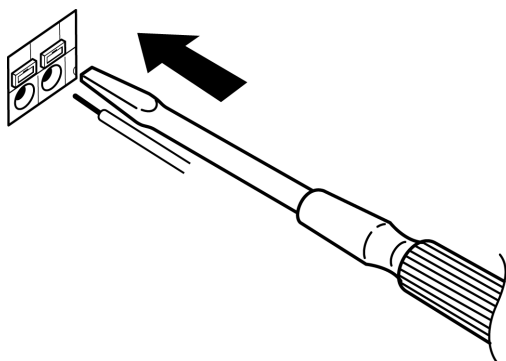

- 1** Drücken Sie die Taste mit einem Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug nach unten.
- 2** Halten Sie die Taste gedrückt und führen Sie das Kabel in den Anschluss ein.
- 3** Lassen Sie die Taste los, um das Kabel in seiner Position zu sichern. Um die Leitung wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor.


Empfohlener Kabeltyp : Massivleiter AWG16 (1,2 mm Durchmesser), Mehrdrahtiger Leiter AWG16 (1,25 mm²)

Kompatible Kabeltypen : Massivleiter AWG26 (0,4 mm Durchmesser) bis AWG16 (1,2 mm Durchmesser), Mehrdrahtiger Leiter AWG24 (0,2 mm²) bis AWG16 (1,25 mm²)

Standardlänge Blankdraht : 11 mm

7.2 Spezifikationen des Analogausgangs

Ausgangsspannung	0 V bis 3,1 V DC (volle Skalenlänge)
Auflösung	12-bit (ca. 1 mV)
Ausgangswiderstand	1 k Ω
Ausgang	Gemessener Widerstandswert (Anzeigezählerwert) Festgelegt auf 3,1 V bei OF oder Messfehler. Festgelegt auf 0 V bei negativen Werten.
Ausgangsrate	0 bis 31000 Zählungen \rightarrow 0 V bis 3,1 V
Ausgangsgenauigkeit	Widerstandsmessgenauigkeit $\pm 0,2\%$ der vollen Skalenlänge. (Temperaturkoeffizient $\pm 0,02\%$ der vollen Skalenlänge/ $^{\circ}\text{C}$)
Response time	Reaktionszeit bei Widerstandsmessung + Messdauer + 1 ms

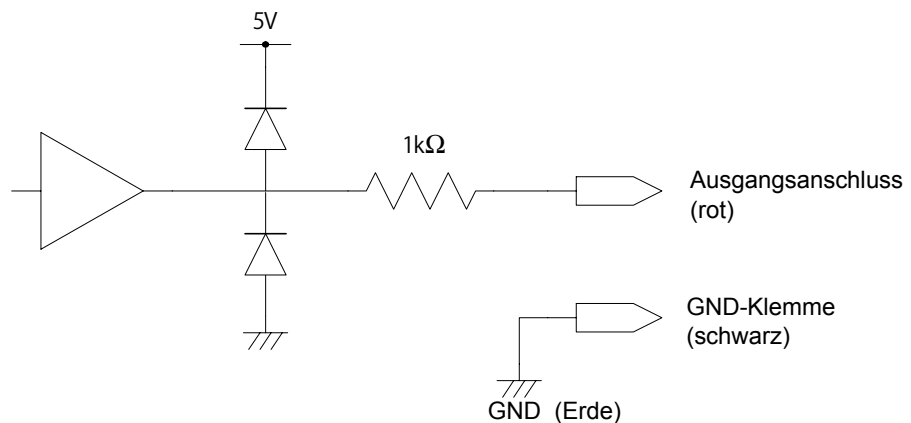

HINWEIS

- Dieses Instrument hat eine Ausgangsimpedanz von 1 k Ω . Angeschlossene Geräte müssen eine Eingangsimpedanz von mindestens 10 M Ω aufweisen. (Die Ausgangsspannung wird durch den Ausgangswiderstand und die Eingangsimpedanz geteilt, was zu einer Reduzierung von 0,1% pro 1 M Ω führt.)
- Durch den Anschluss eines Kabels kann es zu externen Störsignalen kommen. Nutzen Sie ggf. mit dem angeschlossenen Gerät einen Bandfilter oder ein ähnliches Mittel.
- Der GND-Stift des Analogausgangs ist geerdet (zum Metallteil des Gehäuses).
- Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig mit der Abtastrate der Widerstandsmessung aktualisiert.
- Aufgezeichnete Schwingungsformen sind gestuft (da die Reaktion des Ausgangskreises im Vergleich zum Aktualisierungsintervall extrem schnell erfolgt).
- Aufgrund des Bereichswechsels kann bei Verwendung von Auto-Bereich derselbe Widerstandswert zu 1/10 (oder dem 10-Fachen) der Ausgangsspannung führen. Es wird empfohlen, den Bereich manuell einzustellen.
- Beim Ändern der Einstellungen (Bereichswechsel etc.) und beim Ausschalten des Instruments wird die Ausgabe auf 0 V eingestellt.

RS-232C/LAN/GP-IB- Schnittstellen

Kapitel 8

In diesem Kapitel werden die RS-232C-, LAN- und GP-IB-Schnittstellen beschrieben. Dabei werden die folgenden zwei Symbole verwendet, um zu kennzeichnen, auf welche Schnittstelle sich die jeweiligen Informationen beziehen. Beschreibungen ohne Symbol können auf alle drei angewendet werden.

RS-232C : Nur RS-232C

LAN : Nur LAN

GP-IB : Nur GP-IB

Vor der
Verwendung

- GP-IB ist nur bei Modell BT3562-01 vorhanden.
- LAN ist nur bei Modell BT3561A, BT3562A oder BT3563A verfügbar.
- Befestigen Sie die GP-IB- bzw. RS-232C-Steckverbinder immer mit Verbindungsschrauben.
- Beim Ausgeben von Befehlen, die Daten enthalten, stellen Sie sicher, dass die Daten im angegebenen Format vorliegen.

8.1 Übersicht und Funktionen

Alle Instrumentfunktionen, außer Ein- und Ausschalten, können über die RS-232C-, LAN- und GP-IB-Schnittstellen gesteuert werden.

- Zurücksetzen wird unterstützt.

GP-IB

- Allgemeine (grundlegende) Befehle gemäß IEEE 488.2-1987 werden unterstützt.
- Entspricht den folgenden Normen:
Geltende Normen IEEE 488.1-1987^{*1}
- Dieses Instrument wurde mit Verweis auf die folgenden Normen entwickelt:
Verweisungsnorm IEEE 488.2-1987^{*2}
- Wenn die Ausgabewarteschlange voll ist, wird ein Anfragefehler ausgegeben und die Ausgabewarteschlange wird gelöscht. Folglich werden das Löschen der Ausgabewarteschlange und die Ausgabe eines Anfragefehlers im Deadlock-Zustand^{*3}, wie in IEEE 488.2 festgelegt, nicht unterstützt.

*1. ANSI/IEEE-Norm 488.1-1987, IEEE-Norm Digitale Schnittstelle für programmierbare Instrumentation.

*2. ANSI/IEEE-Norm 488.2-1987, Codes, Formate, Protokolle und allgemeine Befehle gemäß IEEE-Norm.

*3. Der Zustand, in dem der Eingabepuffer und die Ausgabewarteschlange voll sind, sodass die Prozesse nicht weiter ausgeführt werden können.

8.2 Spezifikationen

Spezifikationen von RS-232C

RS-232C

Übertragungsmethode	Kommunikation : Vollduplex Synchronisation : Start/Stopp-Synchronisation
Baudrate	9600 bps/ 19200 bps/ 38400 bps
Datenlänge	8 Bit
Parität	Keine
Stoppbit	1 Bit
Meldungstrennzeichen (Trennzeichen)	Empfänger : CR+LF, CR Sender : CR+LF
Flussregelung	Keine
Elektrische Spezifikationen	Eingangsspannungsstufen 5 bis 15 V: ON, -15 bis -5 V: OFF Ausgangsspannungsstufen 5 bis 9 V: ON, -9 bis -5 V: OFF
Steckverbinder	Anschlussausgangsstifte der RS-232C-Schnittstelle (D-Sub-Steckverbinder 9-polig männlich, mit #4-40 Verbindungsschrauben) Beim I/O-Steckverbinder handelt es sich um eine DTE-Konfiguration (Data Terminal Equipment) Empfohlene Kabel: <ul style="list-style-type: none"> • Modell 9637 RS-232C-KABEL (für PC/AT-kompatible Geräte) • Modell 9638 RS-232C-KABEL (für PC98-Serie) Siehe „Anschließen des Steckverbinders“ (S.102).

LAN-Spezifikationen

LAN

Geltende Norm	IEEE802.3
Übertragungsmethode	Automatische Erkennung von 10BASE-T / 100BASE-TX Halb-/Vollduplex Auto MDI-X
Protokoll	TCP/ IP
Anschluss	RJ-45
Kommunikationsbeschreibung	Erfassung von Einstellung und Messwert durch Verwenden von Kommunikationsbefehlen

Spezifikationen GP-IB



Schnittstellenfunktionen

SH1	Alle Source-Handshake-Funktionen werden unterstützt.
AH1	Alle Acceptor-Handshake-Funktionen werden unterstützt.
T6	Grundlegende Talker-Funktionen werden unterstützt. Serielle Abfragefunktionen werden unterstützt. Kein Nur-Sende-Modus. Die Talker-Abbruchfunktion mit MLA (My Listen Address) wird unterstützt.
L4	Grundlegende Listener-Funktionen werden unterstützt. Kein Nur-Lese-Modus. Die Listener-Abbruchfunktion mit MTA (My Talk Address) wird unterstützt.
SR1	Alle Service-Request-Funktionen werden unterstützt.
RL1	Alle Fern-/Lokalfunktionen werden unterstützt.
PP0	Keine Parallelabfragefunktion.
DC1	Alle Gerät-Zurücksetzen-Funktionen werden unterstützt.
DT1	Alle Gerät-Auslösefunktionen werden unterstützt.
C0	Keine Steuerungsfunktionen werden unterstützt.

Betriebscode: ASCII-Codes

8.3 Auswählen der Anschlüsse und des Protokolls


Anschließen des Steckverbinders

⚠ WARNUNG

- Vor dem Anschließen und Trennen eines Schnittstellensteckverbinders schalten Sie immer beide Geräte aus. Anderenfalls kann es zu Unfällen durch Stromschläge kommen.
- Nach dem Anschließen ziehen Sie immer die Verbindungsschrauben an. Wenn die Verbindungsschrauben nicht gut angezogen werden, funktioniert der RS-232C-Steckverbinder möglicherweise nicht gemäß den Spezifikationen oder funktioniert gar nicht.
- Um Schäden am Instrument zu vermeiden, schließen Sie den Steckverbinder nicht kurz und führen Sie ihm keine Spannung zu.



RS-232C-Steckverbinder

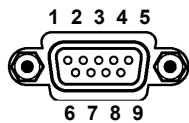

D-Sub-Steckverbinder,
9-polig, männlich
#4-40
Verbindungsschrauben

Schließen Sie das RS-232C-Kabel an.

Um das Instrument mit einer Steuerung (DTE) zu verbinden, verwenden Sie ein Crossover-Kabel, das mit dem Steckverbinder des Instruments und der Steuerung kompatibel ist.

Beim I/O-Steckverbinder handelt es sich um eine DTE-Konfiguration (Data Terminal Equipment).

Dieses Instrument verwendet nur die Stifte 2, 3 und 5. Alle anderen Stifte werden nicht angeschlossen.


Stift Nr.	Signalname			Signal	Hinweise
	Allgemein	EIA	JIS		
1	DCD	CF	CD	Nicht verwendet	Kein Anschluss
2	RxD	BB	RD	Datenempfang	
3	TxD	BA	SD	Datenübertragung	
4	DTR	CD	ER	Datenanschluss bereit	Interner Anschluss an +5 V
5	GND	AB	SG	Signalerdung	
6	DSR	CC	DR	Nicht verwendet	Kein Anschluss
7	RTS	CA	RS	Sendeaufforderung	Interner Anschluss an +5 V
8	CTS	CB	CS	Nicht verwendet	Kein Anschluss
9	RI	CE	CI	Nicht verwendet	Kein Anschluss

RS-232C

Anschließen an ein PC/AT-kompatibles Gerät (DOS/V)

Verwenden Sie ein **Crossover-Kabel** mit **9-poligen weiblichen D-Sub-Steckverbindern**.

Crossover-Verkabelung

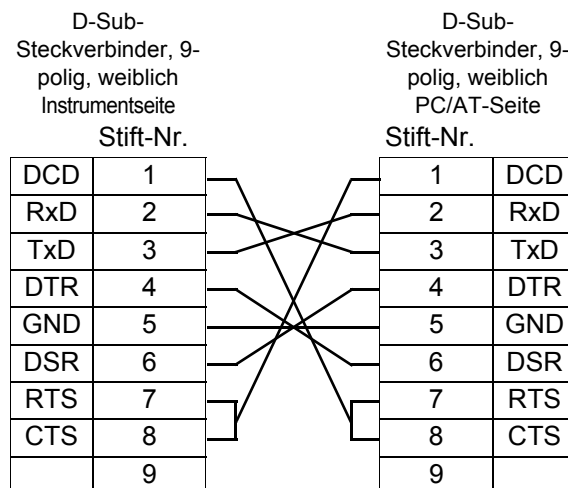


Empfohlenes Kabel:

HIOKI
Modell 9637 RS-232C-
KABEL (1,8 m)

Verbinden mit einem Gerät mit einem 25-poligen D-Sub-Steckverbinder

Verwenden Sie ein **Crossover-Kabel** mit **einem weiblichen 9-poligen D-Sub-Steckverbinder** und **einem männlichen 25-poligen D-Sub-Steckverbinder**.
Wie die Abbildung zeigt, sind die Stifte RTS und CTS kurzgeschlossen und mit DCD im anderen Steckverbinder verbunden.

Crossover-Verkabelung

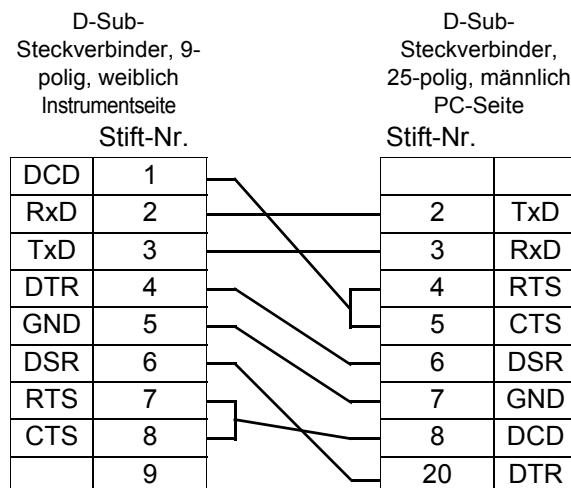

Beachten Sie, dass eine Kombination aus einem dualen, männlichen 25-poligen D-Sub-Kabel und einem 9- bis 25-poligen Adapter nicht möglich ist.


LAN

Lesen Sie vorher sorgfältig „Handhabung der Prüflösungen und Kabel“ (S.8). Schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Steckverbinder des Geräts an.

⚠ VORSICHT

Ergreifen Sie beim Verbinden Ihres Geräts an Ihr LAN mit einem LAN-Kabel im Außenbereich geeignete Gegenmaßnahmen, einschließlich der Installation eines Überspannungsschutzes für LANs. Solche Signalleitungen reagieren empfindlich auf induzierte Beleuchtung, was zu Schäden am Gerät führen kann.


Empfohlenes Kabel: Modell 9642 LAN-Kabel (optional)

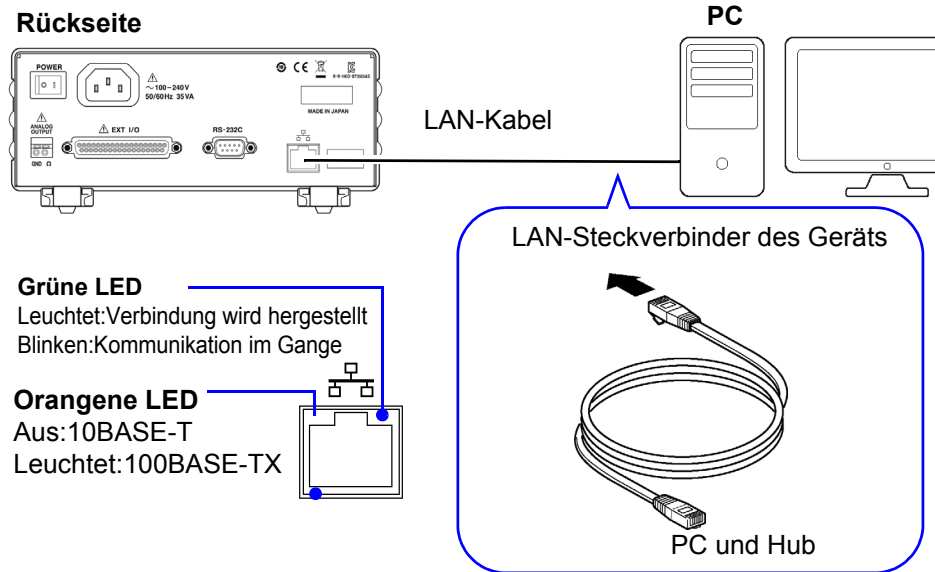

Falls die grüne LED am LAN-Steckverbinder auch dann nicht aufleuchtet, nachdem das Gerät mit dem LAN verbunden wurde, könnte das Gerät oder das Anschlussgerät eine Fehlfunktion aufweisen oder das LAN-Kabel könnte einen beschädigten Draht haben.

GP-IB

 
GP-IB-Steckverbinder



Anschließen eines GP-IB-Kabels.


Empfohlenes Kabel:
Modell 9151-02 GP-IB Anschlusskabel
(2 m)

Auswählen der Schnittstelle

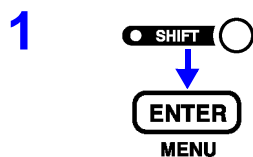

(Das SHIFT-Symbol leuchtet auf.)

 Die Menüanzeige wird eingeblendet.



Wählen Sie die Schnittstellen-Auswahlanzeige.

Siehe „Menüanzeigesequenz (SHIFT →ENTER)“ (S.16).



(Hauptanzeige)

(Hilfsanzeige)

Die aktuelle Einstellung blinkt.



Auf der Hilfsanzeige wählen Sie RS-232C, LAN oder GP-IB aus.

rS.....RS-232C

LAnLAN (nur Modelle BT3561A, BT3562A, BT3563A)

GP-ib.....GP-IB (Nur Modelle BT3562-01, BT3563-01)

Prn..... Drucker

Wenn Sie RS-232C auswählen, stellen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit ein.



(Hilfsanzeige)

Wenn Sie LAN auswählen, stellen Sie die IP-Adresse etc. am Internetbrowser ein. Sie können die Einstellungen an dem Instrument durch Auswahl des Elements **SEt** auswählen.

Siehe „Einstellen der LAN-Kommunikation“ (S.106)


Standardwert

IP-Adresse	192.168.1.1
Subnetzmaske	255.255.0.0
Gateway	Keine (0.0.0.0)
Portnummer	23



(Hilfsanzeige)


Wenn Sie **GP-IB** auswählen, stellen Sie zudem die Adresse und die Meldungsendezeichen ein.

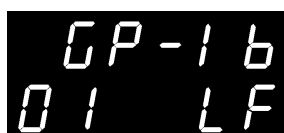

(Hilfsanzeige)

Einstellung von Meldungsendezeichen (LF/CRLF)

Adresseinstellung (0 bis 30)

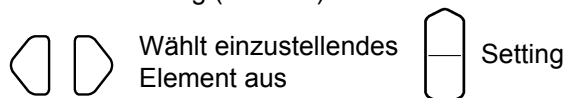

Wendet Einstellungen an und kehrt auf die Messanzeige zurück.

Einstellen der LAN-Kommunikation

Vor dem Einstellen zu überprüfen

Die Einstellungen sind unterschiedlich, wenn das Gerät und das externe Gerät mit dem bestehenden Netzwerk verbunden sind und wenn das Gerät und ein PC mit einem neuen Netzwerk verbunden sind.

Verbinden des Geräts mit dem bestehenden Netzwerk

Der Netzwerkadministrator (Abteilung) muss die folgenden Elemente im Voraus zuweisen. Achten Sie darauf, sie so zuzuweisen, dass sie sich nicht mit anderen Geräten überschneiden.

<ul style="list-style-type: none"> • Adressen-Einstellungen des Geräts IP-Adresse:..... Subnetzmaske: • Gateway Ob ein Gateway verwendet werden soll oder nicht: ... Verwenden / Nicht verwenden IP-Adresse (falls verwendet):..... (Falls nicht verwendet auf 0.0.0.0 stellen) Zu verwendende Port-Nr. für Kommunikationsbefehle: ____ (Standardeinstellung: 23)
--

Erstellen eines neuen Netzwerks unter Verwendung des Geräts und eines PCs

(Verwenden eines lokalen Netzwerks, das nicht extern verbunden ist)

Die unten aufgeführten Adressen werden empfohlen, wenn es keinen Administrator gibt oder Sie für die Einstellung verantwortlich sind.

IP-Adresse	Stellen Sie aufeinanderfolgende IP-Adressen wie unten gezeigt ein.
PC:.....	192.168.1.100
Erstes Gerät:.....	192.168.1.1
Zweites Gerät:	192.168.1.2
Drittes Gerät:.....	192.168.1.3
.....	↓
Subnetzmaske:	255.255.0.0
Gateway:.....	OFF
Portnummer für Kommunikationsbefehle:	23


1 Starten eines Webbrowsers.

Sie können die Einstellungen der LAN-Schnittstelle des Instruments mit einem Webbrowser wie z. B. Microsoft Edge[®] ändern.

Die folgende Beschreibung verwendet Microsoft Edge[®] als Beispiel.

- (1) Klicken Sie auf die Start-Taste in der unteren linken Ecke des Computerbildschirms und klicken Sie dann in dem Menü auf **[Microsoft Edge]**.
- (2) Geben Sie die Zeichenkette **[http://]** gefolgt von der IP-Adresse oder dem Computernamen in die Adresszeile ein

Wenn die IP-Adresse des Instruments „192.168.1.1“ ist

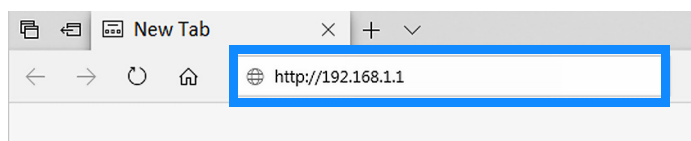

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen des Instruments unter Verwendung des Webbrowsers

Geben Sie die Einstellungen ein und drücken Sie dann die **[SET]**-Taste.

HIOKI Network Setting

IP Address :

Subnet Mask :

Gateway (Off=0.0.0.0) :

Port Number[11-79 or 81-65535] :


Einstellungselemente

IP-Adresse	Die IP-Adressen dienen der Identifizierung einzelner Geräte im Netzwerk. Weisen Sie eine eindeutige Adresse zu, die sich von der anderer Geräte unterscheidet.
Subnetzmaske	Die Subnetzmaske unterteilt die IP-Adresse in die Netzwerkadresse und die Hostadresse. Konfigurieren Sie die Einstellungen der Subnetzmaske auf die gleiche Weise wie die der anderen Geräte im Netzwerk.
Gateway	Wenn sich der Kommunikations-PC und das Gerät in verschiedenen Netzwerken befinden, geben Sie die IP-Adresse des Geräts an, das zum Gateway wird. Wenn sich der PC im gleichen Netzwerk befindet, stellen Sie eine Gateway-Adresse ein, die mit dem Standard-Gateway in den allgemeinen PC-Einstellungen übereinstimmt. Für eine Eins-zu-Eins-Verbindung zwischen Gerät und PC oder wenn kein Gateway verwendet wird Stellen Sie die IP-Adresse auf 0.0.0.0 .
Portnummer	Legen Sie die TCP/IP-Portnummer fest, die für Kommunikationsbefehlsverbindungen verwendet werden soll.


8.4 Kommunikationsmethoden

Zur Steuerung des Instruments über die Schnittstellen werden verschiedene Meldungen unterstützt.

Es gibt entweder vom PC an das Instrument gesendete Programm Meldungen oder vom Instrument an den PC gesendete Antwortmeldungen.

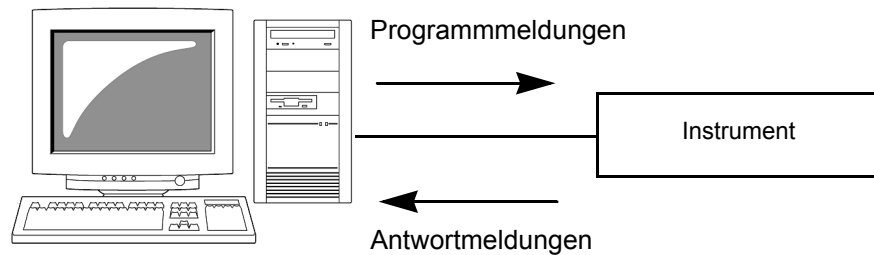

Die Meldungstypen sind weiter unterteilt in:

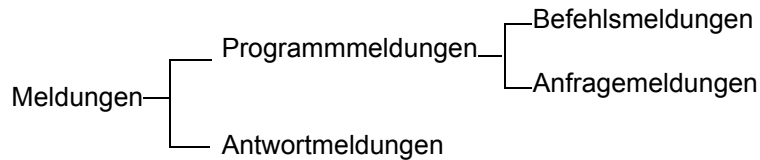

Meldungsformat

Programm Meldungen

Programmmeldungen sind entweder Befehls- oder Anfragemeldungen.

- Befehlsmeldungen
Steuerungsanweisungen für das Instrument, wie zum Ändern von Einstellungen oder zum Zurücksetzen

Beispiel: (Anweisung zum Einstellen des Messbereichs)

: RESISTANCE : RANGE 100E-3



- Anfragemeldungen
Anfragen nach Reaktionen in Bezug auf Betriebs- oder Messungsergebnisse oder den Status von Instrumenteinstellungen.

Beispiel: (Anfrage für den Strommessbereich)

: RESISTANCE : RANGE?



Siehe Weitere Informationen: Abschnitt „Titel“ (S.109), „Trennzeichen“ (S.110) und „Datenformate“ (S.111).

Antwort Meldungen

Nach dem Empfang einer Anfragemeldung wird deren Syntax überprüft und eine Antwortmeldung generiert.

Der Befehl **:SYSTEM:HEADer** bestimmt, ob der Titel der Antwortmeldung vorangestellt wird.

Header ON **:RESISTANCE:RANGE 300.00E-3**

Header OFF **300.00E-3**

(der aktuelle Widerstandsmessbereich ist 300 mΩ)

Nach dem Einschalten ist Header OFF ausgewählt.

Wenn beim Empfangen einer Anfragemeldung ein Fehler auftritt, wird für diese Anfrage keine Antwortmeldung generiert.

Bei nur für Anfragen verwendeten Befehlen wird kein Titel angewendet, wie z. B. bei **:FETCh?**,

:MEASure und **:CALCulate:LIMit:RESistance:RESult?**.

Befehlssyntax

Die Befehlsnamen stellen ihre Funktion mnemonisch dar und können abgekürzt werden. Der vollständige Befehlsname wird als „Langform“ bezeichnet, und der abgekürzte Name als „Kurzform“.

Die in dieser Anleitung verwendeten Befehlsreferenzen bestehen aus der in Großbuchstaben dargestellten Kurzform, die in ihrer Langform in Kleinbuchstaben dargestellt werden. Bei der Verwendung der Befehle wird die Groß-/Kleinschreibung jedoch nicht beachtet.

Die Antwortmeldungen des Instruments werden in der Langform und in

FUNCTION OK (Langform)

FUNC OK (Kurzform)

FUNCT Fehler

FUN Fehler

Großbuchstaben generiert.

Titel

Programmmeldungen muss immer der Titel vorangestellt werden.

(1) Befehlsprogrammtitel

Es gibt drei Befehlstypen: Einfache, Misch- und Standardbefehle.

- Titel für Einfache Befehle
Dieser Titel besteht aus einer Folge von Buchstaben und Zahlen
***ESE 0**
- Titel für Mischbefehle
Diese Titel bestehen aus mehreren Titeln für einfache Befehle, die durch einen Doppelpunkt „:“ voneinander getrennt werden.
:SAMPLE:RATE
- Titel für Standardbefehle
Diese Titel beginnen mit einem Stern „*“,
der angibt, dass es sich um einen Standardbefehl gemäß IEEE 488.2 handelt.
***RST**

(2) Anfrageprogrammtitel

Mit diesen Befehlen werden Betriebsergebnisse, Messwerte und der aktuelle Status der Einstellungen vom Instrument abgefragt.

Wie in den folgenden Beispielen dargestellt, wird eine Anfrage erzeugt, indem dem Programmtitel ein Fragezeichen „?“ nachgestellt wird.

:FETCh?

:MEASure:RESistance?

Meldungsendezeichen

Dieses Instrument erkennt die folgenden Meldungsendezeichen:

GP-IB

- LF
- CR+LF
- EOI
- LF mit EOI

LAN

- CR
- CR+LF

RS-232C

- CR
- CR+LF

Aus den Schnittstelleneinstellungen des Instruments können als Endezeichen für Antwortmeldungen die folgenden Optionen ausgewählt werden.

GP-IB

- LF mit EOI (Starteinstellung)
- LF mit CR und EOI

LAN

- CR + LF

RS-232C

- CR + LF

Siehe „Auswählen der Schnittstelle“ (S.105).

Trennzeichen

(1) Meldungstrennzeichen

Um mehrere Meldungen in eine Zeile zu schreiben, trennen Sie diese durch Semikolons „;“.

:SYSTEM:LFREQUENCY 60; *IDN?

- Wenn bei auf diese Weise aufgereihten Meldungen ein Befehl einen Fehler aufweist, werden alle folgenden Meldungen bis zum nächsten Endezeichen ignoriert.
- Es kommt zu einem Anfragefehler, wenn direkt auf einen Anfragebefehl ein Semikolon und der nächste Befehl folgen.

(2) Titeltrennzeichen

Wenn eine Meldung sowohl aus einem Titel als auch aus Daten besteht, wird der Titel durch ein Leerzeichen „ “ von den Daten getrennt.

:SYSTEM:ELOCK ON

(3) Datentrennzeichen

In einer Meldung, die mehrere Datenteile enthält, werden diese durch Kommata voneinander getrennt.

Datenformate

Je nach Befehl verwendet dieses Instrument Zeichendaten und numerischen Dezimaldaten.

(1) Zeichendaten

Zeichendaten beginnen immer mit einem Buchstaben und die folgenden Zeichen können entweder alphabetisch oder numerisch sein. Bei Zeichendaten wird nicht zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden. Die Antwortmeldungen des Instruments sind jedoch alle in Großbuchstaben geschrieben.

Die Befehle können sowohl in ihrer Langform als auch in der Kurzform vorliegen.

:SYSTEM:ELOCK ON

(2) Numerische Dezimaldaten

Für numerische Daten werden die drei Formate NR1, NR2 und NR3 verwendet. Numerische Werte können mit und ohne Vorzeichen vorliegen. Numerische Werte ohne Vorzeichen werden als positive Werte behandelt.

Werte, die die Präzision des Instruments überschreiten, werden auf die nächste gültige Ziffer gerundet.

- NR1 Ganzzahlen (z. B.: +12, -23, 34)
- NR2 Festpunktdaten (z. B.: +1.23, -23.45, 3.456)
- NR3 Exponentielle Darstellungsdaten mit Gleitpunkt (z. B.: +1.0E-2, -2.3E+4)

Der Ausdruck „NRf-Format“ umfasst alle drei der oben genannten numerischen Dezimalformate.

Dieses Instrument unterstützt Daten im NRf-Format.

Das Format der Antwortdaten wird für jeden Befehl festgelegt und die Daten werden im festgelegten Format gesendet.

:ESR0 106
:FETCH? +106.57E-3



Dieses Instrument unterstützt IEEE 488.2 nicht vollständig. Bitte verwenden Sie, soweit möglich, die im Abschnitt „Referenz“ dargestellten Datenformate. Vermeiden Sie zudem unbedingt einzelne Befehle, die den Eingabepuffer oder die Ausgabewarteschlange überlasten könnten.

Auslassung des Titels bei Mischbefehlen

Wenn mehrere Befehle mit demselben Titel zu einem Mischbefehl zusammengefügt werden (z. B. `:CALCulate: LIMit:RESistance:UPPer:` und `:CALCulate:LIMit:RESistance:LOWer`) und die Befehle nacheinander aufgeführt werden, dann kann der gemeinsame Teil (hier `:CALCulate: LIMit:RESistance`) nach dem ersten Auftreten ausgelassen werden. Dieser gemeinsame Teil wird als „aktueller Pfad“ (analog zum Konzept der Dateipfade von Speicherorten auf dem Computer). Bis dieser zurückgesetzt wird, wird bei allen folgenden Befehlen angenommen, dass sie denselben gemeinsamen Teil aufweisen.

Die Verwendung des aktuellen Pfads wird in den folgenden Beispielen dargestellt:

Vollständiger Ausdruck

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer 30000;:CALCulate:LIMit:LOWer 29000
```

Komprimierter Ausdruck

```
:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer 30000;LOWer 29000
```

↑
Dieser Teil wird zum aktuellen Pfad und kann in den direkt folgenden Meldungen weggelassen werden.

Der aktuelle Pfad wird aufgehoben, wenn das Instrument eingeschaltet oder durch Tasteneingabe zurückgesetzt wird, durch Eingabe eines Doppelpunkts „:“ am Anfang eines Befehls und wenn ein Meldungsendezeichen erkannt wird. Die Standardbefehlsmeldungen können unabhängig vom aktuellen Pfad ausgeführt werden. Sie wirken sich nicht auf den aktuellen Pfad aus.

Ein Doppelpunkt „:“ ist am Anfang eines Titels eines einfachen Befehls oder eines Mischbefehls nicht erforderlich. Um Verwirrung durch Abkürzungen und Betriebsfehler zu vermeiden, wird empfohlen, immer einen Doppelpunkt an den Anfang des Titels zu setzen.

Ausgabewarteschlange und Eingabepuffer

Ausgabewarteschlange

Antwortmeldungen werden in der Ausgabewarteschlange gespeichert, bis sie von der Steuerung gelesen werden. Die Ausgabewarteschlange wird auch in den folgenden Fällen gelöscht:

- Einschalten
- Zurücksetzen des Geräts
- Anfragefehler

Die Ausgabewarteschlange dieses Instruments hat eine Kapazität von 64 Bytes. Wenn die Antwortmeldungen die Pufferkapazität überschreiten, wird ein Anfragefehler ausgegeben und die Ausgabewarteschlange wird gelöscht. Zudem wird die Ausgabewarteschlange gelöscht und ein Anfragefehler ausgegeben, wenn bei der Verwendung von GP-IB eine neue Meldung empfangen wird, während noch Daten in der Ausgabewarteschlange sind.

Eingabepuffer

Der Eingabepuffer dieses Instruments hat eine Kapazität von 256 Byte. Wenn der Eingabepuffer 256 Byte empfangen und somit keinen Platz mehr hat, geht der GP-IB-Schnittstellen-Bus in den Wartezustand über, bis wieder Platz im Puffer frei wird. Die RS-232C-Schnittstelle akzeptiert keine Daten, die 256 Byte überschreiten.


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass kein Befehl 256 Byte überschreitet.

Status Byte Register

Dieses Instrument verwendet das Statusmodell gemäß IEEE 488.2 für die serielle Abfragefunktion über die Sendeanfrageleitung.

Der Ausdruck „Ereignis“ bezieht sich auf jeden Vorfall, der zu einer Sendeanfrage führt.

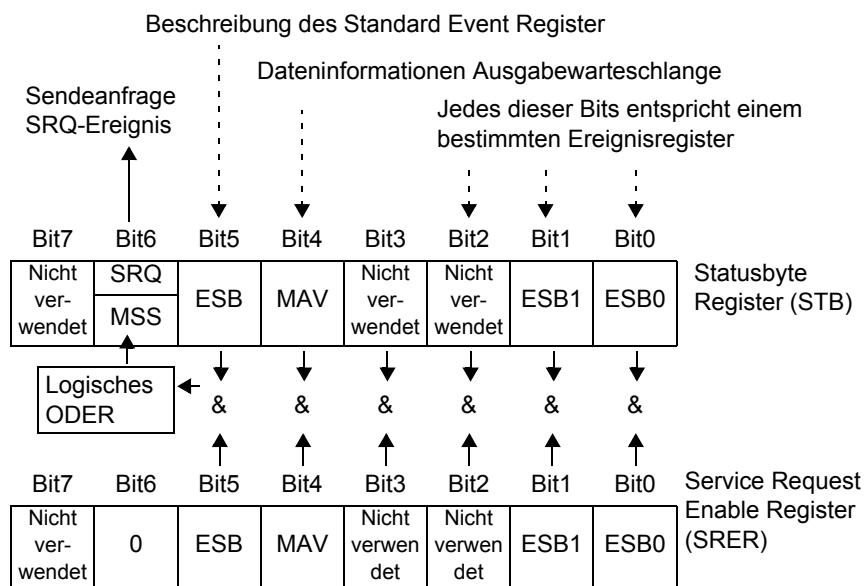

Übersicht der Sendeanfrage-Ereignisse

Das Status Byte Register enthält Informationen zu den Ereignisregistern und der Ausgabewarteschlange. Aus diesen Informationen werden die erforderlichen Elemente durch Maskierung mit dem Service Request Enable Register ausgewählt. Wenn ein von der Maske ausgewähltes Bit gesetzt wird, wird auch Bit 6 (MSS; Master Summary Status) des Status Byte Register gesetzt, wodurch eine SRQ-Meldung (Sendeanfrage) generiert wird und eine Sendeanfrage ausgegeben wird.

Status Byte Register (STB)

Während der seriellen Abfrage werden die Inhalte des 8-Bit Status Byte Register vom Instrument an die Steuerung gesendet.

Wenn ein durch das Service Request Enable Register aktiviertes Bit des Status Byte Register von 0 auf 1 wechselt, wird das MSS-Bit auf 1 gesetzt. Folglich wird das SRQ-Bit auf 1 gesetzt und eine Sendeanfrage wird ausgegeben.

Das SRQ-Bit wird immer mit Sendeanfragen synchronisiert und wird während der seriellen Abfrage gelesen und gleichzeitig gelöscht. Auch wenn das MSS-Bit nur von einer ***STB?**-Anfrage gelesen wird, wird es erst gelöscht, wenn ein Löschen-Ereignis durch einen ***CLS**-Befehl initiiert wird.

Bit 7	Nicht verwendet
Bit 6 SRQ MSS	Steht auf 1, wenn eine Sendeanfrage verschickt wird. Die logische Summe der übrigen Bits des Status Byte Register.
Bit 5 ESB	Bit des Standardereignisstatus (logisches ODER) Die logische Summe des Standard Event Status Register.
Bit 4 MAV	Meldung verfügbar Zeigt an, dass eine Meldung in der Ausgabewarteschlange verfügbar ist.
Bit 3	Nicht verwendet
Bit 2	Nicht verwendet
Bit 1 ESB1	Ereignisstatus (logisches ODER) Bit 1 Die logische Summe des Event Status Register 1.
Bit 0 ESB0	Ereignisstatus (logisches ODER) Bit 0 Die logische Summe des Event Status Register 0.

Service Request Enable Register (SRER)

Dieses Register maskiert das Status Byte Register. Indem ein Bit dieses Registers auf 1 gesetzt wird, kann das entsprechende Bit des Status Byte Register verwendet werden.

Ereignisregister

Standard Event Status Register (SESR)

Das Standard Event Status Register ist ein 8-Bit-Register.

Wenn ein Bit im Standard Event Status Register auf 1 gesetzt wird (nach Maskierung durch das Standard Event Status Enable Register), wird Bit 5 (ESB) des Status Byte Register auf 1 gesetzt.

Das Standard Event Status Register wird in den folgenden Fällen gelöscht:


- Wenn ein *CLS-Befehl ausgeführt wird
- Wenn eine Ereignisregisteranfrage (*ESR?) ausgeführt wird
- Wenn das Instrument eingeschaltet wird

Bit 7	PON	Power-On-Flag Wird nach dem Einschalten oder nach dem Wiederherstellen nach einem Stromausfall auf 1 gesetzt.
Bit 6		Benutzeranfrage Nicht verwendet
Bit 5	CME	Befehlsfehler (Der Befehl vor dem Meldungsendezeichen wird ignoriert.) Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn ein empfangener Befehl einen syntaktischen oder semantischen Fehler aufweist: <ul style="list-style-type: none"> • Fehler im Programmkopf • Ungültige Anzahl an Datenparametern • Ungültiges Parameterformat • Empfangener Befehl wird vom Instrument nicht unterstützt
Bit 4	EXE	Ausführungsfehler Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn ein empfangener Befehl aus einem bestimmten Grund nicht ausgeführt werden kann. <ul style="list-style-type: none"> • Der angegebene Datenwert liegt außerhalb des festgelegten Bereichs • Die angegebenen Einstellungsdaten sind nicht zulässig • Die Ausführung wird von einem anderen aktiven Vorgang verhindert
Bit 3	DDE	Geräteabhängiger Fehler Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn ein Befehl aus einem anderen Grund als einem Befehls-, Anfrage- oder Ausführungsfehler nicht ausgeführt werden kann. <ul style="list-style-type: none"> • Die Ausführung ist aufgrund eines internen Instrumentfehler nicht möglich
Bit 2	QYE	Anfragefehler (Ausgabewarteschlange wird gelöscht) Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn die Steuerung der Ausgabewarteschlange einen Fehler erkennt. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn versucht wurde, eine leere Ausgabewarteschlange zu lesen (Nur GP-IB) • Wenn die Daten die Kapazität der Ausgabewarteschlange überschreiten • Wenn Daten der Ausgabewarteschlange verloren gegangen sind
Bit 1		Nicht verwendet
Bit 0	OPC	Vorgang abgeschlossen (Nur GP-IB) <ul style="list-style-type: none"> • Dieses Bit wird als Reaktion auf einen *OPC-Befehl auf 1 gesetzt. • Zeigt an, dass die Vorgänge aller Meldungen bis zum *OPC-Befehl vollständig abgeschlossen wurden

Standard Event Status Enable Register (SESER)

Indem ein Bit des Standard Event Status Enable Register auf 1 gesetzt wird, wird der Zugriff auf das entsprechende Bit des Standard Event Status Register aktiviert.

Standard Event Status Register (SESR) und Standard Event Status Enable Register (SESER)

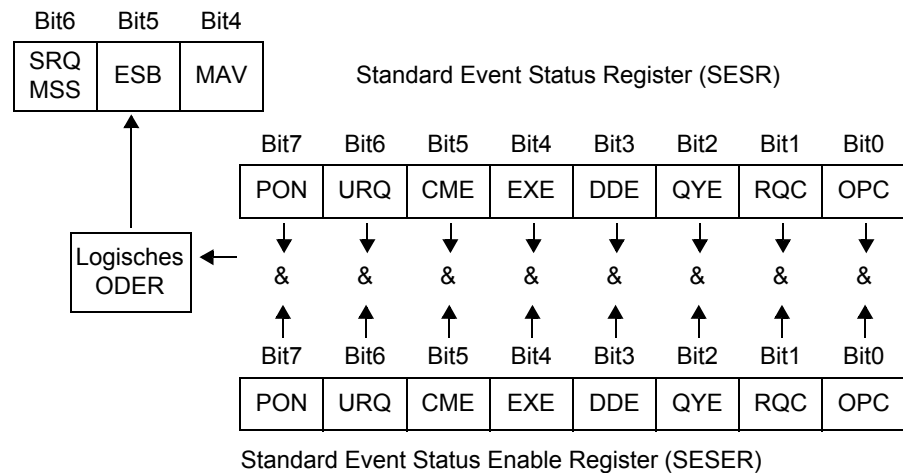

Gerätespezifische Event Status Register (ESR0 und ESR1)

Dieses Instrument bietet zwei Event Status Register zur Ereignissteuerung. Beide Register sind 8-Bit-Register.

Wenn ein Bit eines Event Status Registers, das von seinem entsprechenden Event Status Enable Register aktiviert wurde, auf 1 gesetzt wird, wird Folgendes ausgeführt:


- Für Event Status Register 0 wird Bit 0 (ESB0) des Status Byte Register auf 1 gesetzt.
- Für Event Status Register 1 wird Bit 1 (ESB1) des Status Byte Register auf 1 gesetzt.

Event Status Registers 0 und 1 werden in den folgenden Fällen gelöscht:

- Wenn ein ***CLS**-Befehl ausgeführt wird
- Wenn eine Event-Status-Register-Anfrage (**:ESR0?** oder **:ESR1?**) ausgeführt wird
- Wenn das Instrument eingeschaltet wird

	Event Status Register 0 (ESR0)		Event Status Register 1 (ESR1)	
Bit 7	--	Nicht verwendet	--	Nicht verwendet
Bit 6	--	Nicht verwendet	AND	AND
Bit 5	ERR	Messfehler	V-Hi	Komparatorergebnis Spannung hoch
Bit 4	--	Nicht verwendet	V-IN	Komparatorergebnis Spannung IN
Bit 3	--	Nicht verwendet	V-Lo	Komparatorergebnis Spannung niedrig
Bit 2	--	Nicht verwendet	R-Hi	Komparatorergebnis Widerstand hoch
Bit 1	INDEX	Ende der Messung	R-IN	Komparatorergebnis Widerstand IN
Bit 0	EOM	Umwandlungsende	R-Lo	Komparatorergebnis Widerstand niedrig

Event Status Register 0 (ESR0) und 1 (ESR1), sowie Event Status Enable Register 0 (ESER0) und 1 (ESER1)

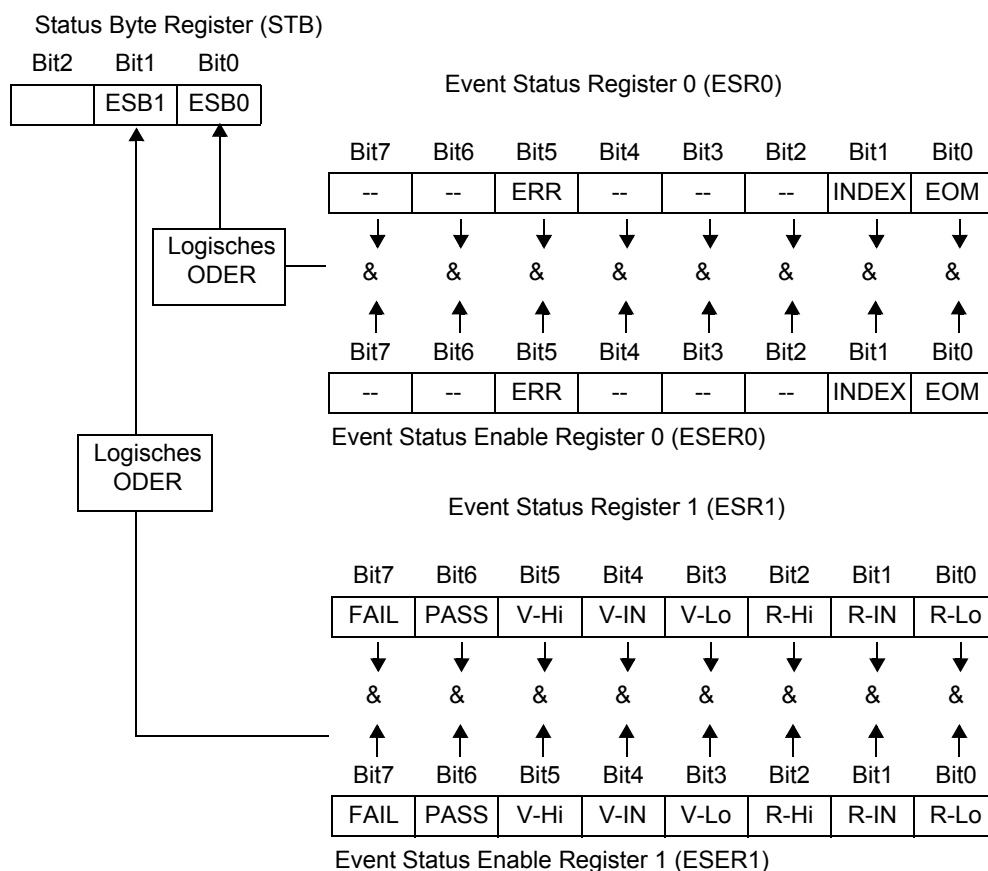

Schreiben und
Lesen in
Registern

Register	Lesen	Schreiben
Status Byte Register	*STB?	–
Service Request Enable Register	*SRE?	*SRE
Standard Event Status Register	*ESR?	–
Standard Event Status Enable Register	*ESE?	*ESE
Event Status Register 0	:ESR0?	–
Event Status Enable Register 0	:ESE0?	:ESE0
Event Status Register 1	:ESR1?	–
Event Status Enable Register 1	:ESE1?	:ESE1

GP-IB-Befehle

Die folgenden Befehle dienen der Ausführung von Schnittstellenfunktionen.

Befehl	Beschreibung	
GTL	Go To Local	Bricht den Fernbedienungsstatus ab und geht in den lokalen Status über.
LLO	Local Lock Out	Deaktiviert alle Tasten, einschließlich der LOCAL -Taste.
DCL	Device CLear	Löscht den Eingabepuffer und die Ausgabewarteschlange.
SDC	Selected Device Clear	Löscht den Eingabepuffer und die Ausgabewarteschlange.
GET	Group Execute Trigger	Führt bei externem Auslöser eine Probenahme aus.

Initialisierungselemente

✓ : initialisiert, – : nicht initialisiert

Initialisierungsmethode Elementzahl	Nach Einschalten	*RST Befehl	Zurücksetzen des Geräts	*CLS Befehl
Gerätespezifische Funktionen (Bereich etc.)	–	✓	–	–
Ausgabewarteschlange	✓	–	✓	–
Eingabepuffer	✓	–	✓	–
Status Byte Register	✓	–	–*1	✓*2
Ereignisregister	✓*3	–	–	✓
Enable Register	✓	–	–	–
Aktueller Pfad	✓	–	✓	–
Titel ein/aus	✓	✓	–	–

*1: Nur das MAV-Bit (Bit 4) wird gelöscht.

*2: Alle Bits, außer dem MAV-Bit, werden gelöscht.

*3: Außer dem PON-Bit (Bit 7).

Lokalfunktion

Während der Kommunikation wird durch Aufleuchten von **REMOTE**, der Fernbedienungsstatus angezeigt.

Fernbedienungssta-
tus aufheben

LOCAL

REMOTE aus

HINWEIS

- Die Fernbedienung kann durch Drücken der **SHIFT**-Taste und dann der **AUTO**-Taste aufgehoben werden.
- Wenn der (S.117) GP-IB-Befehl Local Lock Out ausgegeben wurde, kann der Fernbedienungsstatus nicht aufgehoben werden.

8.5 Meldungsliste

In diesem Kapitel werden die GP-IB-, LAN- und RS-232C-Schnittstellen beschrieben. Dabei werden die folgenden Symbole verwendet, um zu kennzeichnen, auf welche Schnittstelle sich die jeweiligen Informationen beziehen.

Beschreibungen ohne Symbol können auf alle drei angewendet werden.

GP-IB : Nur GP-IB

LAN : Nur LAN

RS-232C : Nur RS-232C

HINWEIS

- Rechtschreibfehler in Meldungen führen zu Befehlsfehlern.
- < > = Inhalt des Datenteils.
[Numerische Datenwerte sind durch ihr Formate als (NR1), (NR2) und (NR3) gekennzeichnet, was jeweils für Ganzzahl-, Festpunkt- und Gleitpunkt Datenwerte steht, oder als (NRf), was für eines der zuvor genannten Formate steht]
- []: optional

Standardbefehle

Befehl	Datenformate (Antwortdaten bei Anfragen)	Beschreibung	Fehler	Verweis Seite
*IDN?	<Herstellername>, <Modellname>,0, <Softwareversion>	Frägt die Geräte-ID ab	*2	127
*RST		Initialisiert das Gerät	*1	127
*TST?	0 bis 3 (NR1)	Initialisiert einen Selbsttest und fragt das Ergebnis ab	*2	127
*OPC		Fordert SRQ nach Abschluss der Ausführung	*1	128
*OPC?	1	Frägt Abschluss der Ausführung ab	*2	128
*WAI		Wartet auf Abschluss des Vorgangs	*1	128
*CLS		Löscht die Ereignisregister und die Status Byte Register	*1	128
*ESE	0 bis 255 (NR1)	Stellt den Inhalt von Standard Event Status Enable Register ein	*3	129
*ESE?	0 bis 255 (NR1)	Frägt Standard Event Status Enable Register ab	*2	129
*ESR?	0 bis 255 (NR1)	Frägt Standard Event Status Register ab und löscht es	*2	129
*SRE	0 bis 255 (NR1)	Stellt Service Request Enable Register ein	*3	130
*SRE?	0 bis 255 (NR1)	Frägt den Inhalt von Service Request Enable Register ab	*2	130
*STB?	0 bis 255 (NR1)	Frägt Status Byte Register ab	*2	130
*TRG		Fordert eine Probenahme an	*1	130

Fehlerbeschreibung (Beim Ausführen von Meldungen tritt in den folgenden Fällen ein Fehler auf):

- *1 Befehlsfehler Wenn nach dem Befehl Daten enthalten sind
- *2 Anfragefehler Wenn die Antwortmeldung 64 Byte überschreitet
- *3 Ausführungsfehler Wenn ungültige Zeichen oder numerische Daten enthalten sind

Gerätespezifische Befehle

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
Ereignisregister			
:ESE0	0 bis 255	Stellt Event Status Enable Register 0 ein	131
:ESE0?	0 bis 255	Fragt Event Status Enable Register 0 ab	131
:ESR0?	0 bis 255	Fragt Event Status Register 0 ab	131
:ESE1	0 bis 255	Stellt Event Status Enable Register 1 ein	131
:ESE1?	0 bis 255	Fragt Event Status Enable Register 1 ab	131
:ESR1?	0 bis 255	Fragt Event Status Register 1 ab	131
Messmodus			
:FUNction	RV/ RESistance/ VOLTage	Stellt den Messmodus ein	132
:FUNction?	RV/ RESistance/ VOLTage	Fragt den Messmodus ab	132
Messbereich			
:RESistance:RANGe	0 bis 3100	Stellt den Widerstandsmessbereich ein	132
:RESistance:RANGe?	3.000E-3 bis 3.0000E+3	Fragt den Widerstandsmessbereich ab	132
:VOLTage:RANGe	-300 bis 300	Stellt den Spannungsmessbereich ein	132
:VOLTage:RANGe?	6.00000E+0 bis 300.000E+0	Fragt den Spannungsmessbereich ab	132
Auto-Bereich			
:AUTorange	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Auto-Bereichsfunktion ein	133
:AUTorange?	ON/OFF	Fragt die Auto-Bereichseinstellung ab	133
Nullabgleich			
:ADJust:CLEAr		Hebt die Nullabgleich auf	133
:ADJust?	0/ 1	Führt Nullabgleich aus und fragt Ergebnis ab	133
Abtastrate			
:SAMPle:RATE	EXFast/ FAST/ MEDium/ SLOW	Stellt die Abtastrate ein	133
:SAMPle:RATE?	EXFast/ FAST/ MEDium/ SLOW	Fragt die Abtastrateneinstellung ab	133
Durchschnittsfunktion			
:CALCulate:AVERage:STATe	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Ausführung der Durchschnittsfunktion ein	134
:CALCulate:AVERage:STATe?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der Durchschnittsfunktionsausführung ab	134
:CALCulate:AVERage	2 bis 16	Stellt die Anzahl der Probenahmen für den Durchschnitt ein	134
:CALCulate:AVERage?	2 bis 16	Fragt die eingestellte Anzahl der Probenahmen für den Durchschnitt ab	134
Komparator			
:CALCulate:LIMit:STATe	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Komparatorausführung ein	134
:CALCulate:LIMit:STATe?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der Komparatorausführung ab	134

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
Komparator			
:CALCulate:LIMit:BEEPer	OFF/ HL/ IN/ BOTH1 / BOTH2	Stellt den Komparator-Auswertungssignalton ein	135
:CALCulate:LIMit:BEEPer?	OFF/ HL/ IN/ BOTH1 / BOTH2	Fragt die Einstellung des Komparator-Auswertungssignaltone ab	135
:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE	HL/ REF	Stellt den Ausführungsmodus des Widerstandskomparators ein	135
:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE?	HL/ REF	Fragt den Ausführungsmodus des Widerstandskomparators ab	135
:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE	HL/ REF	Stellt den Ausführungsmodus des Spannungskomparators ein	135
:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE?	HL/ REF	Fragt den Ausführungsmodus des Spannungskomparators ab	135
:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer	<Oberer Grenzwert>	Stellt den oberen Grenzwert des Widerstandskomparators ein	136
:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer?	<Oberer Grenzwert>	Fragt den oberen Grenzwert des Widerstandskomparators ab	136
:CALCulate:LIMit:VOLTage:UPPer	<Oberer Grenzwert>	Stellt den oberen Grenzwert des Spannungskomparators ein	136
:CALCulate:LIMit:VOLTage:UPPer?	<Oberer Grenzwert>	Fragt den oberen Grenzwert des Spannungskomparators ab	136
:CALCulate:LIMit:RESistance:LOWer	<Unterer Grenzwert>	Stellt den unteren Grenzwert des Widerstandskomparators ein	137
:CALCulate:LIMit:RESistance:LOWer?	<Unterer Grenzwert>	Fragt den unteren Grenzwert des Widerstandskomparators ab	137
:CALCulate:LIMit:VOLTage:LOWer	<Unterer Grenzwert>	Stellt den unteren Grenzwert des Spannungskomparators ein	137
:CALCulate:LIMit:VOLTage:LOWer?	<Unterer Grenzwert>	Fragt den unteren Grenzwert des Spannungskomparators ab	137
:CALCulate:LIMit:RESistance:REFerence	<Referenzwert>	Stellt den Referenzwert des Widerstandskomparators ein	138
:CALCulate:LIMit:RESistance:REFerence?	<Referenzwert>	Fragt den Referenzwert des Widerstandskomparators ab	138
:CALCulate:LIMit:VOLTage:REFerence	<Referenzwert>	Stellt den Referenzwert des Spannungskomparators ein	138
:CALCulate:LIMit:VOLTage:REFerence?	<Referenzwert>	Fragt den Referenzwert des Spannungskomparators ab	138
:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent	<Toleranz (%)>	Stellt die Auswertungstoleranz des Widerstandskomparators ein	139
:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent?	<Toleranz (%)>	Fragt die Auswertungstoleranz des Widerstandskomparators ab	139
:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent	<Toleranz (%)>	Stellt die Auswertungstoleranz des Spannungskomparators ein	139
:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent?	<Toleranz (%)>	Fragt die Auswertungstoleranz des Spannungskomparators ab	139
:CALCulate:LIMit:RESistance:RESult?	HI/ IN/ LO/ OFF/ ERR	Fragt die Auswertungsergebnisse des Widerstandskomparators ab	140
:CALCulate:LIMit:VOLTage:RESult?	HI/ IN/ LO/ OFF/ ERR	Fragt die Auswertungsergebnisse des Spannungskomparators ab	140
:CALCulate:LIMit:ABS	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Absolutwert-Auswertungsfunktion des Komparators ein	140
:CALCulate:LIMit:ABS?	ON/OFF	Fragt die Absolutwert-Auswertungsfunktion des Komparators ab	140

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
Statistische Funktionen			
:CALCulate:STATistics:STATe	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Ausführung der statistischen Berechnungsfunktion	141
:CALCulate:STATistics:STATe?	ON/OFF	Fragt die Ausführungseinstellung der statistischen Berechnungsfunktion ab	141
:CALCulate:STATistics:CLEAr		Löscht statistische Berechnungsergebnisse	141
:CALCulate:STATistics:RESistance:NUMBer?	<Gesamte Datenzählung>, <Gültige Datenzählung>	Fragt die Widerstandsdatenanzählung ab	142
:CALCulate:STATistics:VOLTage:NUMBer?	<Gesamte Datenzählung>, <Gültige Datenzählung>	Fragt die Spannungsdatenanzählung ab	142
:CALCulate:STATistics:RESistance:MEAN?	<Mittelwert>	Fragt den Widerstandsmittelwert ab	142
:CALCulate:STATistics:VOLTage:MEAN?	<Mittelwert>	Fragt den Spannungsmittelwert ab	142
:CALCulate:STATistics:RESistance:MAXimum?	<Höchstwert>, <Daten-Nr. des Höchstwerts>	Fragt den Widerstandshöchstwert ab	143
:CALCulate:STATistics:VOLTage:MAXimum?	<Höchstwert>, <Daten-Nr. des Höchstwerts>	Fragt den Spannungshöchstwert ab	143
:CALCulate:STATistics:RESistance:MINimum?	<Tiefstwert>, <Daten-Nr. des Höchstwerts>	Fragt den Widerstandstiefstwert ab	143
:CALCulate:STATistics:VOLTage:MINimum?	<Tiefstwert>, <Daten-Nr. des Höchstwerts>	Fragt den Spannungstiefstwert ab	143
:CALCulate:STATistics:RESistance:LIMit?	<Hi-Zählung>, <IN-Zählung>, <Lo-Zählung>, <Messfehlerzählung >	Fragt die Komparatorergebnisse der Widerstandsmessung ab	144
:CALCulate:STATistics:VOLTage:LIMit?	<Hi-Zählung>, <IN-Zählung>, <Lo-Zählung>, <Messfehlerzählung >	Fragt die Komparatorergebnisse der Spannungsmessung ab	144
:CALCulate:STATistics:RESistance:DEViation?	< σ_n >, < σ_{n-1} >	Fragt die Standardabweichung der Widerstandsmessung ab	144
:CALCulate:STATistics:VOLTage:DEViation?	< σ_n >, < σ_{n-1} >	Fragt die Standardabweichung der Spannungsmessung ab	144
:CALCulate:STATistics:RESistance:CP?	<Cp>, <CpK>	Fragt die Prozessfähigkeitsindizes der Widerstandsmessung ab	145
:CALCulate:STATistics:VOLTage:CP?	<Cp>, <CpK>	Fragt die Prozessfähigkeitsindizes der Spannungsmessung ab	145
Speicherfunktion			
:MEMory:STATe	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt den Status der Speicherfunktion ein	145
:MEMory:STATe?	ON/OFF	Fragt den Status der Speicherfunktion ab	145
:MEMory:CLEAr		Löscht den Instrumentspeicher	145
:MEMory:COUNt?	0 bis 400	Fragt die Speicherdatenanzählung ab	146
:MEMory:DATA?	[STEP]	Fragt die Speicherdaten ab	146

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
Selbstkalibrierung			
:SYSTem:CALibration		Führt die Selbstkalibrierung aus	147
:SYSTem:CALibration:AUTO	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die automatische Selbstkalibrierung ein	147
:SYSTem:CALibration:AUTO?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der automatischen Selbstkalibrierung ab	147
Auslösereingang für Messwertausgabe			
:SYSTem:DATAout	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Messwertausgabe durch Auslöser ein	147
:SYSTem:DATAout?	ON/OFF	Fragt die Messwertausgabe bei Auslöser ab	147
Tastenton			
:SYSTem:BEEPer:STATE	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt den Tastenton ein	148
:SYSTem:BEEPer:STATE?	ON/OFF	Fragt die Einstellung des Tastentons ab	148
Leitungsfrequenz			
:SYSTem:LFRequency	AUTO/50/60	Wählt die AC-Leitungsfrequenz aus	148
:SYSTem:LFRequency?	AUTO/50/60	Fragt die Auswahl der AC-Leitungsfrequenz ab	148
Tastensperre			
:SYSTem:KLOCK	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Tastensperre ein	148
:SYSTem:KLOCK?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der Tastensperre ab	148
EXT I/O-Ausgabe			
:SYSTem:ELock	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Sperre der externen Eingangsanschlüsse ein	149
:SYSTem:ELock?	ON/OFF	Fragt die Ein/Aus-Einstellung der externen Eingangsanschlüsse ab	149
Lokal			
:SYSTem:LOCal		Stellt die lokale Bedienung ein	149
Speichern und Laden des Messeinstellungstatus			
:SYSTem:SAVE	<Tabellen-Nr.>	Speichert den Messeinstellungstatus	149
:SYSTem:LOAD	<Tabellen-Nr.>	Lädt den Messeinstellungstatus	149
:SYSTem:BACKup		Sichert die aktuelle Messkonfiguration	149
Titel vorhanden			
:SYSTem:HEADer	1/ 0/ ON/ OFF	Nimmt die Titel-vorhanden-Einstellung vor	150
:SYSTem:HEADer?	ON/OFF	Fragt die Titel-vorhanden-Einstellung ab	150

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
ERR-Ausgabe			
:SYSTem:ERRor	SYNChronous/ ASYNchronous	Stellt die Fehlerausgabezeit ein	150
:SYSTem:ERRor?	SYNCHRONOUS/ ASYNCHRONOUS	Fragt die Einstellung der Fehlerausgabezeit ab	150
EOM-Ausgabe			
:SYSTem:EOM:MODE	<HOLD/PULSe>	Wählt den EOM-Ausgabemodus aus	151
:SYSTem:EOM:MODE?	(<HOLD/PULSE>)	Fragt die Einstellung des EOM-Ausgabemodus ab	151
:SYSTem:EOM:PULSe	<HOLD/PULSe>	Wählt die EOM-Pulsbreite aus	151
:SYSTem:EOM:PULSe?	(0.001 bis 0.099)	Fragt die Einstellung der EOM-Pulsbreite ab	151
Einstellen der Messstromimpulsausgangs-Funktion			
:SYSTem:CURRent	CONTInuous/PULSe	Stellt die Messstromimpulsausgangs-Funktion ein	151
:SYSTem:CURRent?	CONTINUOUS/PULSE	Fragt die Messstromimpulsausgangs-Funktion ab	151
Endezeichen			
:SYSTem:TERMinator	0/ 1	Stellt das Endezeichen ein	150
:SYSTem:TERMinator?	0/ 1	Fragt das Endezeichen ab	150
System-Reset			
:SYSTem:RESet		Führt ein System-Reset einschließlich der gespeicherten Messeinstellungstatusdaten aus	151
EXT I/O			
:IO:IN?	0 bis 31	EXT I/O-Eingabe	152
Trigger			
:INITiate:CONTInuous	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die kontinuierliche Messung ein	154
:INITiate:CONTInuous?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der kontinuierlichen Messung ab	154
:INITiate[:IMMediate]		Auslöser-Warten-Einstellung	154
Einstellung der Auslösequelle			
:TRIGger:SOURce	IMMediate/ EXTernal	Stellt die Auslösequelle ein	155
:TRIGger:SOURce?	IMMEDIATE/ EXTERNAL	Fragt die Einstellung der Auslösequelle ab	155
:TRIGger:DELay:STATe	1/ 0/ ON/ OFF	Stellt die Auslöserverzögerung ein	155
:TRIGger:DELay:STATe?	ON/OFF	Fragt die Einstellung der Auslöserverzögerung ab	155
:TRIGger:DELay	<Verzögerungszeit>	Stellt die Auslöserverzögerungszeit ein	156

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Beschreibung	Verweis Seite
:TRIGger:DElay?	0 bis 9.999	Fragt die Auslöserverzögerungszeit ab	156

Ablezen der Messwerte

:FETCh?	<Widerstandsmesswert> , <Spannungsmesswert> Ω V-Modus <Widerstandsmesswert> Ω -Modus <Spannungsmesswert> V-Modus	Liest die letzte Messung aus	156
:READ?	<Widerstandsmesswert> , <Spannungsmesswert> Ω V-Modus <Widerstandsmesswert> Ω -Modus <Spannungsmesswert> V-Modus	Führt eine Messung aus und liest den Messwert ab	157

8.6 Erläuterung der Meldungen

< >: Kennzeichnet die Inhalte (Buchstabenparameter oder numerische Parameter) des Datenteils einer Meldung.
 Buchstabenparameter werden immer in Großbuchstaben ausgegeben.

Numerische Parameter:

- NRf Zahlenformat kann NR1, NR2 oder NR3 sein
- NR1 Ganzzahlen (z. B.: +12, -23, 34)
- NR2 Festpunktdaten (z. B.: +1.23, -23.45, 3.456)
- NR3 Exponentielle Darstellungsdaten mit Gleitpunkt (z. B.: +1.0E-2, -2.3E+4)


Zeigt die Befehlsbeschreibung an.
 Zeigt die Meldungssyntax an.
 Erklärt die Befehlsdaten oder Antwortmeldung.

Beschreibt die Meldung.

Zeigt ein Beispiel einer tatsächlichen Befehlsanwendung.
 (Normalerweise mit HEADER ON beschrieben,

Lesen/Schreiben im Standard Event Status Enable Register (SESER)

Syntax	Befehl	*ESE <0 bis 255 (NR1)>																								
	Anfrage	*ESE?																								
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>																								
Beschreibung	Befehl	Die SESER-Maske wird auf einen numerischen Wert von 0 bis 255 gesetzt. Der Startwert (nach dem Einschalten) ist 0.																								
	Anfrage	Die durch den *ESE-Befehl festgelegten Inhalte des SESER werden als NR1-Wert (0 bis 255) ausgegeben.																								
		<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">PON</td><td style="border: 1px solid black;">URQ</td><td style="border: 1px solid black;">CME</td><td style="border: 1px solid black;">EXE</td><td style="border: 1px solid black;">DDE</td><td style="border: 1px solid black;">QYE</td><td style="border: 1px solid black;">RQC</td><td style="border: 1px solid black;">OPC</td> </tr> </table>	128	64	32	16	8	4	2	1	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	PON	URQ	CME	EXE	DDE	QYE	RQC	OPC
128	64	32	16	8	4	2	1																			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																			
PON	URQ	CME	EXE	DDE	QYE	RQC	OPC																			
Beispiel	Befehl	*ESE 36 (Stellt Bit 5 und 2 des SESER ein)																								

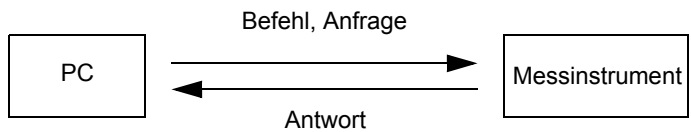

Standardbefehle

Spezifische Meldungen der RS-232C-, LAN- und GP-IB-Schnittstellen werden durch das jeweilige Symbol gekennzeichnet.

Systemdatenbefehl

Abfragen der Geräte-ID

Syntax	Anfrage	* IDN?
	Antwort	<Herstellername>,<Modellname>,0,<Softwareversion> <Modellname>=BT3561A/ BT3562A/ BT3562/ BT3562-01/ BT3563A/ BT3563 /BT3563-01
Beschreibung	Anfrage	Fragt Herstellernamen, Modellnamen oder Softwareversion des Geräts ab.
Beispiel	Anfrage	* IDN?
	Antwort	HIOKI, BT3562, 0, V1.00 Die Geräte-ID ist HIOKI BT3562, 0, Softwareversion 1.00.
Hinweis	• Die Antwortmeldung hat keinen Titel.	

Interner Betriebsbefehl

Initialisieren des Geräts

Syntax	Befehl	* RST
Beschreibung	Befehl	Stellt Instrumenteinstellungen (außer gespeicherte Daten) auf Werksvoreinstellungen zurück. Betrieb kehrt auf Startanzeige nach der Initialisierung zurück.
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kommunikationsstatus wird nicht initialisiert. • Um auch die gespeicherten Daten zu initialisieren, senden Sie den :SYSTEM:RESEt-Befehl. 	

Ausführen des Selbsttests und Abfragen des Ergebnisses

Syntax	Anfrage	* TST?
	Antwort	<0 bis 3> 0..... Keine Fehler 1..... RAM-Fehler 2..... EEPROM-Fehler 3..... RAM- und EEPROM-Fehler
Beschreibung	Anfrage	Führt Selbsttest des Instruments aus und gibt das Ergebnis als numerischen Wert von 0 bis 3 aus.
Beispiel	Anfrage	* TST?
	Antwort	1 Ein RAM-Fehler ist aufgetreten.

Synchronisierungsbefehle

Einstellen des OPC-Bit von SESR wenn alle ausstehenden Vorgänge abgeschlossen

Syntax	Befehl	*OFF
Syntax	Befehl	Stellt das OPC-Bit 0 des Standard Event Status Register (SESR) ein, wenn die Verarbeitung aller vorherigen Befehle abgeschlossen ist.
Beispiel	Befehl	A; B; *OPC; C Das OPC-Bit des SESR wird eingestellt, nachdem die Verarbeitung der Befehle A und B abgeschlossen ist.

Antworten mit „1“, wenn alle ausstehenden Vorgänge abgeschlossen sind




Syntax	Anfrage	*OPC?
	Antwort	1
Beschreibung	Anfrage	Antwortet mit „1“, wenn die Verarbeitung aller vorherigen Befehle abgeschlossen ist.

Warten auf Abschluss der ausstehenden Befehle

Syntax	Befehl	*WAI
Beschreibung	Befehl	Das Instrument wartet mit der Ausführung der folgenden Befehle, bis alle vorherigen Befehle abgeschlossen sind.
Hinweis	Der *WAI -Befehl wird unterstützt, da er gemäß IEEE 488.2-1987 definiert ist. Da jedoch alle gerätespezifischen Befehle des Modells BT3562 (BT3562-01) fortlaufend sind, hat dieser Befehl keine Wirkung.	

Status- und Ereignissteuerungsbefehle

Löschen des Statusbyte und der zugehörigen Warteschlangen (außer der Ausgabewarteschlange)

Syntax	Befehl	*CLS
Beschreibung	Befehl	Löscht das Ereignisregister des jeweiligen Bit des Status Byte Register. Löscht zudem Status Byte Register.
Hinweis		Die Ausgabewarteschlange ist nicht betroffen.
		Die Ausgabewarteschlange ist nicht betroffen.
		Die Ausgabewarteschlange, die verschiedenen Enable Register und das MAV-Bit 4 des Status Byte Register sind nicht betroffen.

Einstellen und Abfragen des Standard Event Status Enable Register (SESER)

Syntax	Befehl	* ESE <0 bis 255 >
	Anfrage	* ESE?
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>
Beschreibung	Befehl	Die SESER-Maske wird auf einen numerischen Wert von 0 bis 255 gesetzt. Der Startwert (nach dem Einschalten) ist 0.
	Anfrage	Die durch den * ESE -Befehl festgelegten Inhalte des SESER werden als NR1-Wert (0 bis 255) ausgegeben.

128 Bit 7	64 Bit 6	32 Bit 5	16 Bit 4	8 Bit 3	4 Bit 2	2 Bit 1	1 Bit 0
PON	URQ	CME	EXE	DDE	QYE	RQC	OPC

Beispiel	Befehl	* ESE 36 Stellt Bit 5 und 2 des SESER ein.
	Anfrage	* ESE?
	Antwort	36 SESER wurde auf Bit 5 und Bit 2 eingestellt.

Abfragen und Löschen des Standard Event Status Register (SESR)

Syntax	Anfrage	* ESR?
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>
Beschreibung	Anfrage	Gibt die Inhalte des SESR als NR1-Wert zwischen 0 und 255 aus und löscht dann die Registerinhalte. Die Antwortmeldung hat keinen Titel.

RS-232C**LAN**

128 Bit 7	64 Bit 6	32 Bit 5	16 Bit 4	8 Bit 3	4 Bit 2	2 Bit 1	1 Bit 0
PON	Nicht verwend et	CME	EXE	DDE	QYE	Nicht verwendet	Nicht verwendet

GP-IB

128 Bit 7	64 Bit 6	32 Bit 5	16 Bit 4	8 Bit 3	4 Bit 2	2 Bit 1	1 Bit 0
PON	URQ	CME	EXE	DDE	QYE	RQC	OPC

Beispiel	Anfrage	* ESR?
	Antwort	32 Bit 5 von SESR wurde auf 1 gesetzt.

Einstellen und Abfragen des Service Request Enable Register (SRER)

Syntax	Befehl	* SRE <0 bis 255>																								
	Anfrage	* SRE?																								
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>																								
Beschreibung	Befehl	Die SRER-Maske wird auf einen numerischen Wert von 0 bis 255 gesetzt. Auch wenn numerische NRf-Werte akzeptiert werden, werden die Werte nach dem Komma auf die nächste Ganzzahl gerundet. Bit 6 und nicht verwendete Bits 2, 3 und 7 werden ignoriert. Die Daten werden nach dem Einschalten auf Null initialisiert.																								
	Anfrage	Die durch den * SRE -Befehl festgelegten Inhalte des SRER werden als NR1-Wert (0 bis 255) ausgegeben. Bit 6 und nicht verwendete Bits 2, 3 und 7 werden immer als Null ausgegeben.																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td> </tr> <tr> <td>Nicht verwendet</td><td>0</td><td>ESB</td><td>MAV</td><td>Nicht verwendet</td><td>Nicht verwendet</td><td>ESE1</td><td>ESE0</td> </tr> </table>			128	64	32	16	8	4	2	1	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Nicht verwendet	0	ESB	MAV	Nicht verwendet	Nicht verwendet	ESE1	ESE0
128	64	32	16	8	4	2	1																			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																			
Nicht verwendet	0	ESB	MAV	Nicht verwendet	Nicht verwendet	ESE1	ESE0																			
Beispiel	Befehl	* SRE 33 Setzt SRER-Bits 0 und 5 auf 1.																								
	Anfrage	* SRE?																								
	Antwort	33 SRER-Bits 0 und 5 wurden auf 1 gesetzt.																								

Abfragen von Statusbyte und MSS-Bit

Syntax	Anfrage	* STB?																								
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>																								
Beschreibung	Anfrage	Die Inhalte des STB werden als NR1-Wert (0 bis 255) ausgegeben. Die Antwortmeldung hat keinen Titel.																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td> </tr> <tr> <td>Nicht verwendet</td><td>MSS</td><td>ESB</td><td>MAV</td><td>Nicht verwendet</td><td>Nicht verwendet</td><td>ESE1</td><td>ESE0</td> </tr> </table>			128	64	32	16	8	4	2	1	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Nicht verwendet	MSS	ESB	MAV	Nicht verwendet	Nicht verwendet	ESE1	ESE0
128	64	32	16	8	4	2	1																			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																			
Nicht verwendet	MSS	ESB	MAV	Nicht verwendet	Nicht verwendet	ESE1	ESE0																			
Beispiel	Anfrage	* STB?																								
	Antwort	16 STB-Bit 4 wurde auf 1 gesetzt.																								

Fordert eine Probenahme an

Syntax	Befehl	* TRG
Beschreibung	Befehl	Führt eine Messung aus, wenn externer Auslöser aktiviert ist. Importiert Berechnungsdaten, wenn statistische Berechnung eingeschaltet ist. Es wird 100 ms gewartet, bevor direkt nach dem Ändern der Messbedingungen während der Messung der Auslöser mit * TRG angewendet wird.

Gerätespezifische Befehle

Einstellen und Abfragen der gerätespezifischen Event Status Enable Register ESER0

Syntax	Befehl	: ESE0 <0 bis 255>
	Anfrage	: ESE0?
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>
Beschreibung	Befehl	Stellt das Maskenmuster im Event Status Enable Register 0 (ESER0) für das Event Status Register ein.
	Anfrage	Fragt das Maskenmuster im Event Status Enable Register 0 (ESER0) für das Event Status Register ab.

128 Bit 7	64 Bit 6	32 Bit 5	16 Bit 4	8 Bit 3	4 Bit 2	2 Bit 1	1 Bit 0
Nicht verwendet	Nicht verwendet	ERR	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	INDEX	EOM

Hinweis Daten werden nach Einschalten auf Null initialisiert.

Einstellen und Abfragen der gerätespezifischen Event Status Enable Register ESER1

Syntax	Befehl	: ESE1 <0 bis 255>
	Anfrage	: ESE1?
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>
Beschreibung	Befehl	Stellt das Maskenmuster im Event Status Enable Register 1 (ESER1) für das Event Status Register ein.

128 Bit 7	64 Bit 6	32 Bit 5	16 Bit 4	8 Bit 3	4 Bit 2	2 Bit 1	1 Bit 0
FAIL	AND	V-Hi	V-IN	V-Lo	R-Hi	R-IN	R-Lo

Hinweis Daten werden nach Einschalten auf Null initialisiert.

Lesen der gerätespezifischen Event Status Register ESR0 und ESR1

Syntax	Anfrage	: ESR0? : ESR1?
	Antwort	<0 bis 255 (NR1)>

Hinweis Weitere Informationen über die Inhalte der Register :ESR0 und :ESR1 finden Sie in der Tabelle der Erklärung für die Befehle :ESE0 und :ESE1.
Ausführung von :ESR0? löscht den Inhalt von ESR0.
Ausführung von :ESR1? löscht den Inhalt von ESR1.

Auswählen und Abfragen der Messmoduseinstellung

Syntax	Befehl	:FUNCTION <RV/ RESistance/ VOLTage>
	Anfrage	:FUNCTION?
	Antwort	<RV/ RESISTANCE/ VOLTAGE> RVΩV-Modus (Widerstands- und Spannungsmessung) RESISTANCEΩ -Modus (Widerstandsmessung) VOLTAGEV-Modus (Spannungsmessung)
Beispiel	Befehl	:FUNC RV Wählt den ΩV-Modus aus.
	Anfrage	:FUNC?
	Antwort	RV Ω V-Modus ist ausgewählt.

Einstellen und Abfragen des Widerstandsmessbereichs

Syntax	Befehl	:RESistance:RANGE < 0 bis 3100>
	Anfrage	:RESistance:RANGE?
	Antwort	< Messbereich(NR3)> <Messbereich (NR3)> = 3.0000E-3/ 30.000E-3/ 300.00E-3/ 3.0000E+0/ 30.000E+0/ 300.00E+0/ 3.0000E+3
Beispiel	Befehl	:RES:RANG 120E-3 Wählt den am besten geeigneten Widerstandsmessbereich für die Messung von 120 mΩ aus.
	Anfrage	:RES:RANG?
	Antwort	300.00E-3 Der aktuelle Widerstandsmessbereich ist 300 mΩ .
Hinweis	Durch das Ändern des Widerstandsmessbereichs werden gespeicherte Messdaten (Speicherfunktion) gelöscht.	

Einstellen und Abfragen des Spannungsmessbereichs

Syntax	Befehl	:VOLTage:RANGE <-300 bis 300>
	Anfrage	:VOLTage:RANGE?
	Antwort	< Messbereich(NR3)> <Messbereich(NR3)> = 6.00000E+0/ 60.0000E+0/ 100.000E+0/300.000E+0
Beispiel	Befehl	:VOLT:RANG 15 Wählt den Spannungsmessbereich für die Messung von 15 V aus.
	Anfrage	:VOLT:RANG?
	Antwort	60.0000E+0 Der Messbereich für die Spannung ist 60 V.
Hinweis	Das BT3561A und BT3562 können Werte bis zu ±300 V verarbeiten, es wird jedoch jeweils der maximale Bereich eingestellt.	

Einstellen und Abfragen der Auto-Bereichseinstellung

Syntax Befehl **:AUTorange** <1, 0, ON oder OFF>

Anfrage **:AUTorange?**

Antwort <ON oder OFF>

Beispiel Befehl **:AUT ON**

Hinweis

- Der Versuch, Auto-Bereich zu aktivieren, während die Komparator- und Speicherfunktion aktiviert sind, führt zu einem Ausführungsfehler.
- Die Auto-Bereichseinstellung gilt sowohl für die Widerstands- als auch für die Spannungsmessung.

Aufheben der Nullabgleich

Syntax Befehl **:ADJust:CLEAr**

Beschreibung Befehl Hebt die Nullabgleich auf.

Ausführen der Nullabgleich und Abfragen des Ergebnisses

Syntax Anfrage **:ADJust?**

Antwort <0/ 1 (NR1)>

0..... Nullabgleich erfolgreich

1..... Nullabgleich fehlgeschlagen

Der zulässige Nullabgleichsbereich für Widerstand und Spannung ist ± 1000 dgt.

Beschreibung Anfrage Fragt ab, ob Nullabgleich erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Beispiel Anfrage **:ADJ?**

Antwort **0**

Nullabgleich erfolgreich ausgeführt.

Hinweis Die Durchführung des Nullabgleichs könnte einige Zeit dauern. Warten Sie entweder bis zum Erhalten der Antwortdaten vergehen oder stellen Sie die Timeout-Zeit auf ca. 10 S.

Auswählen und Abfragen der Abtastrateneinstellung

Syntax Befehl **:SAMPle:RATE** <EXFast/ FAST/ MEDIUm/ SLOW>

Anfrage **:SAMPle:RATE?**

Antwort <EXFAST/ FAST/ MEDIUM/ SLOW>

Beispiel Befehl **:SAMP:RATE MED**

Anfrage **:SAMP:RATE?**

Antwort **MEDIUM**

Einstellen und Abfragen der Einstellung der Durchschnittsfunktion

Syntax	Befehl	:CALCulate:AVERage:STATe <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:CALCulate:AVERage:STATe?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beispiel	Befehl	:CALC:AVER:STAT OFF
	Anfrage	:CALC:AVER:STAT?
	Antwort	OFF

Einstellen und Abfragen der Anzahl der Probenahmen für den Durchschnitt

Syntax	Befehl	:CALCulate:AVERage <2 bis 16>
	Anfrage	:CALCulate:AVERage?
	Antwort	<2 bis 16 (NR1)>
Beispiel	Befehl	:CALC:AVER 10
	Anfrage	:CALC:AVER?
	Antwort	10

Einstellen und Abfragen des Komparators

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:STATe <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:STATe?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:STAT ON
	Anfrage	:CALC:LIM:STAT?
	Antwort	ON
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Komparator-Funktion aktiviert wird, wird Auto-Bereich deaktiviert. • Durch Ein-/Ausschalten der Komparator-Funktion oder durch Ändern deren Einstellungen werden gespeicherte Messdaten (Speicherfunktion) gelöscht. 	

Einstellen und Abfragen von Komparatorauswertungen

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:BEEPer <OFF/HL/IN/BOTH1/BOTH2>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:BEEPer?
	Antwort	<OFF/ HL/ IN/ BOTH1/ BOTH2> OFF.....Keine Signaltöne. HLSignalton ertönt bei Hi- und Lo-Auswertungen. INSignalton ertönt bei IN-Auswertungen. BOTH1.....Signalton ertönt bei IN-Auswertungen durchgehend und bei Hi- und Lo-Auswertungen wiederholt. BOTH2.....Signalton ertönt bei IN-Auswertungen einmal (kurz) und bei Hi- und Lo-Auswertungen wiederholt.
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:BEEP IN
	Anfrage	:CALC:LIM:BEEP?
	Antwort	IN

Einstellen und Abfragen der Einstellung des Komparatorausführungsmodus

(Widerstandsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE <HL/ REF>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:MODE?
	Antwort	<HL/ REF> HLAuswertung nach voreingestelltem oberem und unterem Grenzwert. REF.....Auswertung nach Referenzwert und Toleranz.
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:RES:MODE REF
	Anfrage	:CALC:LIM:RES:MODE?
	Antwort	REF

(Spannungsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE <HL/ REF>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:MODE?
	Antwort	<HL/ REF> HLAuswertung nach voreingestelltem oberem und unterem Grenzwert. REF.....Auswertung nach Referenzwert und Toleranz.

Einstellen und Abfragen der Einstellung des oberen Komparatorgrenzwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer <Oberer Grenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:UPPer?
	Antwort	<Oberer Grenzwert> <Oberer Grenzwert> = 0 bis 99999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:RES:UPP 28593 Stellt den oberen Grenzwert auf 285,93 mΩ ein (wenn 300 mΩ -Bereich ausgewählt) (Wenn der 3 Ω -Bereich ausgewählt ist, wird der Grenzwert auf 2,8593 Ω eingestellt.)
	Anfrage	:CALC:LIM:RES:UPP?
	Antwort	28593
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 120,53 mΩ mit dem 300 mΩ -Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:RES:UPP 12053	

(Spannungsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:VOLTage:UPPer <Oberer Grenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:UPPer?
	Antwort	<Oberer Grenzwert> <Oberer Grenzwert> = 0 bis 999999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:VOLT:UPP 380000 Stellt den oberen Grenzwert auf 3,80000 V. (wenn 6-V-Bereich ausgewählt)
	Anfrage	:CALC:LIM:VOLT:UPP?
	Antwort	380000
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 48,5003 V mit dem 60 V-Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:VOLT:UPP 485003	

Einstellen und Abfragen der Einstellung des unteren Komparatorgrenzwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:RESistance:LOWer <Unterer Grenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:LOWer?
	Antwort	<Unterer Grenzwert> <Unterer Grenzwert> = 0 bis 99999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:RES:LOW 28406 Stellt den unteren Grenzwert auf 284,06 mΩ ein (wenn 300 mΩ -Bereich ausgewählt) (Wenn der 3 Ω -Bereich ausgewählt ist, wird der Grenzwert auf 2,8406 Ω eingestellt.)
	Anfrage	:CALC:LIM:RES:LOW?
	Antwort	28406
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 120,53 mΩ mit dem 300 mΩ -Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:RES:LOW 12053	

(Spannungsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:VOLTage:LOWer <Unterer Grenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:LOWer?
	Antwort	<Unterer Grenzwert> <Unterer Grenzwert> = 0 bis 999999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:VOLT:LOW 360000 Stellt den unteren Grenzwert auf 3,60000 V. (wenn 6-V-Bereich ausgewählt)
	Anfrage	:CALC:LIM:VOLT:LOW?
	Antwort	360000
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 45,9997 V mit dem 60 V-Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:VOLT:LOW 459997	

Einstellen und Abfragen des Komparator-Referenzwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:RESistance:REFerence <Referenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:REFerence?
	Antwort	<Referenzwert> <Referenzwert> = 0 bis 99999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:RES:REF 5076 Stellt den Referenzwert auf 50,76 mΩ ein (wenn 300 mΩ -Bereich ausgewählt) (Wenn der 3 Ω -Bereich ausgewählt ist, wird der Grenzwert auf 0,5076 Ω eingestellt.)
	Anfrage	:CALC:LIM:RES:REF?
	Antwort	5076
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 120,53 mΩ mit dem 300 mΩ -Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:RES:REF 12053	

(Spannungsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:VOLTage:REFerence <Referenzwert>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:REFerence?
	Antwort	<Referenzwert> <Referenzwert> = 0 bis 999999 (NR1)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:VOLT:REF 370000 Stellt den Referenzwert auf 3,70000 V. (wenn 6-V-Bereich ausgewählt)
	Anfrage	:CALC:LIM:VOLT:REF?
	Antwort	370000
Hinweis	Der Wert wird als gesamte Ganzzahl (Zählung) gesendet. Um 47,0000 V mit dem 60 V-Bereich einzustellen, senden Sie folgenden Befehl: :CALC:LIM:VOLT:REF 470000	

Einstellen und Abfragen der Auswertungstoleranz des Komparators (Komparator-Funktion)

(Widerstandsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent <Toleranz (%)>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:PERCent?
	Antwort	<Toleranz (%)> <Toleranz (%)> = 0 bis 99.999 (NR2)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:RES:PERC 0.3
	Anfrage	:CALC:LIM:RES:PERC?
	Antwort	0.300

(Spannungsmessung)

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent <Toleranz (%)>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:PERCent?
	Antwort	<Toleranz (%)> <Toleranz (%)> = 0 bis 99.999 (NR2)
Beispiel	Befehl	:CALC:LIM:VOLT:PERC 1.538
	Anfrage	:CALC:LIM:VOLT:PERC?
	Antwort	1.538

Abfragen von Komparator-Auswertungsergebnissen

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:LIMit:RESistance:RESult?
	Antwort	<HI/ IN/ LO/ OFF/ ERR>
Beispiel	Anfrage	:CALC:LIM:RES:RES?
	Antwort	HI

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:LIMit:VOLTage:RESult?
	Antwort	<HI/ IN/ LO/ OFF/ ERR>

Einstellen und Abfragen der Absolutwert-Auswertungsfunktion des Komparators

Syntax	Befehl	:CALCulate:LIMit:ABS <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:CALCulate:LIMit:ABS?
	Antwort	<ON oder OFF> ON..... Absolutwert-Auswertungsfunktion eingeschaltet OFF..... Absolutwert-Auswertungsfunktion ausgeschaltet

Hinweis Der Absolutwert wird nur bei Spannungsmesswerten verwendet.

Ausführen statistischer Funktionen

Syntax	Befehl	:CALCulate:STATistics:STATE <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:CALCulate:STATistics:STATE?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beispiel	Befehl	:CALC:STAT:STAT ON
	Anfrage	:CALC:STAT:STAT?
	Antwort	ON

HINWEIS

Über die statistische Berechnungsfunktion

Datensätze können durch die folgenden drei Methoden erfasst werden:

- Drücken der **TRIG**-Taste
- Anwenden des EXT I/O TRIG-Signals
- Senden des ***TRG**-Befehls

Mit dem Befehl **:CALCulates:STATistics:STATE** können Berechnungsergebnisse nicht gelöscht werden.

Wenn die gültige Datenzählung Null ergibt, gibt σ_{n-1} den Wert 0 aus.

Das Löschen von Berechnungsergebnissen führt nicht zur Deaktivierung der statistischen Berechnungsfunktion.

Der obere Grenzwert von Cp und CpK ist 99,99. Cp- und CpK-Werte, die über 99,99 liegen, werden als 99,99 ausgegeben.

Der untere Grenzwert von Cp und CpK ist 0. Cp- und CpK-Werte, die unter 0 liegen, werden als 0,00 ausgegeben.

Löschen von statistischen Berechnungsergebnissen

Syntax	Befehl	:CALCulate:STATistics:CLEAr
---------------	--------	------------------------------------

Abfragen der Datenzählung

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:RESistance:NUMBER?
	Antwort	<Gesamte Datenzählung (NR1)>,<Gültige Datenzählung(NR1)> <Gesamte Datenzählung (NR1)> = 0 bis 30000 (NR1) <Gültige Datenzählung (NR1)> = 0 bis 30000 (NR1)
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:RES:NUMB?
	Antwort	22,20
Hinweis	Messfehler und „OF“-Messungen außerhalb des Bereichs werden bei statistischen Berechnungen ignoriert.	

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:VOLTage:NUMBER?
	Antwort	<Gesamte Datenzählung (NR1)>,<Gültige Datenzählung(NR1)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:VOLT:NUMB?
	Antwort	22,20
Hinweis	Messfehler und „OF“-Messungen außerhalb des Bereichs werden bei statistischen Berechnungen ignoriert.	

Abfragen des Mittelwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:RESistance:MEAN?
	Antwort	<Mittelwert (NR3)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:RES:MEAN?
	Antwort	295.76E-3

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:VOLTage:MEAN?
	Antwort	<Mittelwert (NR3)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:VOLT:MEAN?
	Antwort	1.3923E+0

Abfragen des Höchstwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	<code>:CALCulate:STATistics:RESistance:MAXimum?</code>
	Antwort	<code><Höchstwert(NR3)>,<Daten-Nr. des Höchstwerts(NR1)></code>
Beispiel	Anfrage	<code>:CALC:STAT:RES:MAX?</code>
	Antwort	<code>297.28E-3,15</code>

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	<code>:CALCulate:STATistics:VOLTage:MAXimum?</code>
	Antwort	<code><Höchstwert(NR3)>,<Daten-Nr. des Höchstwerts(NR1)></code>
Beispiel	Anfrage	<code>:CALC:STAT:VOLT:MAX?</code>
	Antwort	<code>1.3924E+0,1</code>

Abfragen des Tiefstwerts

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	<code>:CALCulate:STATistics:RESistance:MINimum?</code>
	Antwort	<code><Tiefstwert (NR3)>,<Daten-Nr. des Tiefstwerts (NR1)></code>
Beispiel	Anfrage	<code>:CALC:STAT:RES:MIN?</code>
	Antwort	<code>294.88E-3,8</code>

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	<code>:CALCulate:STATistics:VOLTage:MINimum?</code>
	Antwort	<code><Tiefstwert (NR3)>,<Daten-Nr. des Tiefstwerts (NR1)></code>
Beispiel	Anfrage	<code>:CALC:STAT:VOLT:MIN?</code>
	Antwort	<code>1.3923E+0,2</code>

Abfragen von Komparator-Auswertungsergebnissen (statistische Berechnungsfunktion)

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:RESistance:LIMit?
	Antwort	<Hi (NR1)-Zählung>,<IN (NR1)-Zählung>,<Lo (NR1)-Zählung>,<Messfehlerzählung (NR1)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:RES:LIM?
	Antwort	6,160,13,2

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:VOLTage:LIMit?
	Antwort	<Hi (NR1)-Zählung>,<IN (NR1)-Zählung>,<Lo (NR1)-Zählung>,<Messfehlerzählung (NR1)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:VOLT:LIM?
	Antwort	1,19,0,2

Abfragen der Standardabweichung

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:RESistance:DEViation?
	Antwort	< σ_n (NR3)>,< σ_{n-1} (NR3)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:RES:DEV?
	Antwort	0.82E-3,0.84E-3

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:VOLTage:DEViation?
	Antwort	< σ_n (NR3)>,< σ_{n-1} (NR3)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:VOLT:DEV?
	Antwort	0.0000E+0,0.0000E+0

Abfragen der Prozessfähigkeitsindizes

(Widerstandsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:RESistance:CP?
	Antwort	<Cp (NR2)>,<CpK (NR2)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:RES:CP?
	Antwort	0.04, 0.04

(Spannungsmessung)

Syntax	Anfrage	:CALCulate:STATistics:VOLTage:CP?
	Antwort	<Cp (NR2)>,<CpK (NR2)>
Beispiel	Anfrage	:CALC:STAT:VOLT:CP?
	Antwort	0.91, 0.00

Einstellen und Abfragen des Status der Speicherfunktion

Syntax	Befehl	:MEMory:STATe <1/0/ON/OFF>
	Anfrage	:MEMory:STATe?
	Antwort	<ON/OFF>
Beispiel	Befehl	:MEM:STAT ON
	Anfrage	:MEM:STAT?
	Antwort	ON

Löschen des Instrumentspeichers

Syntax	Befehl	:MEMory:CLEAR
---------------	--------	----------------------

Abfragen der Speicherdatenzählung

Syntax	Anfrage	:MEMory:COUNT?
	Antwort	<Speicherdatenzählung> <Speicherdatenzählung> = 0 bis 400 (NR1)
Beispiel	Anfrage	:MEM:COUNT?
	Antwort	5

Abfragen (Herunterladen) der Speicherdaten

Syntax	Anfrage	:MEMory:DATA? [STEP]
	Antwort	<Speicherdaten-Nr. (NR1)>,<Widerstandsmesswert (NR3)>, <Spannungsmesswert (NR3)> Speicherdatenwerte werden als Datenobjekte ausgegeben. Wenn [STEP] weggelassen wird, werden alle Speicherdatenobjekte kontinuierlich ausgegeben.
Beispiel	Anfrage	:MEM:DATA?
Beispiel	Antwort	1, 290.60E-3, 1.3924E+0 2, 290.54E-3, 1.3924E+0 3, 290.50E-3, 1.3923E+0 4, 290.43E-3, 1.3923E+0 5, 290.34E-3, 1.3924E+0 END
	Anfrage	:MEM:DATA? STEP
	Antwort	1, 290.60E-3, 1.3924E+0 N (Von PC gesendet) 2, 290.54E-3, 1.3924E+0 N (Von PC gesendet) 3, 290.50E-3, 1.3923E+0 N (Von PC gesendet) 4, 290.43E-3, 1.3923E+0 N (Von PC gesendet) 5, 290.34E-3, 1.3924E+0 N (Von PC gesendet) END

- Hinweis**
- Gespeicherte Speicherdatenobjekte werden kontinuierlich ausgegeben oder ein Objekt wird nach dem anderen ausgegeben. Das „END“-Zeichen ist das letzte Datenobjekt, das ausgegeben wird. Wenn der „STEP“-Parameter festgelegt ist, wird jedes Datenobjekt einzeln ausgegeben. Wenn nach dem Empfangen der Daten „N“ an das Instrument gesendet wird, wird das nächste Datenobjekt ausgegeben. Der Speicherindex ist eine dreistellige Ganzzahl ohne Vorzeichen. Für Angaben zum Format der ausgegebenen Messwerte siehe „Datenformat der Messwerte“.
 - Am Ende eines jeden Speicherdatenobjekts wird ein Endezeichen angehängt. Beim Senden von „N“ vom PC oder einem anderen Gerät ist ein Endezeichen erforderlich.
- Siehe** „Meldungsendezeichen“ (S.110).
- Zum Speichern von Messwerten drücken Sie die **TRIG**-Taste, wenden Sie ein Signal am TRIG EXT I/O-Steckverbinder an oder senden Sie den ***TRG**-Befehl (bei aktivierter Speicherfunktion). Es lassen sich bis zu 400 Datenobjekte speichern. Wenn der Speicher voll ist, werden keine weiteren Messdaten gespeichert.
 - Wenn die Speicherfunktion aktiviert wird, wird Auto-Bereich deaktiviert.

Ausführen der Selbstkalibrierung

Syntax Befehl **:SYSTem:CALibration**

Selbstkalibrierungsstatus und -einstellung

Befehl **:SYSTem:CALibration:AUTO** <1, 0, ON oder OFF>

Anfrage **:SYSTem:CALibration:AUTO?**

Antwort <ON oder OFF>
 ON ... AUTO Automatische Selbstkalibrierung ausgewählt
 (Ausführung ca. alle 30 Minuten)
 OFF . MANUAL Manuelle Selbstkalibrierung ausgewählt

Beispiel Befehl **:SYST:CAL:AUTO ON**

Anfrage **:SYST:CAL:AUTO?**

Antwort **ON**

Hinweis Auch wenn AUTO ausgewählt ist, kann die Selbstkalibrierung durch Senden des **:SYSTem:CALibration**-Befehls jederzeit manuell ausgeführt werden.

Einstellen und Abfragen der Messwertausgabe durch Auslöser

Befehl **:SYSTem:DATAout** <1, 0, ON oder OFF>

Anfrage **:SYSTem:DATAout?**

Antwort <ON oder OFF>
 ON ... Automatische Messwertausgabe, wenn Auslöser auftritt.
 OFF . Keine Messwertausgabe.

Beispiel Befehl **:SYST:DATA OFF**

Anfrage **:SYST:DATA?**

Antwort **OFF**

Hinweis

- Diese Funktion dient der Ausgabe von Messwerten durch Anwendung des EXT I/O-Auslösereingangs. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Fußschalter an den TRIG-Anschluss des EXT I/O-Steckverbinders angeschlossen ist, wird bei jedem Drücken des Fußschalters automatisch ein Messwert an den PC gesendet. Somit muss zum Abrufen von Messwerten kein Befehl vom PC aus gesendet werden.
- Für Angaben zum Format der ausgegebenen Messwerte siehe „Datenformat der Messwerte“.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die GP-IB-Schnittstelle ausgewählt ist. **Siehe** „Messwertausgabefunktion“ (S.74).

Einstellen und Abfragen der Einstellung des Tastentons

Syntax	Befehl	:SYSTem:BEEPer:STATe <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:SYSTem:BEEPer:STATe?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beispiel	Befehl	:SYST:BEEP:STAT ON
	Anfrage	:SYST:BEEP:STAT?
	Antwort	ON
Hinweis	Nur der Tastenton wird ein- bzw. ausgeschaltet. Der Komparator-Auswertungssignalton ist davon nicht betroffen.	

Auswählen und Abfragen der Leitungsfrequenzeinstellung

Syntax	Befehl	:SYSTem:LFRequency <AUTO/50/ 60>
	Anfrage	:SYSTem:LFRequency?
	Antwort	<AUTO/50/60>
Beispiel	Befehl	:SYST:LFR 60
	Anfrage	:SYST:LFR?
	Antwort	60

Einstellen und Abfragen des Tastensperrestatus

Syntax	Befehl	:SYSTem:KLOCK <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:SYSTem:KLOCK?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beispiel	Befehl	:SYST:KLOC ON
	Anfrage	:SYST:KLOC?
	Antwort	ON

Einstellen und Abfragen der EXT I/O-Sperre

Syntax	Befehl	: SYSTem: ELOCK <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	: SYSTem: ELOCK?
	Antwort	<ON oder OFF> ON EXT I/O-Steuerung ist deaktiviert (verhindert unbeabsichtigten Betrieb durch elektrische Störsignale). OFF EXT I/O-Steuerung ist aktiviert.
Beispiel	Befehl	: SYST: ELOC ON
	Anfrage	: SYST: ELOC?
	Antwort	ON
Hinweis	Diese Funktion wirkt sich nur auf die Befehlseingabe aus.	

Einstellen der lokalen Bedienung

Syntax	Befehl	: SYSTem: LOCAL
Hinweis	Wechselt von Fernbedienung (REMOTE-Leuchte an) auf lokale Bedienung (über Bedienfeldtasten).	

Speichern und Laden von Messwerten

Syntax	Befehl	: SYSTem: SAVE <1 bis 126> : SYSTem: LOAD <1 bis 126>
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Der Versuch, eine nicht gespeicherte Panelnummer zu laden, führt zu einem Ausführungsfehler. • Es können bis zu 126 Messkonfigurationen gespeichert und geladen werden. Einzelheiten finden Sie unter „Panelspeicher- und Panelladefunktionen“. 	

Sichern der aktuellen Messkonfiguration

Syntax	Befehl	: SYSTem: BACKup
Beschreibung	Befehl	Die aktuelle Messkonfiguration (Einstellungen) wird gesichert, sodass beim nächsten Einschalten des Instruments dieselbe Konfiguration wieder hergestellt werden kann.
Hinweis	Gespeicherte Panel- und Sicherungseinstellungen werden im EEPROM des Instruments gespeichert. Beachten Sie, dass die Anzahl der möglichen Überschreibungen des EEPROM begrenzt ist (auf ca. eine Million).	

Einstellen und Abfragen der Titel-vorhanden-Einstellung

Syntax	Befehl	:SYSTem:HEADer <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:SYSTem:HEADer?
	Antwort	<ON oder OFF>
Beschreibung	Befehl	Legt fest, ob die Antwortmeldung einen Titel enthalten soll.
Beispiel	Befehl	:SYST:HEAD ON
	Anfrage	:SYST:HEAD?
	Antwort	:SYSTEM:HEADER ON
	Befehl	:SYST:HEAD OFF
	Anfrage	:SYST:HEAD?
	Antwort	:OFF

Einstellen und Abfragen der Fehlerausgabezeit

Syntax	Befehl	:SYSTem:ERRor <SYNChronous/ ASYNchronous>
	Anfrage	:SYSTem:ERRor?
	Antwort	<SYNCHRONOUS/ ASYNCHRONOUS> SYNCHRONOUS.....Synchronisierung mit EOM-Ausgabe ASYNCHRONOUSKeine Synchronisierung mit EOM-Ausgabe
Beispiel	Befehl	:SYST:ERR ASYN
	Anfrage	:SYST:ERR?
	Antwort	ASYNCHRONOUS

Einstellen und Abfragen des Endezeichens 

Syntax	Befehl	:SYSTem:TERMinator <0/ 1>
	Anfrage	:SYSTem:TERMinator?
	Antwort	<0/ 1> 0 LF+EOI 1 CR ,LF+EOI
Beispiel	Befehl	:SYST:TERM 1
	Anfrage	:SYST:TERM?
	Antwort	0
Hinweis	Als Trennzeichen für RS-232C ist CR + LF festgelegt. Siehe „Meldungsendezeichen“ (S.110).	

Einstellungen der EOM-Signalausgabemethode

Die folgenden zwei Methoden können für die EOM-Signalausgabe bei externer Steuerung ausgewählt werden. (Das EOM-Signal wird beim Messungsende auf ON gesetzt und gemäß der eingestellten Ausgabemethode auf OFF gesetzt.)

- HOLD Hält das EOM-Signal, bis die nächste Messung durch das Auslösesignal gestartet wird.
- PULSE Gemäß der festgelegten Pulsbreite wird EOM=OFF gesetzt.

Wenn PULSE ausgewählt ist, kann zudem die Pulsbreite auf 0,001 bis 0,099 Sekunden eingestellt werden.

Einstellen des EOM-Ausgabemodus

Syntax	Befehl	: SYSTem: EOM: MODE <HOLD/PULSe>
	Anfrage	: SYSTem: EOM: MODE?
	Antwort	<HOLD/PULSE>
		HOLD.....Hält das <u>EOM</u> -Signal, bis die nächste Messung durch das Auslösesignal gestartet wird.
		PULSE.....Gemäß der festgelegten Pulsbreite wird EOM=OFF gesetzt.

Beispiel Befehl : **SYST: EOM: MODE PULS**

Einstellen der EOM-Pulsbreite

Syntax	Befehl	: SYSTem: EOM: PULSe <Pulsbreite>
	Anfrage	: SYSTem: EOM: PULSe?
	Antwort	<Pulsbreite> = 0.001 bis 0.099 (NR2)[Sekunden]

Beispiel Befehl : **SYST: EOM: PULS 0.005**

Einstellen und Abfragen der Messstromimpulsausgangs-Funktion

Syntax	Befehl	: SYSTem: CURRent <CONTInuous/PULSe>
	Anfrage	: SYSTem: CURRent?
	Antwort	<CONTINUOUS/PULSE>
		CONTInuous.....Kontinuierlicher Messstromausgang
		PULSe.....Messstromimpulsausgang

Hinweis Bei kontinuierlicher Messung mit internem Auslöser (:INIT:CONT ON) wird der Messstrom kontinuierlich angewendet, auch wenn die Messstromimpulsausgangs-Funktion auf Impulsausgang eingestellt ist.

System-Reset

Syntax	Befehl	: SYSTem: RESet
Beschreibung	Befehl	Alle Einstellungen, einschließlich den gespeicherten Paneleinstellungen, werden auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt. Einzelheiten finden Sie unter „Reset-Funktion“.
Beispiel	Befehl	: SYST: RES
Hinweis		<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie möchten, dass gespeicherte Daten erhalten bleiben, verwenden Sie stattdessen den *RST-Befehl. • Die Kommunikationseinstellungen werden nicht neu initialisiert.

EXT I/O-Eingabe

Syntax	Anfrage	: IO : IN?
	Antwort	0 bis 31(NR1)
Beschreibung	Anfrage	Signale an den EXT I/O-Eingangsanschlüssen ($\overline{\text{TRIG}}$ bis $\overline{\text{PRINT}}$) werden an der steigenden Flanke abgelesen. Ein Bit wird gesetzt, wenn die steigende Flanke (Kurzschluss zwischen allen Signalanschlüssen und dem ISO_COM-Anschluss) erkannt wird, und es wird gelöscht, wenn es von diesem Anfragebefehl abgelesen wurde. Siehe „Eingangssignale“ (S.81).

	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	($\overline{\text{PRINT}}$)	($\overline{\text{MANU}}$)	($\overline{\text{CAL}}$)	($\overline{\text{0ADJ}}$)	($\overline{\text{TRIG}}$)
Stift-Nr.	26	7	21	20	1

Hinweis Die **TRIG**-Taste und der ***TRG**-Befehl werden auf dieselbe Weise erkannt wie das $\overline{\text{TRIG}}$ -Anschlussignal.

Beschreibung des Auslösersystems

Der Auslöser funktioniert je nach kontinuierlicher Messeinstellung (**: INITIATE : CONTINUOUS**) und Einstellung der Auslösequelle (**: TRIGGER : SOURCE**) wie folgt.
Siehe „Grundlegende Datenimportmethoden“ (S.164).


		Kontinuierliche Messung (: INITIATE : CONTINUOUS)	
		ON	OFF ^{*1}
Auslösequelle (: TRIGGER : SOURCE)	IMMEDIATE (EXT.TRIG leuchtet nicht)	Leerlauf-Status. Messung wird automatisch fortgesetzt. Siehe nächste Seite (1)	Auslösen durch : INITIATE -Befehl (oder : READ? -Befehl). Siehe nächste Seite (2)
	EXTERNAL (EXT.TRIG leuchtet)	Auslösen durch TRIG-Anschluss, TRIG -Taste oder *TRG -Befehl. Nach Messung wird in den Auslöser-Warten-Status übergegangen. Siehe nächste Seite (3)	Geben Sie den : INITIATE -Befehl (oder : READ?) aus, um auf Auslöser zu warten. Auslösen durch $\overline{\text{TRIG}}$ -Anschluss, TRIG -Taste oder *TRG -Befehl. Siehe nächste Seite (4) ^{*2}

***1: : INITIATE : CONTINUOUS OFF**
Kann nur durch Fernsteuerungsbefehl eingestellt werden.
Wenn dies auf OFF gesetzt ist, wenn der Betrieb in den lokalen Status zurückkehrt oder das Instrument ausgeschaltet wird, dann geht das Instrument beim nächsten Einschalten in den folgenden Status über.
: INITIATE : CONTINUOUS ON
Siehe „Lokalfunktion“ (S.118).


***2:** Der ***TRG**-Befehl kann zum Auslösen nicht verwendet werden, während nach der Ausgabe eines **: READ?**-Befehls auf den Auslöser gewartet wird. In diesem Fall verwenden Sie zum Auslösen den $\overline{\text{TRIG}}$ -Anschluss oder die **TRIG**-Taste.

Messungsablauf


1 :INITIATE:CONTINUOUS ON
:TRIGGER:SOURCE IMMEDIATE

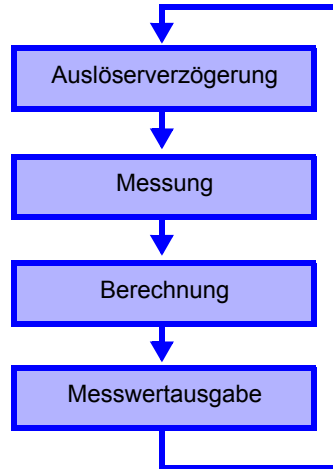


2 :INITIATE:CONTINUOUS OFF
:TRIGGER:SOURCE IMMEDIATE

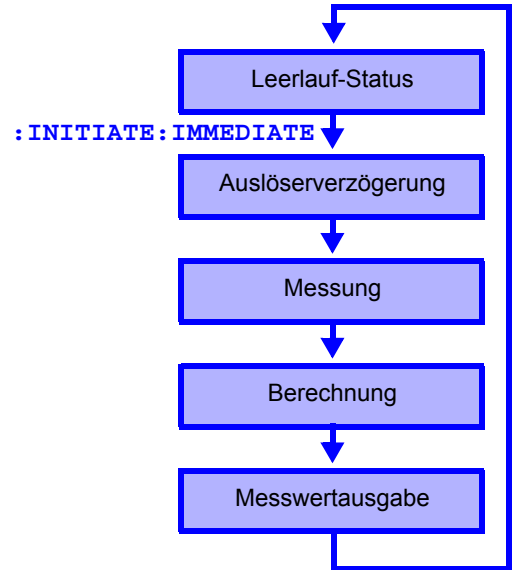

3 :INITIATE:CONTINUOUS ON
:TRIGGER:SOURCE EXTERNAL

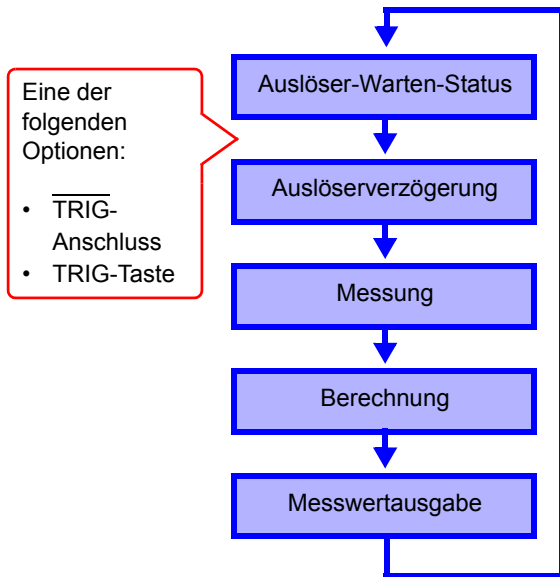

4 :INITIATE:CONTINUOUS OFF
:TRIGGER:SOURCE EXTERNAL

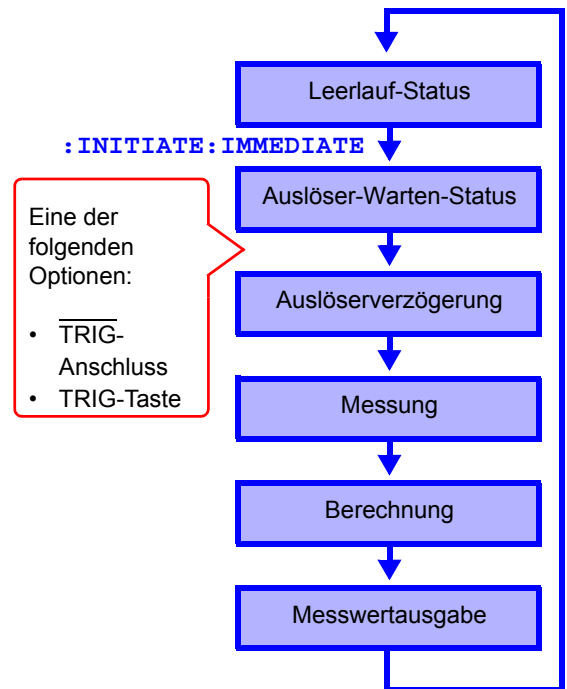

Kontinuierliche Messeinstellung

Syntax	Befehl	:INITiate:CONTinuous <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:INITiate:CONTinuous?
	Antwort	<ON oder OFF> ON..... Kontinuierliche Messung aktiviert OFF..... Kontinuierliche Messung deaktiviert
Beschreibung	Befehl	Stellt die kontinuierliche Messung ein.
	Anfrage	Fragt die Einstellung der kontinuierlichen Messung ab.
Beispiel	Befehl	:INIT:CONT OFF Deaktiviert die kontinuierliche Messung.
	Anfrage	:INIT:CONT?
	Antwort	ON Aktiviert die kontinuierliche Messung.
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliche Messung aktiviert: Nach Messung wird in den Auslöser-Warten-Status übergegangen. Wenn die Einstellung der Auslösequelle IMMEDIATE ist, tritt der Auslöser sofort auf (Leerlauf-Status). • Kontinuierliche Messung deaktiviert: Nach der Messung wird anstelle des Auslöser-Warten-Status in den Leerlauf-Status übergegangen. • Auslöser werden im Leerlauf-Status ignoriert. Die Ausführung von :INITiate[:IMMEDIATE] aktiviert den Auslöser-Warten-Status. • Nach dem Verlassen des Fernbedienungsstatus wird die kontinuierliche Messung aktiviert. 	

Auslöser-Warten-Einstellung

Syntax	Befehl	:INITiate[:IMMEDIATE]
Beschreibung	Befehl	Die Auslöseereinstellung wechselt aus dem Leerlauf-Status in den Auslöser-Warten-Status.
Beispiel	Befehl	Die kontinuierliche Messung wird deaktiviert und je Auslöseereignis wird ein Wert gelesen
	Senden	:TRIG:SOUR IMMLöst sofort beim Übergang in den Auslöser-Warten-Status aus :INIT:CONT OFFDeaktiviert die kontinuierliche Messung :INITAktiviert Auslöser-warten direkt nach :TRIG:SOUR IMM :FETC?Holt den Messwert ab
	Antwort	2.1641E+0Messwert ist 2,1641 Ω
Fehler	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Ausführungsfehler tritt auf, wenn die kontinuierliche Messung aktiviert wird (:INITiate:CONTINUOUS ON). 	
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Auslösequelle IMMEDIATE ist, wird direkt vor dem Übergang in den Leerlauf-Status ausgelöst. • Wenn die Auslösequelle EXTERNAL ist, wird der Auslöser-Warten-Status aktiviert, um auf einen externen Auslöser zu warten. Wenn ein Auslöser auftritt, erfolgt eine Messung, bevor in den Leerlauf-Status übergegangen wird. 	

Einstellen und Abfragen der Auslösequelle

Syntax	Befehl	:TRIGger:SOURce <IMMediate/ EXTernal>
	Anfrage	:TRIGger:SOURce?
	Antwort	<IMMEDIATE/ EXTERNAL> IMMEDIATE..... Interner Auslöser EXTERNAL..... Externe Auslösequelle. Auslösen durch TRIG -Taste, TRIG-Anschluss oder * TRG -Befehl.
Beschreibung	Befehl	Wählt die Auslösequelle aus.
	Anfrage	Fragt die Auswahl der Auslösequelle ab.
Beispiel	Befehl	:TRIG:SOUR IMM Stellt die Auslösequelle auf internen Auslöser ein.
	Anfrage	:TRIG:SOUR?
	Antwort	IMMEDIATE Die Auslösequelle wird auf internen Auslöser eingestellt.

Aktivieren/Deaktivieren und Abfragen der Auslöserverzögerung

Syntax	Befehl	:TRIGger:DELAy:STATe <1, 0, ON oder OFF>
	Anfrage	:TRIGger:DELAy:STATe?
	Antwort	<ON oder OFF> ON Auslöserverzögerung aktiviert OFF Auslöserverzögerung deaktiviert
Beispiel	Befehl	:TRIG:DEL:STAT ON Aktiviert die Auslöserverzögerung.
	Anfrage	:TRIG:DEL:STAT?
	Antwort	ON Auslöserverzögerung ist aktiviert (ON).

Einstellen und Abfragen des Auslöserverzögerungsintervalls

Syntax	Befehl	:TRIGger:DELay <0 bis 9.999>
	Anfrage	:TRIGger:DELay?
	Antwort	<0 bis 9.999 (NR2)>
Beschreibung	Befehl	Stellt das Auslöserverzögerungsintervall ein.
	Anfrage	Fragt die Einstellung des Auslöserverzögerungsintervalls ab.
Beispiel	Befehl	:TRIG:DEL 0.058 Stellt die Auslöserverzögerung auf 0,058 Sekunden ein.
	Anfrage	:TRIG:DEL?
	Antwort	0.058
		Die Auslöserverzögerung wird auf 0,058 Sekunden eingestellt.

Lesen der letzten Messung

Syntax	Anfrage	:FETCh?
	Antwort	<Widerstandsmesswert (NR3)>, <Spannungsmesswert (NR3)> (Ω V-Modus)
		<Widerstandsmesswert (NR3)> (Ω -Modus) <Spannungsmesswert (NR3)> (V-Modus)
Beschreibung	Anfrage	Liest die letzte Messung aus. Kein Auslöserereignis.
Beispiel	Anfrage	:FETC?
	Antwort	288.02E-3, 1.3921E+0 (Ω V-Modus) Der letzte Widerstandsmesswert ist 288,02 m Ω , und der letzte Spannungsmesswert ist 1,3921 V. Siehe „Formate der Messwerte“ (S.158).

Ausführen einer Messung und Ablesen der Messwerte

Syntax	Anfrage	: READ?
	Antwort	<Widerstandsmesswert (NR3)>, <Spannungsmesswert (NR3)> (Ω V-Modus)
		<Widerstandsmesswert (NR3)> (Ω -Modus) <Spannungsmesswert (NR3)> (V-Modus)

Beschreibung Anfrage Wechselt vom Leerlauf-Status in den Auslöser-Warten-Status und liest dann den nächsten Messwert ab. Bei aktivierter Auto-Bereichfunktion wird vor der Messung der am besten geeignete Bereich ausgewählt.

Auslösequelle	Betrieb
IMMediate	Auslösen und ablesen des Messwerts.
EXTernal	Nach dem Auslösen durch den TRIG-Anschluss (EXT I/O) oder die TRIG-Taste wird der Messwert abgelesen.

Beispiel Anfrage **: READ?**
Antwort **289.68E-3, 1.3921E+0** (Ω V-Modus)
Der Widerstandsmesswert ist 289,68 m Ω , und die Spannung ist 1,3921 V.

Fehler Wenn dieser Befehl im kontinuierlichen Messstatus (nach **: INITIATE:CONTINUOUS ON**) ausgeführt wird, tritt ein Ausführungsfehler auf.

Hinweis

- Der nächste Befehl wird erst ausgeführt, wenn die Messung abgeschlossen ist.
- Bei externer Auslösequelle löst der *TRG-Befehl keine Messung aus.
- Es wird 100 ms gewartet, bevor direkt nach dem Ändern der Messbedingungen während der Messung der Auslöser mit **: READ?** angewendet wird.

Siehe „Formate der Messwerte“ (S.158).

Formate der Messwerte

Für die Befehle zum Abrufen der Messwerte (: **FETCH?** und : **READ?**), gibt es die folgenden Antwortformate.

Widerstandsmesswert

Messbereich	Messwert	± OF	Messfehler
3 mΩ	±□□.□□□□E-3	±10.0000E+8	+10.0000E+9
30 mΩ	±□□□.□□□□E-3	±100.000E+7	+100.000E+8
300 mΩ	±□□□□.□□□□E-3	±1000.00E+6	+1000.00E+7
3 Ω	±□□.□□□□E+0	±10.0000E+8	+10.0000E+9
30 Ω	±□□□.□□□□E+0	±100.000E+7	+100.000E+8
300 Ω	±□□□□.□□□□E+0	±1000.00E+6	+1000.00E+7
3000 Ω	±□□.□□□□E+3	±10.0000E+8	+10.0000E+9

Gemessene Spannung

Messbereich	Messwert	± OF	Messfehler
6 V	±□.□□□□□E+0	±1.00000E+9	+1.00000E+10
60 V	±□□.□□□□□E+0	±10.0000E+8	+10.0000E+9
100 V ^{*1}	±□□□.□□□□E+0	±100.000E+7	+100.000E+8
300 V ^{*2}	±□□□□.□□□□E+0	±100.000E+7	+100.000E+8

*1: Der 100 V-Bereich ist nur bei Modell BT3562A verfügbar.

*2: Der 300 V-Bereich ist nur bei Modell BT3563A, BT3563 und BT3563-01 verfügbar.

Vergleichswertanzeige

(wie bei Spannung und Widerstand)

Messbereich	Messwert	± OF	Messfehler
Alle Bereiche	±□□□.□□□□E+0	±100.000E+7	+100.000E+8

- Bei positiven Messungen steht anstelle des Vorzeichens ein Leerzeichen (20H).
- Wenn während der Spannungsmessung im 6-V-Bereich ein Messfehler auftritt, wird für die Messwertzeichenkette eine Ziffer mehr verwendet (für den Exponenten) als in anderen Modi.

Normaler 6-V-Messwert	±□.□□□□□E+0
Bei 6-V-Messfehler	±□.□□□□□E+00

- Unnötige Nullen vor dem Dezimalpunkt werden durch ein Leerzeichen ersetzt (20H).
Beispiel: _0001.36E-3 → ___1.36E-3
-0007.51E+0 → -___7.51E+0
(„_“ kennzeichnet Leerzeichen [20H].)

Befehlskompatibilität mit dem Modell 3560 AC m Ω HiTESTER

Die Akkutestgeräte der Modelle BT3562 und BT3563 akzeptieren alle vom HIOKI 3560 AC m Ω HiTester unterstützten Befehle.

Aufgrund der verschiedenen Funktionen gibt es jedoch die folgenden Unterschiede.

Komparatortabellen

Mit dem Modell 3560 können bis zu 30 Komparatoreinstellungen gespeichert werden. Die Einstellungen der einzelnen Tabellen können durch Angabe der Tabellennummer direkt geändert werden.

Mit diesem Instrument können bis zu 126 Messkonfigurationen (einschließlich Komparatoreinstellungen) gespeichert werden (Panelspeicherung). Die Einstellungen für jede Konfiguration lassen sich nicht direkt konfigurieren. Um gespeicherte Konfigurationseinstellungen aufzurufen, geben Sie die Tabellennummer (Panelnummer) an und führen Sie die Panelladefunktion aus. Für Komparatoreinstellungen muss keine Tabellennummer angegeben werden.

Komparatorbetrieb

Bei Modell 3560 werden Widerstands- und Spannungsmessungen zusammen durch PASS/FAIL ausgewertet.

Dieses Instrument wertet Widerstand und Spannung unabhängig voneinander aus. Darüber hinaus wird Auto-Bereich deaktiviert (OFF), wenn die Komparatorfunktion aktiviert wird (ON).

Spannungsbegrenzer

Dieses Instrument verfügt über keine Funktion zur Spannungsbegrenzung (Begrenzung der Leerlaufspannung auf 20 mV). Die Leerlaufspannung dieses Instruments beträgt maximal 25 V (Spitzenwert).

Die Spannung fällt nach Anschluss der Messleitungen am Messobjekt innerhalb von 100 μ s auf mehrere mV ab.

Beachten Sie, dass der maximale Spitzenwert von 4 V angewendet wird, wenn der Widerstand des Messobjekts den Messbereich erheblich überschreitet.

Erkennung einer Lesedrahtunterbrechung

Die Funktion zur Erkennung einer Lesedrahtunterbrechung kann bei diesem Instrument nicht ein- und ausgeschaltet werden. Die Erkennung ist immer aktiviert.

Zeichen des Widerstandswerts bei Abtastrate FAST

Wenn bei Modell 3560 die schnelle Abtastrate FAST aktiviert ist, dann wird die Anzahl der Zeichen der Widerstandsmessung von fünf auf vier reduziert.

Bei diesem Instrument bestehen Messwerte unabhängig von der Abtastrate immer aus vier Zeichen (31000 Zählungen).

Spannungsmessung

Das Modell 3560 bietet 5-V- und 50-V-Bereiche mit fünfstelligen Messwerten (50000 Zählungen).

Dieses Instrument bietet 6-V-, 60-V- 100 V^{*1} und 300 V^{*2}-Bereiche und erzeugt Messwerte mit einem Zeichen mehr (insgesamt sechs Zeichen) als das Modell 3560.

*1: Der 100 V-Bereich ist nur bei Modell BT3562A verfügbar.

*2: Der 300 V-Bereich ist nur bei Modell BT3563A, BT3563 oder BT3563-01 verfügbar.

8.6 Erläuterung der Meldungen

Die Kompatibilität der Befehle von Modell 3560 wird zusammen mit Einzelheiten zu den Funktionsunterschieden zu diesem Instrument unten beschrieben.
Bei Modell BT3560, wird der Befehlstitel auf OFF gestellt, wenn das Instrument eingeschaltet oder zurückgesetzt wird (einschließlich *RST).

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Unterschiede Instrumente	Modell 3560
Standardbefehle			
*IDN?	<Herstellername>, <Modellname>,0, <Softwareversion>	Modellname in Antwortdaten: BT3561A BT3562A BT3562 BT3562-01 BT3563A BT3563 BT3563-01	Modellname in Antwortdaten: 3560
*OPC	_____		
*OPC?	1		
*RST	_____	Initialisierungsinhalte Messmodus: Ω V-Modus (Widerstands- und Spannungsmessung) Titel: OFF (Modell BT3562) Stromversorgungsfrequenz: AUTO Nullabgleichswert: Auf 0 initialisiert (Modell 3560) Stromversorgungsfrequenz: 50 Hz Nullabgleichswert: Nicht initialisiert	Initialisierungsinhalte Messmodus: Widerstandsmessungsmodus Titel: ON
*SRE	0 bis 255 (NR1)		
*SRE?			
*STB?	0 bis 255 (NR1)		
*TRG	_____		
*TST?	0 bis 3 (NR1)	Antwortdaten Bit2: -, Bit1: EEP-ROM, Bit0: RAM	Antwortdaten Bit2: EEP-ROM, Bit1: RAM, Bit0: ROM
*WAI			

Gerätespezifische Befehle

:MODE	R/ RV		
:MODE?			
:RRANge	0 bis 3.1E+3		
:RRANge?	3E-3 bis 3E+3		
:VRANge	-300 bis 300	Spannungsbereich: -300 bis 300	Spannungsbereich: -50 bis 50
:VRANge?	6E+0/60E+0/100E+0/ 300E+0	Die Bereiche 6 V, 60 V, 100 V ^{*1} und 300 V ^{*2} werden unterstützt. *1: Der 100 V-Bereich ist nur bei Modell BT3562A verfügbar. *2: Der 300 V-Bereich ist nur bei Modell BT3563A, BT3563 oder BT3563-01 verfügbar.	Antwort: 5E+0/ 50E+0

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Unterschiede Instrumente	Modell 3560
:AUTorange :AUTorange?	1/ 0/ ON/ OFF ON/OFF	Einstellung ist nicht möglich, wenn der Komparator aktiviert ist (wenn der Komparator auf ON gestellt wird, wird Auto-Bereich ausgeschaltet (OFF)).	Einstellung ist auch möglich, wenn der Komparator aktiviert (ON) ist.
:ADJust?	0/ 1	Führt eine Messung zur Generierung des Nullabgleichswerts aus Nullabgleichsbereich: 1000 Zähler	Wendet den aktuell angezeigten Wert als Nullabgleichswert an Nullabgleichsbereich: 2400 Zähler
:SAMPle :SAMPle?	FAST/ MEDium/ SLOW		
:COMParator :COMParator?	0 bis 30	Bereich der Panelnummern: Wird ausgeschaltet, wenn die Panelnummer 0 ist, und wird eingeschaltet, wenn die Panelnummer zwischen 1 und 30 liegt Antwort: Gibt 0 aus, wenn der Komparator deaktiviert (OFF) ist, und 1, wenn er aktiviert (ON) ist	Bereich der Komparatornummern: 0 bis 30 Antwort: Gibt die Antwortnummer aus
:CSET:MODE :CSET:MODE?	R/ RV		
:CSET:NUMBER :CSET:NUMBER?	1 bis 126	(Funktion nicht verfügbar)	Gibt die einzustellende Komparator-tabellennummer an
:CSET:RPARAmeter :CSET:RPARAmeter?	<Oberer Grenzwert/ Unterer Grenzwert>	Einstellungsbereich: 0 bis 3.1000E+3 *Stellen Sie unbedingt zuerst den Messbereich ein. Anderenfalls wird diese Einstellung nicht korrekt konfiguriert.	Einstellungsbereich: 0 bis 3.1000E+3
:CSET:RRANGe :CSET:RRANGe?	0 bis 3E+0 3E-3 bis 3E+3	Widerstandsbereich: 0 bis 3.1E+3 3-mΩ-Bereiche werden unterstützt.	Widerstandsbereich: 0 bis 3.1E+3
:CSET:VPARAmeter :CSET:VPARAmeter?	<Oberer Grenzwert/ Unterer Grenzwert>	Einstellungsbereich: 0 bis 300 V * Negative Einstellungswerte sind ungültig. *Stellen Sie unbedingt zuerst den Messbereich ein. Anderenfalls wird diese Einstellung nicht korrekt konfiguriert.	Einstellungsbereich: -5,0000 bis 5,0000 (5-V-Bereich) -50,000 bis 50,000 (50-V-Bereich)
:CSET:VRANGe :CSET:VRANGe?	-300 bis 300 6E+0/60E+0/300E+0	Spannungsbereich: -300 bis 300 Die Bereiche 6 V, 60 V und 300 V werden unterstützt. *Der 300 V-Bereich ist nur bei Modell BT3563(-01) verfügbar.	Spannungsbereich: -50 bis 50 Antwort: 5E+0/ 50E+0
:CTMode :CTMode?	AUTo/ MANual		

8.6 Erläuterung der Meldungen

Meldung ([] = optional)	Dateninhalte () = Antwortdaten	Unterschiede Instrumente	Modell 3560
:MEASure:BATTery?	<Widerstandsmesswert, Spannungsmesswert, Auswertungsergebnis> FAIL/ PASS/ OFF/ NG	Widerstandsmesswerte bestehen bei Abtastrate FAST aus fünf Zeichen Spannungsmesswerte: 1 Zeichen für das Vorzeichen + 6 Zeichen für den Wert * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.	Widerstandsmesswerte bestehen bei Abtastrate FAST aus vier Zeichen Spannungsmesswerte: 1 Zeichen für das Vorzeichen + 5 Zeichen für den Wert * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.
:MEASure:RESistance?	<Widerstandsmesswert, Auswertungsergebnis> FAIL/ PASS/ OFF/ NG (ΩV) HI/ IN/ LO/ OFF/ NG (Ω)	Widerstandsmesswerte bestehen bei Abtastrate FAST aus fünf Zeichen * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.	Widerstandsmesswerte bestehen bei Abtastrate FAST aus vier Zeichen * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.
:MEASure:VOLTage?	<Spannungsmesswert, Auswertungsergebnis> FAIL/ PASS/ OFF/ NG	Antwort: Eingabe: ein Zeichen + sechs Ziffern * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.	Antwort: * Numerische Werte enthalten keinen Dezimalpunkt.
:FREQuency :FREQuency?	AUTO/50/60	Einstellungsbereich: AUTO/ 50/60 Stromversorgungsfrequenz- Einstellung: Unterstützt AUTO-Erkennung	Einstellungsbereich: 50/60
:LOCK:KEY :LOCK:KEY?	ON/OFF		
:HEADer :HEADer?	ON/OFF		
:LOCK:EXTernal :LOCK:EXTernal?	ON/OFF		
:CSET:BEEPPer :CSET:BEEPPer?	OFF/ PASS/ FAIL (ΩV) OFF/ IN/ HL (Ω)		
:HOLD :HOLD?	ON/OFF		
:LIMit :LIMit?	ON/OFF	(Funktion nicht verfügbar)	Leerlaufspannung ist auf 20 mV begrenzt
:SENSecheck :SENSecheck?	ON/OFF	(Funktion nicht verfügbar)	Erkennung einer Lesedrahtunterbrechung ist vorhanden
:ZERoclear			

Formate der Messwerte (mit Modell 3560 kompatible Befehle)

Für die Befehle zum Abrufen der Messwerte

(**:MEASure:BATtery?**, **:MEASure:RESistance?** und **:MEASure:VOLTage?**) gibt es die folgenden Antwortformate.

Widerstandsmesswert

Messbereich	Messwert
3 m Ω	□.□□□□E-3
30 m Ω	□□.□□□□E-3
300 m Ω	□□□.□□□□E-3
3 Ω	□.□□□□E+0
30 Ω	□□.□□□□E+0
300 Ω	□□□.□□□□E+0
3000 Ω	□.□□□□E+3
± OF	1.0000E+8
Messfehler	1.0000E+9

Gemessene Spannung

Messbereich	Messwert
6 V	±□.□□□□□E+0
60 V	±□□.□□□□□E+0
100 V/300 V	±□□□.□□□□□E+0
± OF	±1.0000E+8
Messfehler	1.0000E+9

- Das positive Vorzeichen bei Spannungsmesswerten wird in Form eines Leerzeichens ausgegeben.
- Die Anzahl der angezeigten Zeichen ist unabhängig von der Abtastrate.

Referenz: Formate der Messwerte bei Modell 3560

Widerstandsmesswert

Messbereich	FAST	MEDIUM/ SLOW
30 m Ω	□□□.□E-3	□□□.□□E-3
300 m Ω	□□□.□E-3	□□□.□□E-3
3 Ω	□.□□□□E+0	□.□□□□E+0
30 Ω	□□.□□□□E+0	□□.□□□□E+0
300 Ω	□□□.□□□□E+0	□□□.□□□□E+0
3000 Ω	□.□□□□E+3	□.□□□□E+3
± OF	1.0000E+8	1.0000E+8
Messfehler	1.0000E+9	1.0000E+9

Gemessene Spannung

Messbereich	Alle Abtastraten
5 V	±□.□□□□□E+0
50 V	±□□.□□□□□E+0
± OF	±1.0000E+8
Messfehler	1.0000E+9

8.7 Grundlegende Datenimportmethoden

Je nach Anwendung ist flexibler Datenimport möglich.

Importieren von Leerlaufdaten

Grund-
einstellung **:INITiate:CONTinuous ON** (aktiviert kontinuierliche
Messung)

:TRIGger:SOURce IMM (interner Auslöser)

Importieren **:FETCh?**

Importiert die letzte Messung

Importieren durch Host-Auslösung

Grund-
einstellung **:INITiate:CONTinuous OFF** (deaktiviert kontinuierliche
Messung)

:TRIGger:SOURce IMM (interner Auslöser)

Importieren **:READ?**

Ein Auslöser tritt auf, eine Messung wird ausgeführt und das Ergebnis
wird übertragen.

Importieren von Daten über TRIG-Taste oder $\overline{\text{TRIG}}$ -Anschluss

Grund-
einstellung **:INITiate:CONTinuous OFF** (deaktiviert kontinuierliche
Messung)

:TRIGger:SOURce EXT (externer Auslöser)

Importieren **:READ?**

Bei der Auslösung über die **TRIG**-Taste oder den TRIG-Anschluss
wird eine Messung ausgeführt und das Ergebnis übertragen.

8.8 Beispielprogramme

Diese Beispielprogramme sind in Microsoft Visual Basic® 5.0 und 6.0 geschrieben.

Zur Programmierung in Visual Basic® 5.0/6.0

- Die folgenden Programme werden zur Kommunikation verwendet:
Für RS-232C-Kommunikation: MSComm von Visual Basic® Professional
Für GP-IB-Kommunikation: National Instruments GP-IB Board, Treiber und Modul für Visual Basic®
- Während der Kommunikation sollte die Endezeichen-Einstellung wie folgt lauten:
RS-232C: CR+LF
GP-IB: LF

RS-232C-Kommunikation

(mit Microsoft Visual Basic® Professional MSComm)

(1) Einfache Widerstandsmessung

Importiert Messwerte zehnmal und speichert Messungen in einer Textdatei.

```

Private Sub MeasureSubRS()
Dim recvstr As String           'Zeichenkette empfangen
Dim i As Integer

MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'Kommunikations-Port einstellen
MSComm1.PortOpen = True        'Einen Port öffnen
Open App.Path & "data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

MSComm1.Output = ":TRIG:SOUR IMM" & vbCrLf 'Internen Auslöser auswählen
MSComm1.Output = ":INIT:CONT ON" & vbCrLf 'Kontinuierliche Messung EIN
For i = 1 To 10
  MSComm1.Output = ":FETCH?" & vbCrLf    '„:FETCH?“ senden, um letzte Messung zu
  recvstr = ""                            importieren
                                          'Ab hier wird weiterhin empfangen, bis ein LF-Code
                                          auftritt

  While Right(recvstr, 1) <> Chr(10)
    recvstr = recvstr + MSComm1.Input
    DoEvents
  Wend
  recvstr = Left(recvstr, Len(recvstr) - 2)
  Print #1, Str(i) & ", " & recvstr      'Endezeichen löschen (CR+LF)
Next                                     'In Datei schreiben

Close #1
MSComm1.PortOpen = False
End Sub

```

(2) Widerstandsmessung über PC-Taste

Messung und Import werden über Tasteneingabe am PC ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert.

```

Private Sub MeasureReadSubRS()
Dim recvstr As String           'Zeichenkette empfangen
Dim i As Integer

MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'Kommunikations-Port einstellen
MSComm1.PortOpen = True        'Einen Port öffnen
Open App.Path & "\data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

MSComm1.Output = ":TRIG:SOUR IMM" & vbCrLf 'Internen Auslöser auswählen
MSComm1.Output = ":INIT:CONT OFF" & vbCrLf 'Kontinuierliche Messung AUS
For i = 1 To 10
  'Auf PC-Tasteneingabe warten
  'Prüfroutine der Tasteneingabe erstellen, sodass bei Tastendruck InputKey() = True gesetzt wird
  Do While 1
    If InputKey() = True Then Exit Do
    DoEvents
  Loop

  'Nach dem Überprüfen der Tasteneingabe eine Messung ausführen und den Messwert ablesen
  MSComm1.Output = ":READ?" & vbCrLf '":READ?" senden, um zu messen und Messung zu
                                     importieren
  recvstr = "" 'Ab hier wird weiterhin empfangen, bis ein LF-Code
               auftritt

  While Right(recvstr, 1) <> Chr(10)
    recvstr = recvstr + MSComm1.Input
    DoEvents
  Wend
  recvstr = Left(recvstr, Len(recvstr) - 2) 'Endezeichen löschen (CR+LF)
  Print #1, Str(i) & ", " & recvstr 'In Datei schreiben
Next

Close #1
MSComm1.PortOpen = False
End Sub

```

(3) Messung mit externem Auslöser 1

Messung und Import werden nach externer Auslösung des Instruments (**TRIG**-Taste oder EXT I/O TRIG-Anschlusseingabe) ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert.

```

Private Sub MeasureTrigSubRS()
Dim recvstr As String           'Zeichenkette empfangen
Dim i As Integer

MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'Kommunikations-Port einstellen
MSComm1.PortOpen = True       'Einen Port öffnen
Open App.Path & "data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

MSComm1.Output = ":TRIG:SOUR EXT" & vbCrLf 'Externen Auslöser auswählen
MSComm1.Output = ":INIT:CONT OFF" & vbCrLf 'Kontinuierliche Messung AUS
For i = 1 To 10
  MSComm1.Output = ":READ?" & vbCrLf '„:READ?“ senden, um zu messen und Messung zu
                                     importieren

  recvstr = "" 'Ab hier wird weiterhin empfangen, bis ein LF-Code
               auftritt

  While Right(recvstr, 1) <> Chr(10)
    recvstr = recvstr + MSComm1.Input
    DoEvents
  Wend
  recvstr = Left(recvstr, Len(recvstr) - 2) 'Endezeichen löschen (CR+LF)
  Print #1, Str(i) & ", " & recvstr 'In Datei schreiben
Next

Close #1
MSComm1.PortOpen = False
End Sub

```

(4) Messung mit externem Auslöser 2

Messung und Import werden nach externer Auslösung des Instruments (**TRIG**-Taste oder EXT I/O TRIG-Anschlusseingabe) ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert. (Das Instrument importiert die letzte Messung durch die Auslösereingangszeit im kontinuierlichen Messstatus)

Private Sub MeasureTrig2SubRS() Dim recvstr As String Dim i As Integer	'Zeichenkette empfangen
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" MSComm1.PortOpen = True Open App.Path & "\data.csv" For Output As #1	'Kommunikations-Port einstellen 'Einen Port öffnen 'Textdatei zum Speichern öffnen
MSComm1.Output = ":TRIG:SOUR IMM" & vbCrLf MSComm1.Output = ":INIT:CONT ON" & vbCrLf	'Internen Auslöser auswählen 'Kontinuierliche Messung EIN
'Überprüfung von externer I/O Auslösereingabe löschen MSComm1.Output = ":IO:IN?" & vbCrLf recvstr = "" While Right(recvstr, 1) <> Chr(10) recvstr = recvstr + MSComm1.Input DoEvents Wend	
For i = 1 To 10 'Auf externe I/O Auslösereingabe warten Do While 1 MSComm1.Output = ":IO:IN?" & vbCrLf recvstr = "" While Right(recvstr, 1) <> Chr(10) recvstr = recvstr + MSComm1.Input DoEvents Wend If Left(recvstr, 1) = "1" Then Exit Do DoEvents Loop	
MSComm1.Output = ":FETCH?" & vbCrLf	'::FETCH?' senden, um letzte Messung zu importieren
recvstr = ""	'Ab hier wird weiterhin empfangen, bis ein LF-Code auftritt
While Right(recvstr, 1) <> Chr(10) recvstr = recvstr + MSComm1.Input DoEvents Wend recvstr = Left(recvstr, Len(recvstr) - 2) Print #1, Str(i) & ", " & recvstr	'Endezeichen löschen (CR+LF) 'In Datei schreiben
Next	
Close #1 MSComm1.PortOpen = False End Sub	

(5) Festlegen des Messeinstellungstatus

Stellt den Messeinstellungstatus ein.

```
'Funktion: Ω V
'Bereich: 300 mΩ
'Abtastung: SLOW
'Auslöser: Internal
'Komparator: ON, Signalton HL,
    Widerstand High/Low-Modus, Oberer Grenzwert 20000 (200,00 mΩ), Unterer Grenzwert 10000
    (100,00 mΩ)
    Spannung REF/%, Referenzwert 150000 (15,0000 V), Toleranz 0,1%

Private Sub SettingsSubRS()
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"           'Kommunikations-Port einstellen
MSComm1.PortOpen = True                  'Einen Port öffnen

MSComm1.Output = ":FUNC RV" & vbCrLf    'ΩV-Modus auswählen
MSComm1.Output = ":RES:RANG 300E-3" & vbCrLf '300-mΩ-Bereich auswählen
MSComm1.Output = ":SAMP:RATE SLOW" & vbCrLf 'SLOW-Abtastrate auswählen
MSComm1.Output = ":TRIG:SOUR IMM" & vbCrLf 'Internen Auslöser auswählen
MSComm1.Output = ":INIT:CONT ON" & vbCrLf  'Kontinuierliche Messung EIN
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:BEEP HL" & vbCrLf 'Ab hier Komparatoreinstellungen
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:RES:MODE HL" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:RES:UPP 20000" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:RES:LOW 10000" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:VOLT:MODE REF" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:VOLT:REF 150000" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:VOLT:PERC 0.1" & vbCrLf
MSComm1.Output = ":CALC:LIM:STAT ON" & vbCrLf 'Komparator EIN

MSComm1.PortOpen = False
End Sub
```

GP-IB-Kommunikation

(Mit National Instruments GP-IB Board)

(1) Einfache Widerstandsmessung

Importiert Messwerte zehnmal und speichert Messungen in einer Textdatei.

```

Private Sub MeasureSub()
Dim buffer As String * 40           'Puffer empfangen
Dim rcvstr As String               'Zeichenkette empfangen
Dim pad As Integer                 'Steuerungszugriff
Dim gpibad As Integer              'Geräteadresse
Dim timeout As Integer             'Timeout-Zeit
Dim ud As Integer                  'Status (nicht verwendet)
Dim i As Integer

pad = 0                             'Boardadresse 0
gpibad = 1                          'BT3562-01, BT3563-01 Adresse 1
timeout = T10s                       'Timeout ca. 10s

Call ibfind("gpib0", 0)              'GP-IB initialisieren
Call ibdev(pad, gpibad, 0, timeout, 1, 0, ud)
Call SendIFC(pad)
Open App.Path & "\data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

Call Send(pad, gpibad, ":",TRIG:SOUR IMM", NLEnd) 'Internen Auslöser auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":",INIT:CONT ON", NLEnd) 'Kontinuierliche Messung EIN
For i = 1 To 10
    Call Send(pad, gpibad, ":",FETCH?", NLEnd) '":FETCH?" senden, um letzte Messung zu
importieren
    Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend) 'Empfangen
    rcvstr = Left(buffer, InStr(1, buffer, Chr(10)) - 1)
    Print #1, Str(i) & ", " & rcvstr 'In Datei schreiben
Next

Close #1
Call ibonl(pad, 0)
End Sub

```

(2) Widerstandsmessung über PC-Taste

Messung und Import werden über Tasteneingabe am PC ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert.

```

Private Sub MeasureReadSub()
Dim buffer As String * 40           'Puffer empfangen
Dim recvstr As String              'Zeichenkette empfangen
Dim pad As Integer                 'Steuerungszugriff
Dim gpibad As Integer              'Geräteadresse
Dim timeout As Integer             'Timeout-Zeit
Dim ud As Integer                  'Status (nicht verwendet)
Dim i As Integer

pad = 0                             'Boardadresse 0
gpibad = 1                          'BT3562-01, BT3563-01 Adresse 1
timeout = T10s                       'Timeout ca. 10s

Call ibfind("gpib0", 0)              'GP-IB initialisieren
Call ibdev(pad, gpibad, 0, timeout, 1, 0, ud)
Call SendIFC(pad)
Open App.Path & "data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

Call Send(pad, gpibad, ":TRIG:SOUR IMM", NLEnd) 'Internen Auslöser auswählen
CCall Send(pad, gpibad, ":INIT:CONT OFF", NLEnd) 'Kontinuierliche Messung AUS
For i = 1 To 10
  'Auf PC-Tasteneingabe warten
  'Prüfroutine der Tasteneingabe erstellen, sodass bei Tastendruck InputKey() = True gesetzt wird
  Do While 1
    If InputKey() = True Then Exit Do
    DoEvents
  Loop

  'Nach dem Überprüfen der Tasteneingabe eine Messung ausführen und den Messwert ablesen
  Call Send(pad, gpibad, ":READ?", NLEnd) '„:READ?“ senden, um zu messen und Messung zu importieren

  Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend) 'Empfangen
  recvstr = Left(buffer, InStr(1, buffer, Chr(10)) - 1)
  Print #1, Str(i) & ", " & recvstr 'In Datei schreiben
Next

Close #1
Call ibonl(pad, 0)
End Sub

```


(3) Messung mit externem Auslöser 1

Messung und Import werden nach externer Auslösung des Instruments (**TRIG**-Taste oder EXT I/O TRIG-Anschlusseingabe) ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert.

Private Sub MeasureTrigSub()	
Dim buffer As String * 40	'Puffer empfangen
Dim rcvstr As String	'Zeichenkette empfangen
Dim pad As Integer	'Steuerungszugriff
Dim gpibad As Integer	'Geräteadresse
Dim timeout As Integer	'Timeout-Zeit
Dim ud As Integer	'Status (nicht verwendet)
im i As Integer	
pad = 0	'Boardadresse 0
gpibad = 1	'BT3562-01, BT3563-01 Adresse 1
timeout = T100s	'Timeout 100s (aufgrund von externem Auslöser-Warten-Status)
Call ibfind("gpib0", 0)	'GP-IB initialisieren
Call ibdev(pad, gpibad, 0, timeout, 1, 0, ud)	
Call SendIFC(pad)	
Open App.Path & "data.csv" For Output As #1	'Textdatei zum Speichern öffnen
Call Send(pad, gpibad, ":TRIG:SOUR EXT", NLEnd)	'Internen Auslöser auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":INIT:CONT OFF", NLEnd)	'Kontinuierliche Messung AUS
For i = 1 To 10	
Call Send(pad, gpibad, ":READ?", NLEnd)	'":READ?" senden, um zu messen und Messung zu importieren
Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend)	'Empfangen
rcvstr = Left(buffer, InStr(1, buffer, Chr(10)) - 1)	
Print #1, Str(i) & ", " & rcvstr	'In Datei schreiben
Next	
Close #1	
Call ibonl(pad, 0)	
End Sub	

(4) Messung mit externem Auslöser 2

Messung und Import werden nach externer Auslösung des Instruments (**TRIG**-Taste oder EXT I/O TRIG-Anschlusseingabe) ausgeführt und die Messungen werden in einer Textdatei gespeichert.

(Das Instrument importiert die letzte Messung durch die Auslösereingangszeit im kontinuierlichen Messstatus)

```

Private Sub MeasureTrig2Sub()
Dim buffer As String * 40           'Puffer empfangen
Dim recvstr As String             'Zeichenkette empfangen
Dim pad As Integer               'Steuerungszugriff
Dim gpibad As Integer            'Geräteadresse
Dim timeout As Integer           'Timeout-Zeit
Dim ud As Integer                'Status (nicht verwendet)
Dim i As Integer

pad = 0                           'Boardadresse 0
gpibad = 1                        'BT3562-01, BT3563-01 Adresse 1
timeout = T100s                   'Timeout 100s (aufgrund von externem Auslöser-
                                   Warten-Status)

Call ibfind("gpib0", 0)           'GP-IB initialisieren
Call ibdev(pad, gpibad, 0, timeout, 1, 0, ud)
Call SendIFC(pad)
Open App.Path & "data.csv" For Output As #1 'Textdatei zum Speichern öffnen

Call Send(pad, gpibad, ":TRIG:SOUR IMM", NLen) 'Internen Auslöser auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":INIT:CONT ON", NLen) 'Kontinuierliche Messung EIN

'Überprüfung von externer I/O Auslösereingabe löschen
Call Send(pad, gpibad, ":IO:IN?", NLen)
Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend)
recvstr = Left(buffer, InStr(1, buffer, Chr(10)) - 1)
For i = 1 To 10
  'Auf externe I/O Auslösereingabe warten
  Do While 1
    Call Send(pad, gpibad, ":IO:IN?", NLen)
    Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend)
    If Left(buffer, 1) = "1" Then Exit Do
    DoEvents
  Loop

  Call Send(pad, gpibad, ":FETCH?", NLen) '":FETCH?" senden, um letzte Messung zu
                                         importieren

  Call Receive(pad, gpibad, buffer, STOPend) 'Empfangen
  recvstr = Left(buffer, InStr(1, buffer, Chr(10)) - 1)
  Print #1, Str(i) & ", " & recvstr      'In Datei schreiben
Next

Close #1
Call ibonl(pad, 0)
End Sub

```

(5) Festlegen des Messeinstellungstatus

Stellt den Messeinstellungstatus ein.

```

'Funktion: Ω V
'Bereich: 300 mΩ
'Abtastung: SLOW
'Auslöser: Internal
'Komparator: ON, Signalton HL,
Widerstand High/Low-Modus, Oberer Grenzwert 20000 (200,00 mΩ), Unterer Grenzwert 10000 (100,00 mΩ)
Spannung REF/%, Referenzwert 150000 (15,0000 V), Toleranz 0,1%

Private Sub SettingsSub()
Dim pad As Integer           'Steuerungszugriff
Dim gpibad As Integer       'Geräteadresse
Dim timeout As Integer      'Timeout-Zeit
Dim ud As Integer           'Status (nicht verwendet)

pad = 0                       'Boardadresse 0
gpibad = 1                   'BT3562-01, BT3563-01 Adresse 1
timeout = T10s               'Timeout ca. 10s

Call ibfind("gpib0", 0)      'GP-IB initialisieren
Call ibdev(pad, gpibad, 0, timeout, 1, 0, ud)
Call SendIFC(pad)

Call Send(pad, gpibad, ":FUNC RV", NLEnd)   'ΩV-Modus auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":RES:RANG 300E-3", NLEnd) '300-mΩ -Bereich auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":SAMP:RATE SLOW", NLEnd) 'SLOW-Abtastrate auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":TRIG:SOUR IMM", NLEnd) 'Internen Auslöser auswählen
Call Send(pad, gpibad, ":INIT:CONT OFF", NLEnd) 'Kontinuierliche Messung AUS
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:BEEP HL", NLEnd) 'Ab hier Komparatoreinstellungen
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:RES:MODE HL", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:RES:UPP 20000", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:RES:LOW 10000", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:VOLT:MODE REF", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:VOLT:REF 150000", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:VOLT:PERC 0.1", NLEnd)
Call Send(pad, gpibad, ":CALC:LIM:STAT ON", NLEnd) 'Komparator EIN

Call ibonl(pad, 0)
End Sub

```

Zur Programmierung in Visual Basic® 2005


Dieser Abschnitt beschreibt ein Beispiel zur Verwendung der Windows Programmiersprache Visual Basic® 2005 Express Edition, um den BT3562 von einem PC aus über RS-232C zu betreiben, Messwerte zu integrieren und Messwerte in einer Datei zu speichern.

Vorgehensweise zum Erstellen eines Programms (Visual Basic® 2005)


In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Erstellen von Programmen mit Visual Basic® 2005 beschrieben. Visual Basic®2005 wird in Folgenden als „VB2005“ bezeichnet.

HINWEIS


Je nach Betriebsumgebung von PC und Visual Basic®2005 kann die Vorgehensweise leicht von der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise abweichen. Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung von Visual Basic®2005 finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in den Hilfematerialien von Visual Basic®2005.

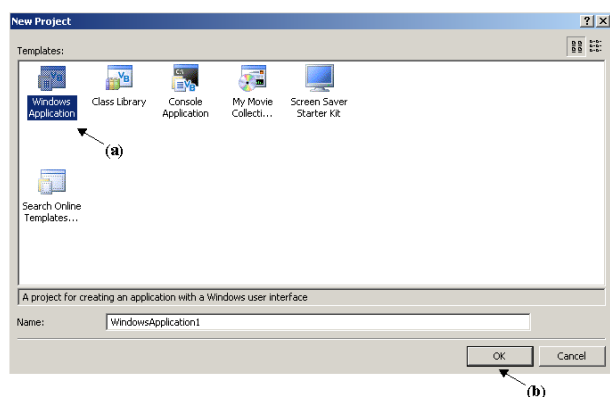


1. Starten Sie Visual Basic®2005, wählen Sie aus dem Menü [File] - [New Project] (a) den Eintrag [Windows Application] und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ (b).

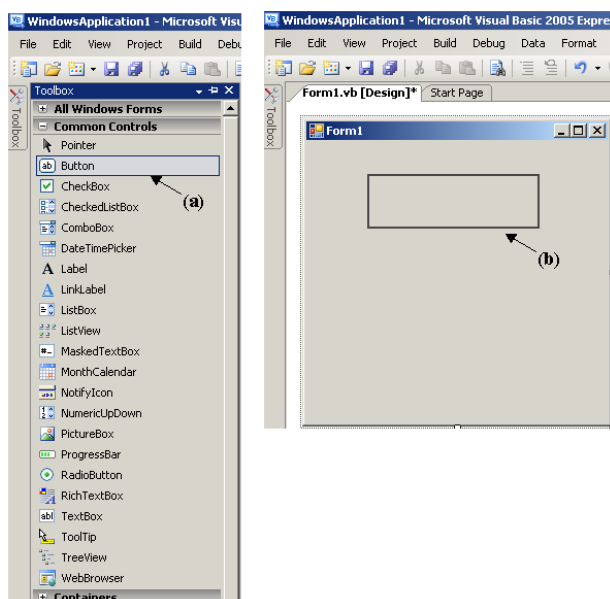

2. Klicken Sie auf das allgemeine Steuersymbol [Button] (a) und ziehen Sie dann die Maus über das Formularlayout-Fenster (b), um die Schaltfläche einzufügen.

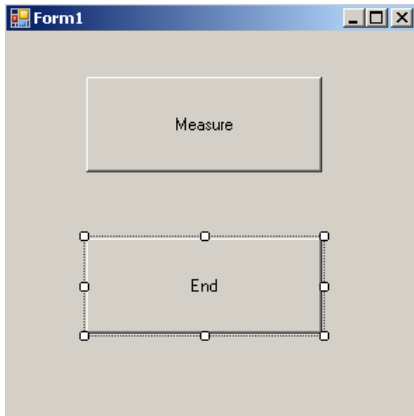


3. Führen Sie den Schritt 2 aus, um eine weitere Schaltfläche zu erstellen, und bearbeiten Sie die Beschriftung im Eigenschaften-Fenster der jeweiligen Schaltfläche, sodass sie dem Diagramm entspricht.

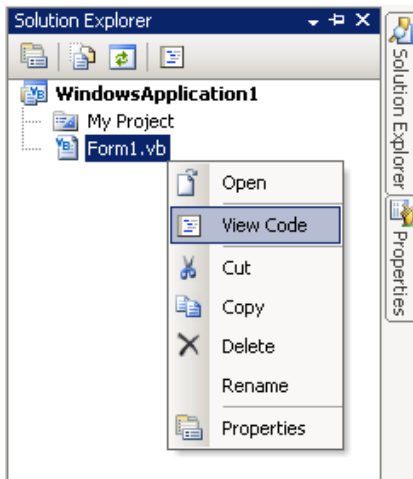

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektmappen-Explorer auf [**Form1**] und wählen Sie [**View Code**] aus.

Befolgen Sie die unten beschriebene Vorgehensweise, sodass das Fenster von Visual Basic®2005 wie unten dargestellt aussieht.

Schreiben Sie gemäß den Anweisungen unter „Beispielprogramme(Visual Basic® 2005)“ (S.177) ein Programm und führen Sie dieses aus.

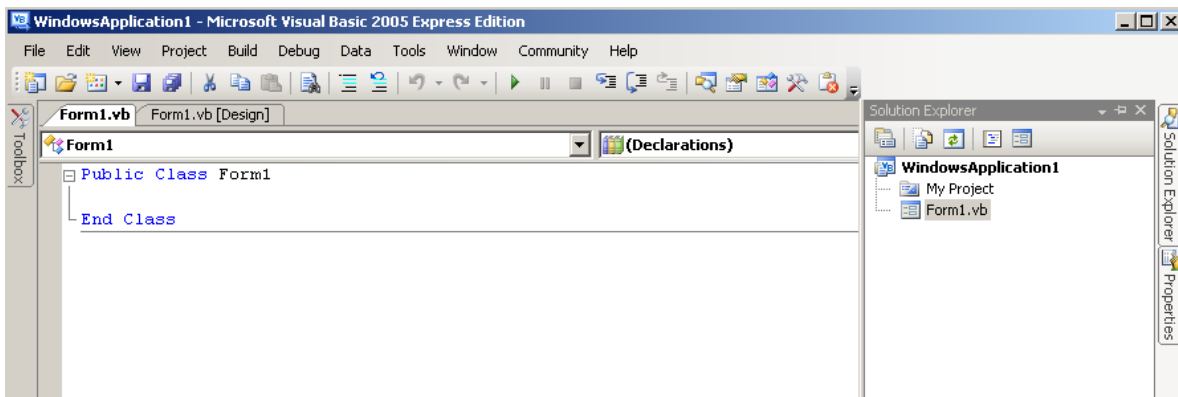

Beispielprogramme(Visual Basic® 2005)

Nachfolgend ist ein Beispielprogramm aufgeführt, das RS-232C-Kommunikation unter Verwendung von Visual Basic®2005 implementiert, die Messbedingungen einstellt, Messergebnisse abliest und diese in einer Datei speichert. Das Beispielprogramm wird gemäß den folgenden Anweisungen geschrieben. „Vorgehensweise zum Erstellen eines Programms (Visual Basic® 2005)“ (S.175) Beschreibung

..... Mit Beispielprogramm schreiben
Schaltfläche zum Starten der Messung Button1
Schaltfläche zum Schließen der Anwendung..... Button2
Wenn die Schaltfläche [Begin Measurement] gedrückt wird, werden 10 Messungen ausgeführt und die Messwerte werden in der Datei [data.csv] gespeichert.
Durch Drücken der Taste [Quit] wird das Programm geschlossen.
Das folgende Programm ist vollständig im Code [Form1] geschrieben.

```
Imports System
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports

Public Class Form1
'Prozess ausführen, wenn Taste 1 gedrückt wird
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim recvstr As String
    Dim i As Integer

    Try
        Button1.Enabled = False           'Tasten während Kommunikation deaktivieren ..... (a)
        Button2.Enabled = False
        Dim sp As New SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One) 'Einstellung des
        Kommunikationsports ..... (b)
        sp.NewLine = vbCrLf               'Endezeicheneinstellung ..... (c)
        sp.ReadTimeout = 2000             '2 Sekunden Timeout ..... (d)
        sp.Open()                         'Port öffnen
        SendSetting(sp)                   'BT3562-01- oder BT3563-01-Einstellungen
        FileOpen(1, "data.csv", OpenMode.Output) 'Zu speichernde Textdatei erstellen ..... (e)
        For i = 1 To 10
            sp.WriteLine(">*FETCH?")      'Messung starten und lesen
            results command ..... (f)
            recvstr = sp.ReadLine()
            PrintLine(1, recvstr)         'Messergebnisse lesen
            'In Datei schreiben
        Next i
        FileClose(1)                     'Datei schließen
        sp.Close()                       'Port schließen
        Button1.Enabled = True
        Button2.Enabled = True
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
    End Try
End Sub

'Messbedingungen einstellen
Private Sub SendSetting(ByVal sp As SerialPort)
    Try
        sp.WriteLine(":TRIG:SOUR IMM")    'Internen Auslöser auswählen
        sp.WriteLine(":INIT:CONT ON")    'Kontinuierliche Messung EIN
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
    End Try
End Sub

'Programm schließen, wenn Taste 2 gedrückt wird
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.Dispose()
End Sub
```

- (a) Dadurch können die Schaltflächen [Begin Measurement] und [Close] während der Kommunikation nicht gedrückt werden.
 - (b) Stimmt die Kommunikationsbedingungen und die Umgebungsbedingungen des Computers aufeinander ab.
Am Computer zu verwendender Anschluss: 1
Übertragungsgeschwindigkeit: 9600 bps
Parität: Keine
Datenlänge: 8 Bit
Stoppbit: 1 Bit
 - (c) Legt CR + LF als Endezeichen fest, das das Ende der Senden- und Empfangen-Zeichenkette markiert.
 - (d) Stellt die Zeit für das Lesen auf 2 Sekunden ein.
 - (e) Öffnet die Datei „data.csv“. Wenn bereits eine Datei mit demselben Namen existiert, wird die vorherige als „data.csv“ benannte Datei gelöscht und eine neue Datei erstellt.
 - (f) Sendet den Befehl zur Ausführung einer Messung und zum Übermitteln des Messergebnisses an den Computer.
-

Spezifikationen

Kapitel 9

9.1 Grundlegende Spezifikationen

Messelemente

Messelemente	Widerstand und Spannung
Widerstandsmessung Methode	Vierpolige Wechselstrommethode
Messstrom Frequenz	1 kHz
Widerstandsmessung Bereich	BT3561A: 0 Ω bis 3,1 k Ω (Mindestauflösung 1 $\mu\Omega$) BT3562A, BT3562, BT3563A, BT3563: 0 Ω bis 3,1 k Ω (Mindestauflösung 0,1 $\mu\Omega$)
Spannungsmessung Bereich	BT3561A, BT3562: 0 V DC bis ± 60 V DC (Mindestauflösung 10 μV) BT3562A: 0 V DC bis ± 100 V DC (Mindestauflösung 10 μV) BT3563A, BT3563: 0 V DC bis ± 300 V DC (Mindestauflösung 10 μV)
Messmodi	<ul style="list-style-type: none"> • Ω V-Modus (Widerstands- und Spannungsmessung) • Ω -Modus (Widerstandsmessung) • V-Modus (Spannungsmessung)
Nenneingangsspannung	BT3561A, BT3562: ± 60 V DC BT3562A: ± 100 V DC BT3563A, BT3563: ± 300 V DC
Max. Nennspannung gegen Erde	BT3561A: ± 60 V DC BT3562: ± 70 V DC Voraussichtliche transiente Überspannung 330 V BT3562A: ± 100 V DC Voraussichtliche transiente Überspannung 500 V BT3563A, BT3563: ± 300 V DC Voraussichtliche transiente Überspannung 1500 V
Eingangsimpedanz	Bereiche 3 m Ω bis 300 m Ω : 90 k Ω Bereiche 3 Ω bis 3000 Ω : 1 M Ω
Leerlaufspannung	3 m Ω - und 30 m Ω -Bereiche: Scheitelwert 25 V 300 m Ω -Bereich: Scheitelwert 7 V Bereiche 3 Ω bis 3000 Ω : Scheitelwert 4 V

Messbereiche

Widerstandsmessung	BT3561A: 30 m Ω / 300 m Ω / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3000 Ω 6 Bereiche BT3562A, BT3562, BT3563A, BT3563: 3 m Ω / 30 m Ω / 300 m Ω / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3000 Ω 7 Bereiche
--------------------	--

Messbereiche

Spannungsmessung	BT3561A, BT3562: 6 V/ 60 V 2 Bereiche BT3562A: 6 V/ 60 V/ 100 V 3 Bereiche BT3563A, BT3563: 6 V/ 60 V/ 300 V 3 Bereiche
Auto-Bereichsfunktion	Ja (sowohl für Widerstands- als auch für Spannungsmessung anwendbar.)

Anzeige von Messwerten

Anzeigezählerwerte	Widerstandsmessung: „-1000 bis 31000“ Spannungsmessung: „-600000 bis 600000“ (Bereiche 6 V/ 60 V) „-100000 bis 100000“ (Bereich 100 V) „-300000 bis 300000“ (Bereich 300 V)
Überlaufanzeige	OF zeigt an, dass eine Messung den Anzeigezählerwert überschreitet -OF zeigt an, dass eine Messung den Anzeigezählerwert unterschreitet
Messfehlererkennung (Kontaktprüfung)	Erkennungsinformation: SOURCE HIGH-LOW Verbindungsfehler SENSE HIGH-LOW Verbindungsfehler Anzeige: „- - - - -“

Messdauer

Abtastrate	EX.FAST/ FAST/ MEDIUM/ SLOW (vier Stufen)				
Messdauer					
	Abtastung	EX.FAST	FAST	MEDIUM	SLOW
	Ω V (50 Hz) (60 Hz)	8 ms	24 ms	84 ms 70 ms	259 ms 253 ms
	Ω (50 Hz) (60 Hz)	4 ms	12 ms	42 ms 35 ms	157 ms 150 ms
	V (50Hz) (60Hz)	4 ms	12 ms	42 ms 35 ms	157 ms 150 ms

- Die Toleranz beim SLOW-Abtasten beträgt ± 5 ms und bei anderen Abtastraten ± 1 ms
- Die Werte in Klammern geben die Leitungsfrequenz-Einstellungen an
- * Wenn der Messstrommodus auf Impuls eingestellt ist, während das Instrument mit einer externen Auslösequelle oder mit ausgeschalteter kontinuierlicher Messung verwendet wird, dann wird 1 ms für die Ω V-Funktionsmessung und 4 ms für die Ω - und V-Funktionsmessung hinzugefügt.

Reaktionszeit

Reaktionszeit	Messungsreaktionszeit : Ca. 10 ms Die Zeitdauer von dem Moment an, in dem die Stromzangen das Messobjekt im offenen Zustand berühren, bis sich das Signal innerhalb der Messgenauigkeit im inneren zu messenden Stromkreis stabilisiert (analoge Reaktionszeit) *Die Reaktionszeit liegt als Referenzwert bei alleiniger Widerstandsmessung vor. Die tatsächlichen Werte sind von den Impedanzeigenschaften des Messobjekts abhängig.
Gesamtmessungszeit	Für die gesamte Messung benötigte Zeit: Reaktionszeit + Messdauer

Nullabgleich

Nullabgleichsfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Nullabgleichs-Einstellung ON/ OFF (zugleich für Widerstand und Spannung gültig) Nullabgleich zurücksetzen Deaktiviert die Nullabgleich und setzt alle Einstellungsdaten zurück
Nullabgleichsbereich	Widerstandsmessung : -1000 bis 1000 Zählungen Spannungsmessung : -1000 bis 1000 Zählungen

Selbstkalibrierung

Kalibrierungsmodus	AUTO/ MANUAL
AUTO	Automatische Ausführung alle 30 Minuten
MANUAL	Manuelle Ausführung über EXT I/O-Signal oder Fernbefehl

* Wenn für Abtasten SLOW eingestellt ist, wird die Selbstkalibrierung nach jeder Messung ausgeführt. In diesem Zustand wird die Einstellung des Kalibrierungsmodus ignoriert.

Trigger

Auslösequelle	Intern/ Extern
---------------	----------------

Messstromsteuerung

Messstrommodus	Impuls/ Durchgängig
----------------	---------------------

*Wenn das Instrument mit einer externen Auslösequelle oder mit ausgeschaltetem kontinuierlichem Messmodus verwendet wird, kann die Anwendung von Messstrom auf die Zeitpunkte der Messung beschränkt werden. (Diese Funktion wurde entwickelt, um durch Messströme ausgelöste Interferenzen bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Instrumente zu vermeiden.)

Verzögerung

Verzögerungsfunktion	ON/ OFF
Verzögerungszeit	0 bis 9,999 s

Averaging

Durchschnittsfunktion	ON/ OFF
Anzahl der Abtastpunkte auf Durchschnitt	2 bis 16 Mal
Durchschnittsmethode	Gleitender Durchschnitt mit internem Auslöser, einfacher Durchschnitt mit externem Auslöser

Komparator

Komparator-Funktion	ON/ OFF (zugleich für Widerstand und Spannung gültig)				
Komparatoreinstellung	<p>Komparator-Ausführungsmodus: HIGH, LOW / REF, % Oberer und unterer Grenzwert: 0 bis 99999 (Widerstand)/ 0 bis 999999 (Spannung) Referenzwert und Toleranz: 0 bis 99999 (Widerstand)/ 0 bis 999999 (Spannung) %: 0,000% bis 99,999% (Einstellung des Prozentbereichs für positive und negative Werte gültig) Komparator-Auswertungssignalton: OFF/ HIGH, LOW / IN/ ALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodus: AUTO/ MANUAL <p>* Messwert oder statistische 3σ (Populationsstandardabweichung \times 3) können als oberer Grenzwert oder Referenzwerte eingestellt werden.</p>				
Auswertung	<p>Auswertungsergebnis: Hi/ IN/ Lo (unabhängige Auswertung von Widerstand und Spannung) Berechnet das logische UND der Widerstands- und Spannungsauswertungsergebnisse und gibt eine PASS/FAIL-Auswertung (EXT I/O-Ausgang) aus. Messfehlerwertauswertung:</p> <table border="0"> <tr> <td>OF</td> <td>Hi-Auswertung</td> </tr> <tr> <td>-OF</td> <td>Lo-Auswertung</td> </tr> </table> <p>Messfehler Nicht ausgewertet (kein Auswertungsergebnis) *Der Spannungsmesswert kann als Absolutwert beurteilt werden.</p>	OF	Hi-Auswertung	-OF	Lo-Auswertung
OF	Hi-Auswertung				
-OF	Lo-Auswertung				

Statistische Berechnung

Statistische Berechnung	Ein/ Aus/ Zurücksetzen (ON/ OFF/ clear) Automatisches Zurücksetzen nach dem Drucken statistischer Daten
Berechnungen	Zählung der gesamten Daten, Zählung gültiger Daten, Höchstwert, Tiefstwert, Mittelwert, Standardabweichung, Populationsstandardabweichung und Prozessfähigkeitsindizes (Cp und CpK)
Berechnungsauslöser	Statistische Berechnung von durch EXT I/O-Signale, Tasten- oder Fernbefehle ausgelösten Messwerten

Messungsspeicher und Chargen-Download-Funktion

Messungsspeicher	Ein/ Aus/ Zurücksetzen (ON/ OFF/ clear)
Speicherauslöser	<p>Bis zu 400 Messwerte können über EXT I/O-Signale, Tasten- oder Fernbefehle im internen Speicher gespeichert werden. Gespeicherte Messwerte können per Fernbefehl in Chargen heruntergeladen werden. *Im Speicher abgelegte Daten können nicht auf dem Instrument angezeigt werden.</p>

Messungsspeicher und Chargen-Download-Funktion

Messwertausgabefunktion	Gibt Messwerte durch Auslöser über RS-232C-Schnittstelle aus. Gibt Messwerte durch Auslöser über RS-232C- oder LAN-Schnittstelle aus. (Nur bei BT3561A, BT3562A und BT3563A)
-------------------------	--

Tastensperre

Tastensperre	ON/ OFF Wenn eingeschaltet, ist der Tastenbetrieb deaktiviert.
--------------	---

Stromversorgungsfrequenz

Stromversorgungsfrequenz-Einstellung	AUTO (automatische Auswahl von 50 Hz/ 60 Hz) / 50 Hz/ 60 Hz
--------------------------------------	---

Panelstorage

Panelstoragefunktion	Messkonfigurationen können durch Festlegen einer Panelnummer gespeichert und geladen werden
Nr. des zu speichernden Panels	126
Gespeicherte Einstellungen	Messmodus, Widerstandsmessbereich, Spannungsmessbereich, Auto-Bereichseinstellung, Nullabgleichs-On/Off-Einstellung und Wert, Abtastrate, Auslösequelle, Verzögerungseinstellung, Durchschnittseinstellung, Komparatoreinstellung, Statistische Berechnungseinstellung, WechselanzeigeEinstellung, und Tastensperreeinstellung

Reset

Reset	Reset/ System-Reset * System-Reset löst ebenfalls Speichern von Paneldaten aus
-------	---

Anzeigegerät

Anzeigegerät	LED
--------------	-----

Externe Schnittstellen

EXT I/O	<p>Eingang : Optokopplerisolierte, spannungsfreie Kontakte (Durchschlagfestigkeit von 30 V DC)</p> <p>Ausgang : Optokoppler-isoliert, Nch Open-Drain-Ausgang, 30 V DC, max. 50 mA</p> <p>Eingangssignale : Messungsstartauslöser, Drucken, Nullleinstellung, Kalibrierung, manueller Komparator und Panel laden (7 Bit)</p> <p>Ausgangssignale : Messungsende, Messung beenden, Komparatorergebnis (Widerstand Hi/ IN/ Lo, Spannung Hi/ IN/ Lo, PASS/FAIL)</p> <p>Betriebsstromversorgungsausgang: Spannung zwischen 4,5 und 5 V Strom max. 100 mA Isolierte Schutzerdungsspannung und gleitend aus Messungsstromkreis Isolationswert; Eingang-Erde-Spannung von 50 V DC, 30 V AC RMS, 42,4 V AC V Scheitelwert oder weniger</p> <p>* EXT I/O-Steuerung (Eingabe) kann über Fernbefehl deaktiviert werden</p>
Kommunikationsschnittstelle	RS-232C/ Drucker/ GP-IB (Nur bei BT3562-01 und BT3563-01)/ LAN (Nur bei BT3561A, BT3562A und BT3563A)
RS-232C	<p>Kommunikationseinstellungen: Datenlänge (8 bit), Stoppbit (1 bit), Parität (keine)</p> <p>Baudrate : 9600 bps/ 19200 bps/ 38400 bps</p> <p>Flussregelung : Keine</p>
Drucker	<p>Ausgabe an Drucker über RS-232C (Mehrzweck)</p> <p>Kommunikationseinstellungen: Datenlänge (8 bit), Stoppbit (1 bit), Parität (keine)</p> <p>Baudrate: 9600 bps</p>
LAN (Nur BT3561A, BT3562A und BT3563A)	<p>Die Einstellungen können durch Zugriff auf das Gerät mit einem Webbrowser geändert werden.</p> <p>Geltende Norm: IEEE802.3</p> <p>Übertragungsmethode: Automatische Erkennung von 10BASE-T/ 100BASE-TX, Halb-/Vollduplex, Auto MDI-X</p> <p>Protokoll: TCP/ IP</p> <p>Steckverbinder: RJ-45</p> <p>Kommunikationsbeschreibung: Erfassung von Einstellung und Messwert durch Verwenden von Kommunikationsbefehlen</p> <p>Einstellungen: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway</p> <p>Portnummer für Kommunikationsbefehle: 11 bis 65535 (ohne 80)</p> <p>Standardeinstellung: IP-Adresse: 192.168.1.1 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Standard-Gateway: 0.0.0.0 (nicht verwendet) Portnummer für Kommunikationsbefehle: 23</p>
GP-IB (Nur -01)	<p>Geltende GP-IB-Normen: IEEE488.2</p> <p>Adresse : 0 bis 30</p> <p>Delimiter : LF/ CR+LF</p>

Externe Schnittstellen

Analoge Ausgabe (Nur BT3561A, BT3562A, BT3562-01, BT3563A und BT3563-01)	Ausgang:	Gemessener Widerstandswert (Anzeigewert)
	Ausgangsspannung:	0 V DC (entspricht 0 Zählungen) bis 3,1 V (entspricht 31000 Zählungen)
	Ausgangsimpedanz:	1 k Ω
	Umwandlungsmethode:	D/A-Wandler
	Anzahl an Bits:	12 oder mehr
	Ausgangsgenauigkeit:	Widerstandsmessgenauigkeit $\pm 0,2\%$ der vollen Skalenlänge (Temperaturkoeffizient $\pm 0,02\%$ der vollen Skalenlänge/ $^{\circ}\text{C}$)
Bedingungen der Genauigkeitsgarantie:		Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich: 23 \pm 5 $^{\circ}\text{C}$, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend) Aufwärmzeit von mindestens 30 min.
Reaktionszeit:	Reaktionszeit bei Widerstandsmessung + Messdauer + 1 ms	

9.2 Genauigkeit

Bedingungen der Genauigkeitsgarantie

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für Genauigkeitsgarantie: Genauigkeit	23 \pm 5 $^{\circ}\text{C}$, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)
Nullabgleich	Nach Nullabgleich:
Aufwärmzeit	Mindestens 30 Minuten
Selbstkalibrierung	Selbstkalibrierung sollte nach dem Aufwärmen ausgeführt werden, außer wenn die Abtastrate SLOW verwendet wird. Nach der Selbstkalibrierung sollte die Umgebungstemperatur innerhalb von ± 2 $^{\circ}\text{C}$ gehalten werden.
Messungsstatus	Messung wurde in derselben Konfiguration ausgeführt, die auch während der Selbstkalibrierung vorlag, einschließlich desselben Profils und derselben Platzierung der Stromzangen. Das Stromzangenprofil darf während der Messung nicht geändert werden.

Genauigkeit

Hioki drückt die Genauigkeit als Fehlergrenzwerte aus, die als Prozentsätze in Bezug auf Anzeigewert, volle Skalenlänge und Stellen angegeben werden:

Volle Skalenlänge	(Maximaler anzeigbarer Wert) Bezieht sich auf den maximal anzeigbaren Wert für jeden Messbereich. Das Instrument hat Messbereiche, deren Werte den maximal anzeigbaren Werten entsprechen. Die Grenzwerte der Fehler bei den Gesamtskalenfehlern werden in Prozent der vollen Skalenlänge ausgedrückt (% der vollen Skalenlänge, % f.s.).
Anzeigewert	(Angezeigter Wert) Bezieht sich auf den angezeigten Wert des Messinstruments. Die Grenzwerte der Fehler bei den Anzeigewerten werden in Prozent des Anzeigewerts ausgedrückt (% des Anzeigewerts, % rdg.).
Ziffern	(Auflösung) Bezieht sich auf die kleinste Veränderung der Anzeige auf dem digitalen Messgerät, d.h. die Ziffer ganz rechts außen. Die Grenzwerte von Stellenfehlern werden in Stellen (dgt.) ausgedrückt.

Widerstandsmessung

Bereich	3 mΩ ^{*1}	30 mΩ	300 mΩ	3 Ω	30 Ω	300 Ω	3000 Ω
Max. Anzeigewerte	3,1000 mΩ	31,000 mΩ	310,00 mΩ	3,1000 Ω	31,000 Ω	310,00 Ω	3100,0 Ω
Auflösung	0,1 μΩ	1 μΩ	10 μΩ	100 μΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
Gemessener Stromwert ^{*2}	100 mA	100 mA	10 mA	1 mA	100 μA	10 μA	10 μA
Gemessene Stromfrequenz	1 kHz ± 0,2 Hz						
Genauigkeit ^{*3}	± 0,5% des Anzeigewerts ± 5 Stellen ± 0,5% des Anzeigewerts ± 10 Stellen (3 mΩ -Bereich)						
Temperaturkoeffizient	(± 0,05% des Anzeigewerts ± 0,5 Stellen)/°C (± 0,05% des Anzeigewerts ± 1 Stelle)/°C (3 mΩ -Bereich)						

*1: Nur BT3562A, BT3562, BT3563A und BT3563

*2: Strommessfehler innerhalb ±10%

*3: Für Abtastrate EX.FAST ± 3 Stellen oder für Abtastraten FAST und MEDIUM ± 2 Stellen hinzufügen.
Für Abtastrate EX.FAST ± 30 Stellen, für Abtastrate FAST ± 10 Stellen oder für Abtastrate MEDIUM ± 5 Stellen hinzufügen (3 mΩ-Bereich).

Spannungsmessung

Bereich	6 V	60 V	100 V ^{*4}	300 V ^{*5}
Max. Anzeigewerte	± 6,00000 V	± 60,0000 V	± 100,000 V	± 300,000 V
Auflösung	10 μV	100 μV	1 mV	1 mV
Genauigkeit ^{*6}	± 0,01% des Anzeigewerts ± 3 Stellen			
Temperaturkoeffizient	(± 0,001% des Anzeigewerts ± 0,3 Stellen)/°C			

*4: Nur BT3562A

*5: Nur BT3563A und BT3563

*6: Für Abtastrate EX.FAST ± 3 Stellen oder für Abtastraten FAST und MEDIUM ± 2 Stellen hinzufügen.

9.3 Allgemeine Spezifikationen

Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit:	0 bis 40 °C, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)
Lagertemperatur und - Luftfeuchtigkeit	-10 bis 50°C, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für Genauigkeitsgarantie	23 ± 5 °C, 80% RH oder weniger (nicht kondensierend)
Zeitraum der Genauigkeitsgarantie	1 Jahr
Betriebsumgebung	Innenräume, Verschmutzungsgrad 2, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel
Geregelte Versorgungsspannung	100 V AC bis 240 V AC (Zahlen spiegeln erwartete Spannungsschwankungen von 10% wider.) (Automatische Auswahl) Voraussichtliche transiente Überspannung: 2500 V
Nennversorgungsfrequenz	50 Hz/ 60 Hz
Stromverbrauch	BT3562, BT3562-01, BT3563, BT3563-01: 30 VA BT3561A, BT3562A, BT3563A: 35 VA
Abmessungen	Ca. 215 x 80 x 295 mm (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	ca. 2,4 kg
Zubehör	Siehe „Prüfen des Packungsinhalts“ (S. 2)
Optionen	Siehe „Optionen“ (S. 2)
Geltende Normen	Sicherheit EN61010 EMC EN61326 Klasse A
Einfluss der ausgestrahlten Frequenz/ des elektromagnetischen Felds	Widerstandsmessung : ± 10% des Anzeigewerts ± 8000 Stellen bei 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz), 3 V/m (1 GHz bis 6 GHz) Spannungsmessung : ± 0,01% des Anzeigewerts ± 50 Stellen bei 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz), 3 V/m (1 GHz bis 6 GHz)
Einfluss der geleiteten Frequenz/des elektromagnetischen Felds	Widerstandsmessung : ± 0,5% des Anzeigewerts ± 1000 Stellen bei 3 V Widerstandsmessung : ± 0,5% des Anzeigewerts ± 1000 Stellen bei 10 V (Nur BT3561A, BT3562A und BT3563A)
Produktgaranziezeitraum	3 Jahre

Instandhaltung und Wartung

Kapitel 10

10.1 Fehlerbehebung

- Wenn ein Schaden vermutet wird, lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“, bevor Sie sich an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter wenden.
- Die Sicherung befindet sich im Netzteil des Instruments. Wenn der Strom nicht angeht, ist evtl. die Sicherung durchgebrannt. Falls dem so ist, können Austausch oder Reparatur nicht von Kunden durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.
- Wenn kein Messwert angezeigt wird, auch wenn die Stromzangen miteinander kurzgeschlossen werden, ist evtl. eine interne Sicherung durchgebrannt.
Wenn eine Sicherung durchbrennt, versuchen Sie nicht, diese auszutauschen oder das Instrument zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.
- Verpacken Sie das Instrument so, dass es auf dem Versandweg nicht beschädigt wird, und fügen Sie eine Beschreibung des vorhandenen Schadens bei. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die beim Versand entstanden sind.

WARNUNG

Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Instrument vor. Das Instrument darf nur von Hioki-Servicetechnikern zerlegt und repariert werden. Bei Nichteinhaltung dieser Regelungen kann es zu Feuer, Stromschlägen und Verletzungen kommen.

Vor dem Einsenden zur Reparatur.

Symptom	Prüfpunkte	Abhilfemaßnahme
Nach dem Einschalten des Instruments (Hauptnetzschalter oder Netzschalter) wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt.	Wurde das Netzkabel getrennt?	Netzkabel wieder anschließen.
Die Tasten funktionieren nicht.	Ist die Tastensperre des Instruments aktiviert?	Tastensperre deaktivieren. Siehe „Tastensperrfunktion“ (S.70).
	Wird das Instrument extern über GP-IB ferngesteuert?	GP-IB auf lokal einstellen.
	Wird das Instrument extern über RS-232C ferngesteuert?	RS-232C auf lokal einstellen.
Ein Fehler wird angezeigt.		Siehe „Fehleranzeige“ (S.191).

Symptom	Prüfpunkte	Abhilfemaßnahme
Anormaler Betrieb		Gelegentlich kann es durch elektrische Störsignale zu Fehlfunktionen kommen. Wenn der Betrieb anormal erscheint, versuchen Sie ein Reset des Instruments. Siehe „Reset-Funktion“ (S.76).
Messwert ist instabil.	Verwenden Sie eine Verbindung mit zwei Anschlüssen? (Ist mit der positiven und negativen Elektrode jeweils eine Stromzange verbunden?)	Bei einer Verbindung mit zwei Anschlüssen kann der Kontaktwiderstand der Stifte den Widerstandswert beeinflussen und somit zu instabilen Messwerten führen. Vierpolige Verbindung verwenden (einschließlich Kontaktstifte). Siehe "Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen" (S.A1)
	Befinden sich metallische Objekte in der Nähe der Stromzangen (in der Nähe des gemessenen Akkus)?	Wenn sich ein metallisches Objekt in der Nähe des gemessenen Akkus und der Stromzangen befindet, können die Messwerte aufgrund von Induktion durch Wirbelströme schwanken. • Halten Sie metallische Objekte während Messungen möglichst weit entfernt. • Wickeln Sie das Kabel und verringern Sie den Gabelungsbereich. Siehe "Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen" (S.A1)
	Gibt es Störsignale?	• Wickeln Sie die Kabel und verringern Sie den Gabelungsbereich (Schlaufen fungieren als Antennen und fangen Störsignale ein). • Kabel abschirmen und erden. Siehe "Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen" (S.A1)
	Verwenden Sie mehrere Instrumente des Modells BT3562/ BT3563 für gleichzeitige Messungen?	Messwerte können aufgrund von Interferenzen zwischen Messsignalen schwanken. • Staffeln Sie mit der Messstromimpulsausgangs-Funktion die Zeitpunkte, zu denen die verschiedenen Instrumente Messungen nehmen. Siehe „Messstromimpulsausgangs-Funktion“ (S.61) • Achten Sie darauf, dass sich die verkabelten Schlaufen (an der zu messenden Batterie) nicht überschneiden. Siehe "Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen" (S.A1) • Vermeiden, die Instrumente aufeinander zu stapeln.
	Führen Sie Messungen direkt vor den Instrumenten aus?	Aus den Stromkreisen der Instrumente zugeführte Signale können als Störsignale erfasst werden, wodurch die Messwerte schwanken können. Halten Sie während Messungen mindestens 20 cm Abstand von den Instrumenten.

10.2 Reinigung

Um das Instrument zu reinigen, vorsichtig mit einem weichen Tuch und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel abwischen.

HINWEIS

Niemals Lösungsmittel wie Benzol, Alkohol, Aceton, Äther, Keton, Verdüner oder Benzin verwenden, weil diese Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses verursachen können.

10.3 Fehleranzeige

Anzeige	Beschreibung
Err02	Nullabgleichsbereichfehler Der vor der Nullabgleich gemessene Widerstands- oder Spannungswert überschreitet 1000 Stellen
Err10	Ausführungsfehler Der Datenteil eines Fernbefehls ist ungültig. Die Verwendung des :READ?-Befehls, während der :INITIATE:CONTINUOUS-Befehl auf ON gestellt ist, wird ebenfalls den Err10-Fehler auslösen. Stellen Sie den :INITIATE:CONTINUOUS-Befehl auf OFF, bevor Sie den :READ?-Befehl ausführen.
Err11	Befehlsfehler Der Befehlssteil eines Fernbefehls ist ungültig.
Err90	ROM-Fehler Ein interner Programmfehler ist aufgetreten. Das Instrument muss repariert werden.
Err91	RAM-Fehler Ein interner RAM-Fehler ist aufgetreten. Das Instrument muss repariert werden.
Err92	EEPROM-Fehler (Anpassungsdaten) Anpassungsdaten sind beschädigt. Das Instrument muss repariert werden.
Err95	A/D-Kommunikationsfehler Der A/D-Wandler ist beschädigt. Das Instrument muss repariert werden.
-----	<p>Dies zeigt einen Messfehler an. Dies tritt auf bei getrennten Prüfleitungen, schlechtem Sondenkontakt oder wenn der Messwert des Messobjekts den Messbereich stark überschreitet.</p> <p>Das Messfehlersignal wird vom ERR-Anschluss des EXT I/O-Steckverbinders ausgegeben. Beachten Sie die folgenden möglichen Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Prüfleitung ist möglicherweise nicht mit dem Messobjekt verbunden • Der Widerstand des Messobjekts überschreitet den Messbereich Beispiel: Messung von 20 Ω mit dem 300-mΩ -Bereich • Eine der Leitungen SOURCE-H, SOURCE-L, SENSE-H oder SENSE-L ist getrennt oder instabil verbunden • Die Stromzange weist evtl. einen hohen Kontaktwiderstand auf <p>Siehe „Messfehlererkennung“ (S.39)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Sicherung des Kontaktstörungsstromkreises ist möglicherweise aufgrund eines Prüfleitungsschadens, übermäßiger Abnutzung oder Verschmutzung durchgebrannt.

Lizenzinformationen Kapitel 11

Das Instrument (Hioki BT3561A, BT3562A, BT3562, BT3562-01, BT3563A, BT3563 und BT3563-01) verwendet lwIP-Open-Source-Software.

Amazon FreeRTOS

Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

lwip

lwIP is licenced under the BSD license:

Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.




Anhang

Anhang 1 Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen individueller Prüflösungen


Achten Sie beim Erstellen individueller Prüflösungen auf die folgenden Punkte.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die SOURCE-H- und L-Leitungen sowie die SENSE-H- und L-Leitungen umeinander wickeln. Verbinden Sie außerdem die Abschirmdrähte aller Leitungen mit der Erdung.

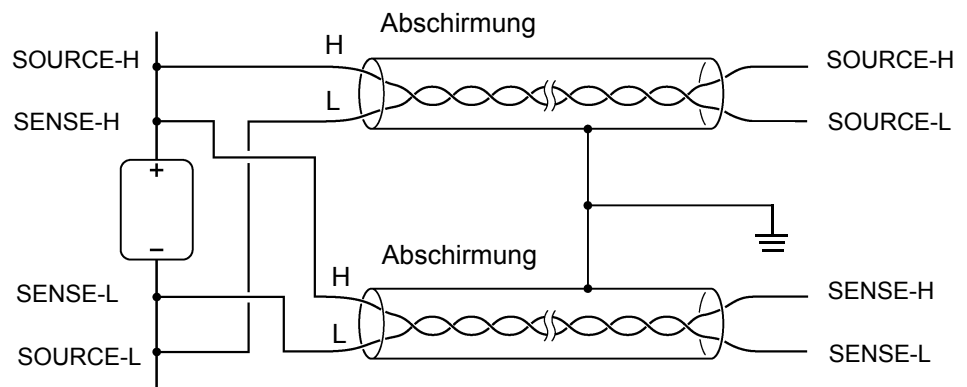


- Beim vierpoligen Design müssen alle vier Anschlüsse zur Messung verwendet werden. Beim Versuch, nur mit zwei Anschlüssen (zwei Leitungen in der Mitte) zu messen, kann es aufgrund des Kontaktwiderstands der Prüflösungen zu instabilen und unbeständigen Messungen kommen.

Falscher Anschluss

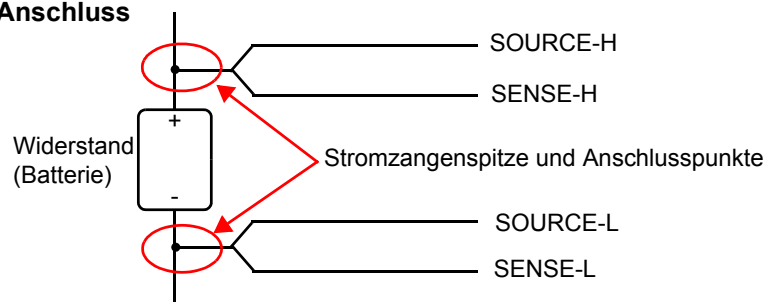


- Beim Verbinden mit einem Messobjekt schließen Sie SOURCE-H und SOURCE-L außen und SENSE-H und SENSE-L innen an.

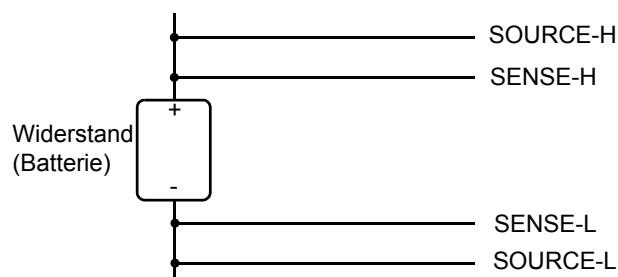


- Die Prüflösungen dürfen nicht in die Nähe der metallischen Oberflächen kommen. Insbesondere die Leitungsteile, die nicht gedreht sind, müssen von Leitern ferngehalten werden, um instabile Messungen aufgrund zugeführten Stroms zu vermeiden.

Siehe „Anhang 6 Wirkung von Wirbelströmen“ (S.A8).


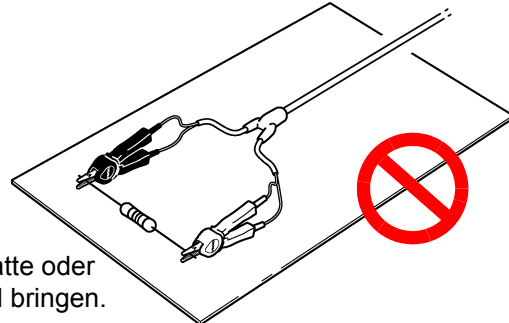


Nicht in die Nähe einer Platte oder eines Rahmens aus Metall bringen.

- Beachten Sie die im nachfolgenden Diagramm dargestellten Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Form und Positionierung der Messleitungen. Wirbelströme und von außen durch Metallobjekte in der Nähe induzierte Störsignale können bei Messwerten zu Fehlerkomponenten und Schwankungen führen und somit die Wiederholbarkeit beeinträchtigen. (Die Auswirkungen dieser Erscheinungen können wie nachfolgend beschrieben verringert werden.)

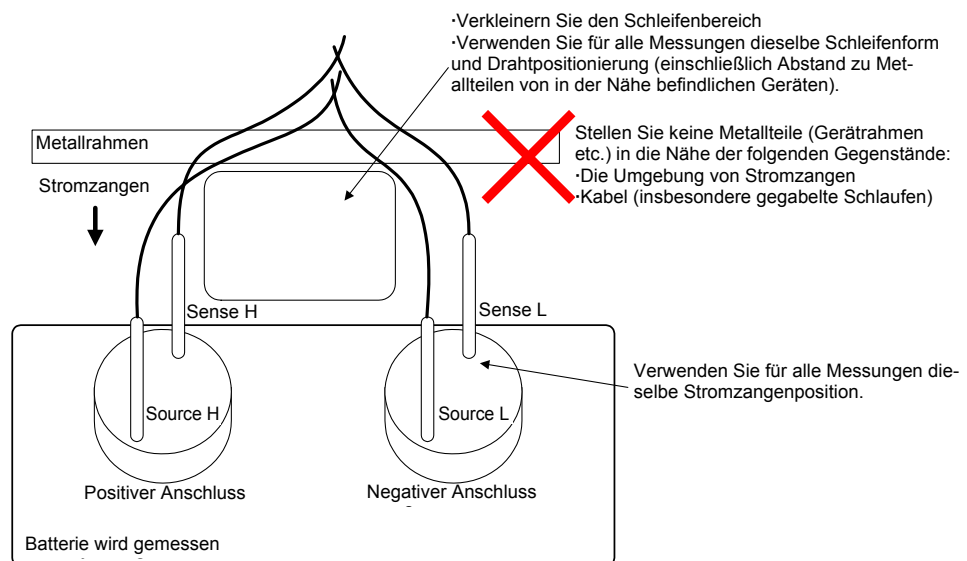

- Verwenden Sie die mindestens erforderliche Drahtlänge (5 m oder weniger). Längere Drähte sind empfindlicher gegenüber Störsignalen und können zu instabilen Messwerten führen. Die Summe aus Umlaufleitungswiderstand und Kontaktwiderstand der Messleitungen sollte maximal 20Ω (2Ω für die Bereiche $3 \text{ m}\Omega$ und $30 \text{ m}\Omega$) betragen.
- Führen Sie vor dem Beginn der Messung die Nullabgleich aus. Bereiten Sie die Nullabgleich vor und führen Sie den Vorgang in derselben Konfiguration (Stromzangenform und -position) aus, die auch bei der letztendlichen Messung verwendet wird. Metallische Objekte in der näheren Umgebung können in Form von Wirbelströmen und anderen Erscheinungen eine Fehlerkomponente (Nullspannung) zum Messwert hinzufügen. Diese Fehlerkomponente kann vermieden werden, indem die Nullabgleich nach der Messung des idealen Nullabgleichsstatus (mit dem Nullabgleichs-Jig) für dieselbe Stromzangenform und -position ausgeführt wird, die auch bei der letztendlichen Messung verwendet wird. Dies ist bei Verwendung der $3\text{-m}\Omega$ - und $30\text{-m}\Omega$ -Bereiche besonders wichtig, da Wirbelströme dort verstärkt auftreten.
- Verwenden Sie keine Metallplatten (kurze Stange) als Nullabgleichs-Jig, da der Widerstandswert der Platte zu einer Fehlerkomponente führt.

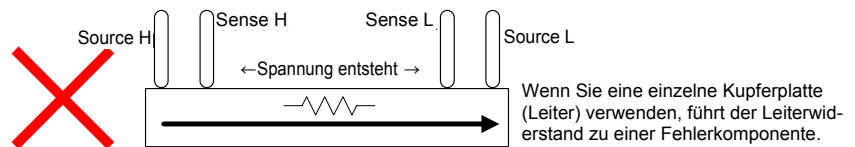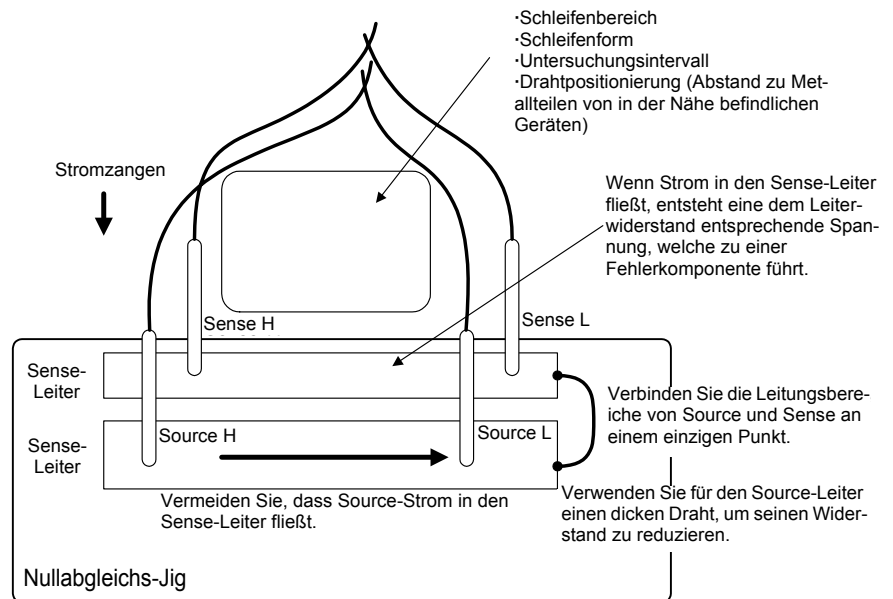

⚠️ WARNUNG


Berühren Sie keinesfalls die Metallspitze der Stromzangen, nachdem damit Hochspannungsakkus gemessen wurden. Dies kann zu Stromschlägen führen, da die Komponenten im Instrumentinneren noch elektrisch geladen sein können. (Interne Entladedauer: Ca. 20 Sekunden)

HINWEIS

- Achten Sie beim Trennen der Spitzen der optionalen Messleitungen darauf, dass die SOURCE-H-, SENSE-H- und SENSE-L-Abschirmdrähte die Kerndrähte nicht berühren.
- Stellen Sie bei der Messung von Hochspannungsakkus sicher, dass Sie Kabel mit ausreichender Durchschlagfestigkeit verwenden.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verbinden Sie zuerst die Bananenstecker der Stromzange mit dem Instrument und danach die Stromzangen mit dem Akku.


Anhang 2 Vierpolige Wechselstrommethode

Dieses Instrument verwendet die vierpolige Wechselstrommethode, sodass der Leitungswiderstand und der Kontaktwiderstand zwischen den Leitungen und dem Messobjekt bei der Widerstandsmessung ausgeglichen werden kann. In der folgenden Abbildung wird das Funktionsprinzip der vierpoligen Wechselstrommessmethode dargestellt.

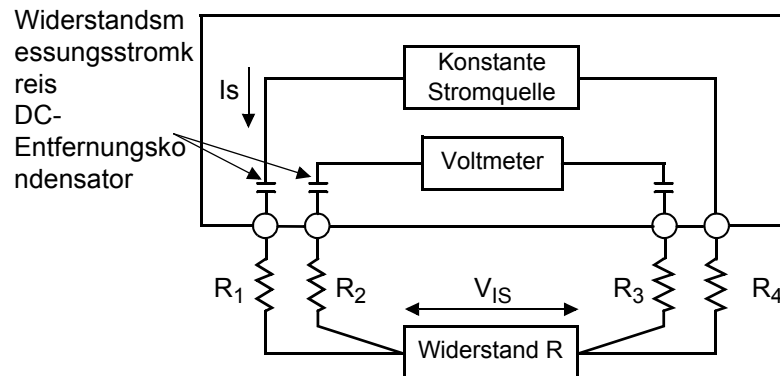

Die Werte R_1 bis R_4 stehen für die Widerstände der Prüflitungen plus Kontaktwiderstände.

Von den SOURCE-Anschlüssen des Instruments wird Wechselstrom (I_s) zur gemessenen Batterie geliefert. Der Spannungsabfall über die interne Impedanz der Batterie (V_{IS}) wird von den SENSE-Anschlüssen gemessen. Da die SENSE-Anschlüsse mit einem internen Voltmeter mit hoher Impedanz verbunden sind, fließt zu diesem Zeitpunkt nahezu kein Strom durch die Widerstände R_2 und R_3 , die für die Leitungswiderstände und Kontaktwiderstände stehen. Als Folge davon gibt es nahezu keinen Spannungsabfall bei den Widerständen R_2 und R_3 . Der Spannungsabfall aufgrund der Leitungs- und Kontaktwiderstände ist daher sehr gering und kann ausgeglichen werden. Dieses Instrument verwendet ein synchrones Schwingungserkennungssystem, wodurch die interne Impedanz in Widerstand und Reaktanz unterteilt und nur die Widerstandskomponente angezeigt wird.

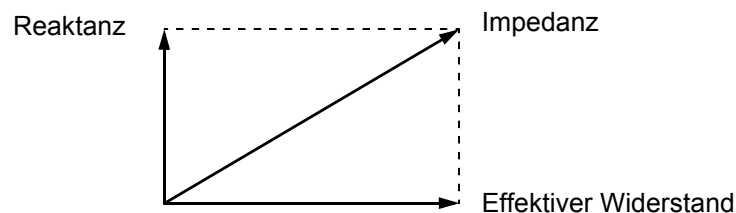

Wenn der Leitungswiderstand, der Kontaktwiderstand zwischen dem Messobjekt und der Leitung oder der Kontaktwiderstand zwischen der Leitung und dem Instrument steigt, dann kann das Instrument das Messobjekt nicht mehr normal mit Strom versorgen. Dies hat einen anomalen Messstatus zur Folge, der im Widerstandsmessfeld durch „- - - -“ angezeigt wird. Einzelheiten zu anomalen Messungen finden Sie im Abschnitt „Messfehlererkennung“ (S. 39).

Anhang 3 Messwerte bei vierpoliger Messung (Unterschiede bei Messwerten aufgrund verwendeter Messleitungen)

Je nach Messobjekt (z. B. Bleisäurebatterie) können die Messwerte aufgrund der verwendeten Messleitung schwanken. Da die Unterschiede der Messwerte auf den Formen und Größen der bei vierpoligen Messungen verwendeten Stromzangen basieren, stellen die Messwerte nur für die jeweils verwendete Stromzange die tatsächlichen Werte dar.


Bei der Auswertung des Batterieverbrauchs anhand der Änderungen der Widerstandswerte über die Zeit, verwenden Sie unbedingt Messleitungen derselben Größe.

Referenzbeispiel (Messung einer ventilgeregelten stationären Bleisäurebatterie des Typs MSE-200)

Erläuterung


Die Unterschiede in den Messwerten sind physische Erscheinungen, die aus den Unterschieden in Abständen (Größen) zwischen den Stromzuführungsstiften und Spannungsmessungsstiften hervorgehen. Je größer der Widerstand des Batterieanschlusses im Vergleich zum internen Widerstand der Batterie, desto deutlicher werden die Unterschiede.

Das folgende Schaubild zeigt, wie sich Spannungsunterschiede bei der Messung einer Bleisäurebatterie aus den Unterschieden im Abstand ergeben.

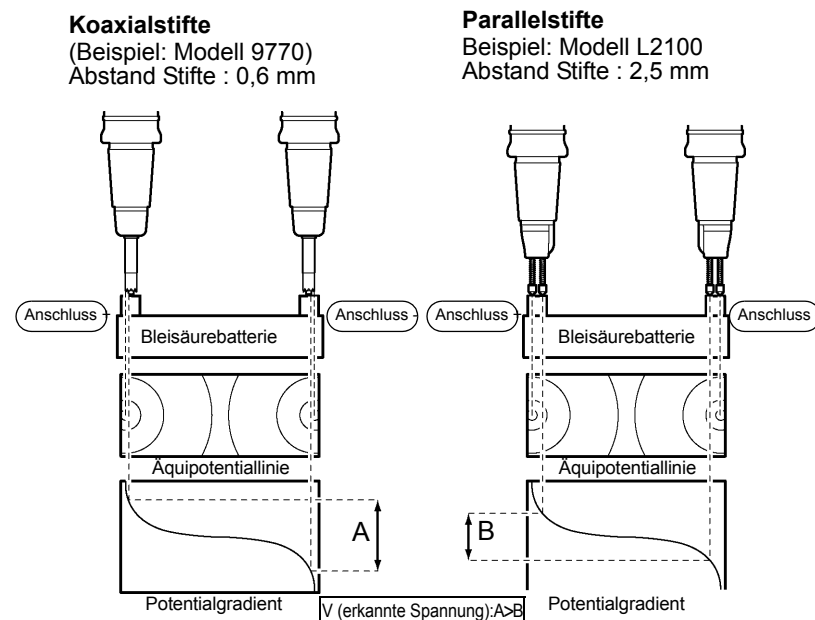


Anhang 4 Synchrones Erkennungssystem

Die Abbildung unten stellt einen Ersatzstromkreis einer Batterie dar. Wenn das Messobjekt, wie in dieser Abbildung dargestellt, zusätzlich zum Widerstand weitere elektrische Eigenschaften aufweist, kann mit dem synchronen Erkennungssystem der effektive Widerstand des Objekts ermittelt werden. Mit dem synchronen Erkennungssystem können zudem schwache Signale von Störsignalen getrennt werden.

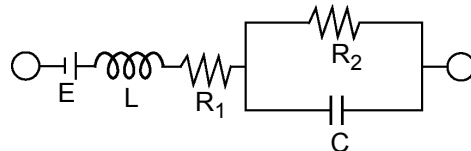

Das synchrone Erkennungssystem fängt das Referenzsignal und andere Signale auf, die dieselben Phasenkomponenten aufweisen. Die Abbildung unten zeigt eine vereinfachte schematische Darstellung des synchronen Erkennungssystems. Das System besteht aus einem Stromkreis, der zwei Signale und einen Tiefpassfilter (LPF) vermehrt, der ausschließlich Gleichstromkomponenten von außen erfasst.

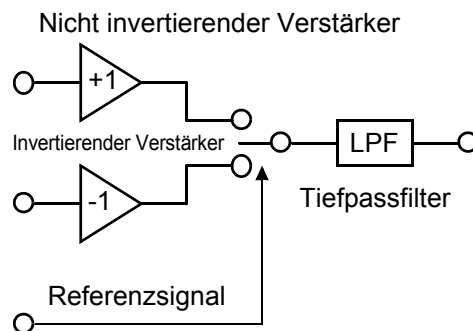

„v1“ ist eine Referenzspannung für den im Instrument erzeugten Wechselstrom und „v2“ ist die Signalspannung für die synchrone Erkennung. Diese Parameter werden durch die nachfolgenden Gleichungen ausgedrückt. θ von v2 zeigt den Phasenunterschied zu v1 und wird von der Reaktanz erzeugt.

$$v1 = A \sin \omega t$$

$$v2 = B \sin (\omega t + \theta)$$

Wenn die synchrone Erkennung auf v1 und v2 angewendet wird, werden diese Werte folgendermaßen ausgedrückt:

$$v1 \times v2 = 1/2AB \cos \theta - 1/2AB \cos (2\omega t + \theta)$$

Der erste Ausdruck gibt den effektiven Widerstand an. Der zweite Ausdruck wird um den LPF verringert. Das Instrument zeigt den ersten Ausdruck an.

Anhang 5 Konfiguration und Erweiterung der Prüfleitungen

Die Erweiterung der Prüfleitungen wird normalerweise von Hioki durchgeführt. Falls Sie eine Erweiterung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Hioki-Vertriebsmitarbeiter.

Bezüglich der Erweiterung der Prüfleitungen sind folgende Punkte zu beachten:


- Verwenden Sie die dickste verfügbare Leitung. Erweitern Sie die Leitung nur so viel wie nötig.
- Behalten Sie die vierpolige Wechselstromkonfiguration während der Erweiterung der Leitung bei. Wenn die vierpolige Wechselstromkonfiguration in eine zweipolige Wechselstromkonfiguration geändert wird, können dadurch die Messdaten durch den Leitungswiderstand und/oder Kontaktwiderstand beeinflusst und die Messung ungenau werden.
- Halten Sie den Zweigbereich möglichst kurz. Versuchen Sie stattdessen, die dicke Leitung zu erweitern.
- Stellen Sie sicher, dass die Leitung isoliert ist.
- Vermeiden Sie, soweit möglich, während der Messung an den Prüfleitungen zu ziehen oder deren Position zu ändern, nachdem die Nullabgleich ausgeführt wurde.
- Durch die Erweiterung von Prüfleitungen kann es zu einem starken Spannungsabfall kommen. Der Gesamtwiderstand der Prüfleitungen und Kontakte muss unter 20 Ω bleiben.
- Um Auswirkungen von Wirbelströmen auf die Messung zu vermeiden, halten Sie die Prüfleitungen fern von Metallteilen.
- Nach der Erweiterung der Prüfleitungen überprüfen Sie deren korrekten Messbetrieb und die Genauigkeit.

Reduzieren der induzierten Spannung

Da dieses Instrument den Widerstand eine Minute lang mit Wechselstrom misst, wird es durch induzierte Spannung beeinflusst. Induzierte Spannung bezieht sich auf Spannung, durch die der im Instrument erzeugte Strom in einer Leitung eine induktive Kopplung bilden und die Signalleitungen beeinflussen kann. Da sich die Phase der induzierten Spannung von der des Wechselstroms (Referenzsignal) um 90 Grad ändert, kann sie mit dem synchronen Erkennungsschaltkreis beseitigt werden, wenn die Spannung niedrig ist. Bei hohen Spannungen verzerrt die induzierte Spannung die Signale und führt zu fehlerhafter synchroner Erkennung. Das Instrument überwacht die induzierte Spannung intern und signalisiert eine anormale Messung, wenn die Spannung einen gewissen Wert überschreitet. Die induzierte Spannung kann durch eine kürzere Leitung reduziert werden. Besonders effektiv ist die Verkürzung des verzweigten Bereichs.

Anhang 6 Wirkung von Wirbelströmen

Der im Instrument erzeugte Wechselstrom induziert Wirbelströme in die Metallobjekte in der Umgebung, die wiederum induzierte Spannung in den Prüflösungen erzeugen. Da sich die Phase dieser induzierten Spannung von der des Wechselstroms (Referenzsignal) um 180 Grad ändert, kann sie nicht mit dem synchronen Erkennungsschaltkreis beseitigt werden, was zu Messfehlern führt. Der Einfluss von Wirbelströmen ist eine Erscheinung, die für Ohmmeter zur Widerstandsmessung mit Wechselstrom einzigartig ist. Um die Prüflösung vor diesem Einfluss zu schützen, halten Sie Metallteile, einschließlich Metallplatten, in ausreichender Entfernung von der Prüflösung (verzweigter Bereich).

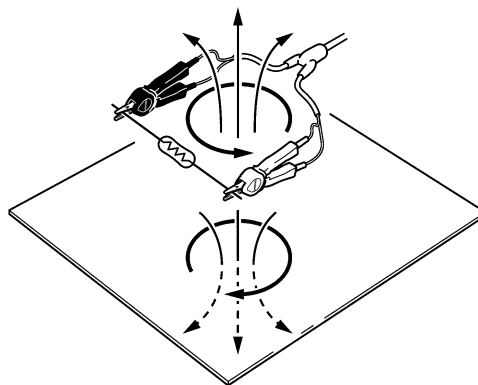


Anhang 7 Kalibrierungsvorgang

Einzelheiten zur Kalibrierungsumgebung finden Sie im Abschnitt "Kapitel 9 Spezifikationen" (S. 179).


Kalibrierung des Ohmmeters

- Wählen Sie die Messleitung mit 4 Anschlüssen des Modells 9453 als Verbindungsleitung.
- Verwenden Sie Standardwiderstandelemente mit ausgezeichneten Temperatureigenschaften, die nicht der zeitgebundenen Abnutzung ausgesetzt sind.
- Um eine Beeinflussung durch die Leitung zu vermeiden, verwenden Sie vierpolige Widerstandselemente (nicht induktiv).
- Verwenden Sie ein Widerstandelement, das den korrekten Widerstand bei 1 kHz reflektiert. Bei bedrahteten Widerständen ist das Induktivitätselement so groß, dass der reine Widerstand (DC-Widerstand) nicht dem effektiven Widerstand (Echtteil der Impedanz, am Instrument angezeigt) entspricht.
- Die nachfolgende Abbildung beschreibt den Anschluss eines Standardwiderstandes an das Instrument.

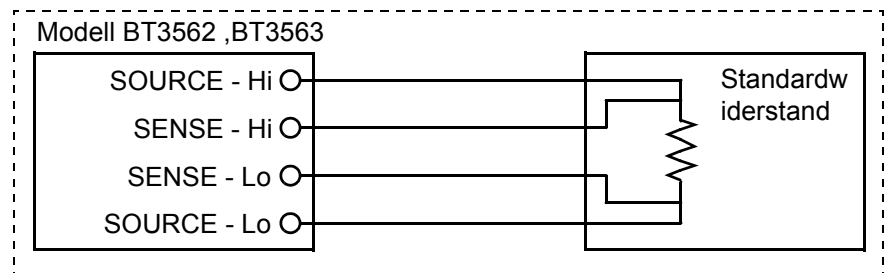

Kalibrierung des Voltmeters

- Verwenden Sie einen Generator, der DC-Spannung in Höhe von 300 V DC ausgeben kann.
- Die nachfolgende Abbildung beschreibt den Anschluss eines Generators an das Instrument.
- Wenden Sie vom Instrument zum Generator keinen Wechselstrom an. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen des Generators kommen.
- Wählen Sie eine Spannungsquelle mit niedriger Impedanz.
- Mit manchen Generatoren funktioniert das Instrument möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

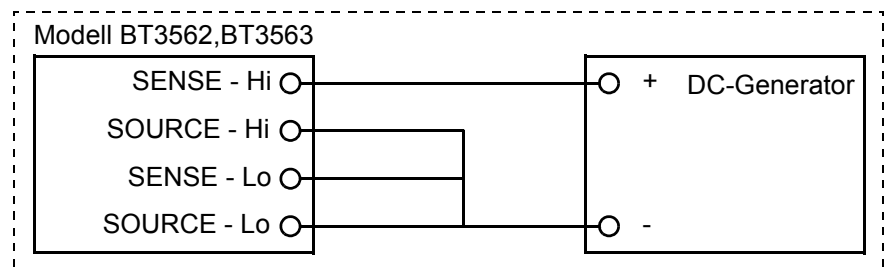

Anhang 8 Nullabgleich

Die Nullabgleichsfunktion stellt den Nullpunkt ein, indem der während der 0- Ω -Messung erhaltene Restwert abgezogen wird. Deshalb muss zur Ausführung der Nullabgleich eine Verbindung mit 0 Ω bestehen. Das Verbinden einer Probe ohne Widerstand ist jedoch schwierig und daher nicht geeignet.

Stellen Sie daher bei der Nullabgleich eine Pseudoverbindung mit 0 Ω her und stellen Sie dann den Nullpunkt ein.

So erzeugen Sie einen 0- Ω -Verbindungsstatus

Wenn eine ideale 0- Ω -Verbindung hergestellt wird, wird die Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L nach dem Ohm'schen Gesetz ($E = I \times R$) zu 0 V.

Anders ausgedrückt, erhalten Sie denselben Status wie bei einer 0- Ω -Verbindung, indem Sie die Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L auf 0 V einstellen.

So führen Sie die Nullabgleich mit dem Instrument aus


Zur Überwachung des Verbindungsstatus zwischen den vier Messanschlüssen verwendet das Instrument eine Funktion zur Messfehlererkennung. Aus diesem Grund müssen Sie vor dem Ausführen der Nullabgleich die korrekten Verbindungen zwischen den Anschlüssen herstellen (Abbildung 1).

Schließen Sie zuerst SENSE-H und SENSE-L miteinander kurz, um die Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L auf 0 V einzustellen. Wenn die Leitungswiderstände von R_{SEH} und R_{SEL} des Kabels nur wenige Ω betragen, stellt dies kein Problem dar. Da der SENSE-Anschluss ein Spannungsmessanschluss ist, fließt darin nahezu kein Strom I_0 . Deshalb wird in der Formel $E = I_0 \times (R_{SEH} + R_{SEL})$ der Wert $I_0 \approx 0$ erreicht. Wenn die Leitungsspannungen R_{SEH} und R_{SEL} nicht mehr als wenige Ω betragen, dann wird die Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L nahezu Null.

Stellen Sie als Nächstes eine Verbindung zwischen SOURCE-H und SOURCE-L her. Dies dient dazu, dass kein Fehler angezeigt wird, wenn kein Messstrom fließt. Die Leitungswiderstände R_{SOH} und R_{SOL} des Kabels dürfen den Widerstand für fließenden Messstrom nicht übersteigen.

Wenn Sie darüber hinaus auch die Verbindung zwischen SENSE und SOURCE überwachen, müssen Sie auch eine Verbindung zwischen SENSE und SOURCE herstellen. Wenn der Leistungswiderstand R_{Short} des Kabels nur wenige Ω beträgt, wird kein Problem auftreten.

Wenn Sie die Verkabelung wie oben beschrieben aufbauen, wird der Messstrom I von SOURCE-H zu SOURCE-L fließen, aber nicht zur Leitung von SENSE-H oder SENSE-L. Dadurch kann die Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L genau auf 0 V gehalten und die Nullabgleich korrekt ausgeführt werden.

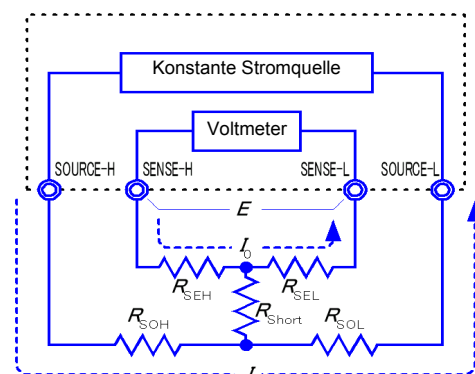

$$\begin{aligned} E &= (I_0 \times R_{SEL}) + (I_0 \times R_{SEH}) \\ &= (0 \times R_{SEL}) + (0 \times R_{SEH}) \\ &= 0 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Figure 1 Pseudo connection to 0 Ω

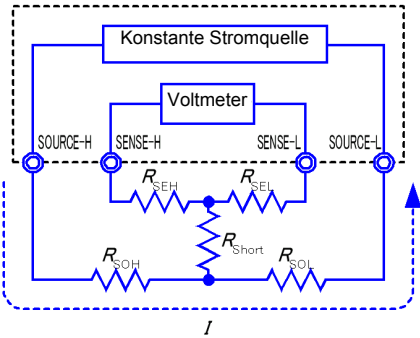
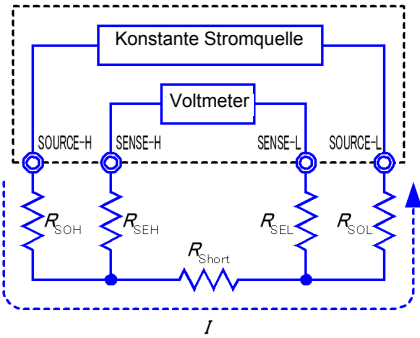
So führen Sie die Nullabgleich korrekt aus

Tabelle 1 zeigt die richtigen und falschen Verbindungen. Die Widerstände in der Abbildung stellen Leitungswiderstände dar. Es tritt kein Problem auf, wenn diese jeweils nicht mehr als wenige Ω betragen.

Zu (a): Wenn Sie SENSE-H und SENSE-L sowie SOURCE-H und SOURCE-L verbinden und nur mit einem Pfad eine Verbindung zwischen SENSE und SOURCE herstellen, dann tritt keine Potentialdifferenz zwischen SENSE-H und SENSE-L auf und 0 V wird ausgegeben. Dadurch kann die Nullabgleich korrekt ausgeführt werden.

Zu (b): Wenn Sie andererseits SENSE-H und SOURCE-H sowie SENSE-L und SOURCE-L verbinden und nur mit einem Pfad eine Verbindung zwischen Hi und Lo herstellen, dann tritt die Spannung $I \times R_{\text{Short}}$ zwischen SENSE-H und SENSE-L auf. Dadurch kann der 0- Ω -Pseudoverbindungsstatus nicht erreicht werden und die Nullabgleich kann nicht korrekt ausgeführt werden.

Tabelle 1: Verbindungsmethoden

Verbindungsmethode	 <p>(a) Verwenden Sie jeweils einen Punkt zur Verbindung zwischen SENSE und SOURCE</p>	 <p>(b) Verwenden Sie jeweils einen Punkt zur Verbindung zwischen Hi und Lo</p>
Widerstand zwischen SENSE-H und SENSE-L	$R_{\text{SEH}} + R_{\text{SEL}}$	$R_{\text{SEH}} + R_{\text{Short}} + R_{\text{SEL}}$
Flusspfad des Messstroms I	$R_{\text{SOH}} \rightarrow R_{\text{SOL}}$	$R_{\text{SOH}} \rightarrow R_{\text{Short}} \rightarrow R_{\text{SOL}}$
Spannung zwischen SENSE-H und SENSE-L	0	$I \times R_{\text{Short}}$
Als Verbindungsmethode für Nullabgleich	Richtig	Falsch









A12

So führen Sie die Nullabgleich mit einer Stromzange aus

Wenn Sie die Nullabgleich mit einer Stromzange ausführen, können Sie unerwarteterweise die in Tabelle 1 (b) dargestellte Verbindung herstellen. Daher müssen Sie bei der Ausführung der Nullabgleich auf den Verbindungsstatus der Anschlüsse achten.

In diesem Beispiel wird, wie in „Ausführen der Nullabgleich“ (S. 35) beschrieben, L2107 MESSLEITUNG MIT KLEMMEN für die Verbindung verwendet. Tabelle 2 zeigt den Verbindungsstatus der Leitungsspitze und des Ersatzstromkreises jeweils in einem richtigen und einem falschen Verbindungsbeispiel. Tabelle 1 (a) zeigt die korrekte Verbindungsmethode, die zu 0 V zwischen SENSE-H und SENSE-L führt. Hingegen zeigt Tabelle 1 (b) die falsche Verbindungsmethode, bei der zwischen SENSE-H und SENSE-L nicht 0 V erreicht wird.









Tabelle 2: Bei Nullabgleich verwendete Leitungsverbindungsmethoden mit Clip

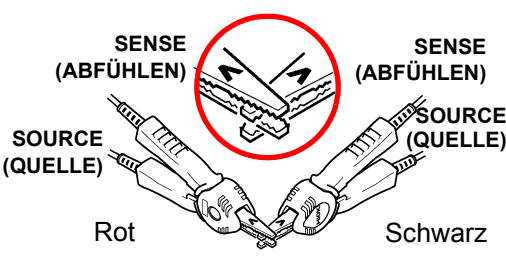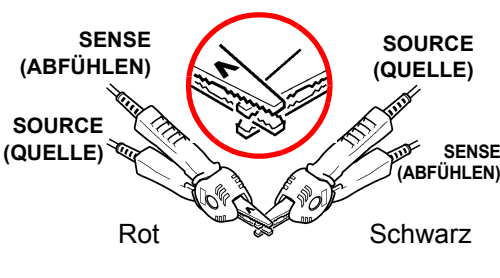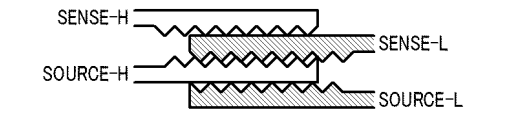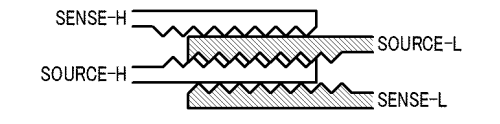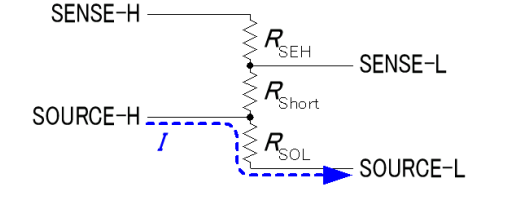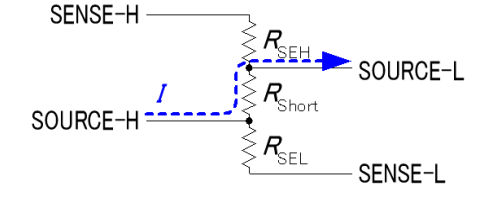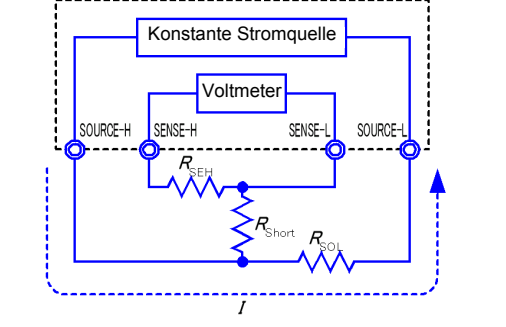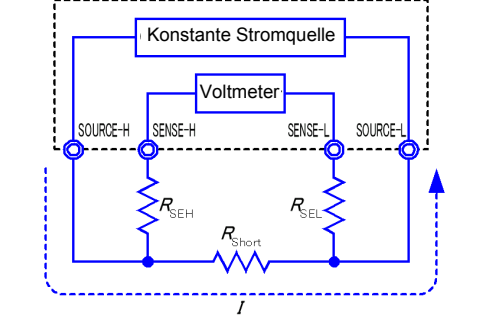Verbindungsmethode	<p style="text-align: center;">Richtig</p> 	<p style="text-align: center;">Falsch</p> 
Leitungsspitze		
Ersatzstromkreis		
Verformter Ersatzstromkreis		
Als Verbindungsmethode für Nullabgleich	Richtig	Falsch

Ausführen der Nullabgleich mit Z5038 0 ADJ Board

Bei der Ausführung der Nullabgleich können keine Metalllineale oder ähnliche Objekte als Ersatz für Z5038 0 ADJ Board verwendet werden. Das Lineal für Nullabgleich dient der Ausführung der Nullabgleich des L2100 , L2110 MESSLEITUNG MIT PRÜFSPITZEN. Tabelle 3 zeigt eine Querschnittansicht und Ersatzstromkreise der zwei Verbindungsmethoden: Verbinden der Messleitung mit Prüfspitzen mit dem Lineal für Nullabgleich, und Verbinden desselben mit einem Metalllineal oder ähnlichen Objekt. Tabelle 1 (a) zeigt die Verbindung mit dem Lineal für Nullabgleich, die zu 0 V zwischen SENSE-H und SENSE-L führt. Hingegen zeigt Tabelle 1 (b) die Verbindung mit einem Metalllineal oder ähnlichen Objekt, bei der zwischen SENSE-H und SENSE-L nicht 0 V erreicht wird.

Tabelle 3: Verbindungsmethoden mit Messleitung mit Prüfspitzen bei Nullabgleich
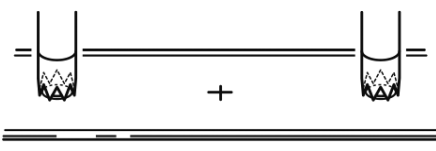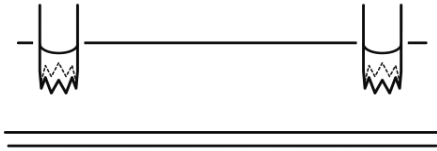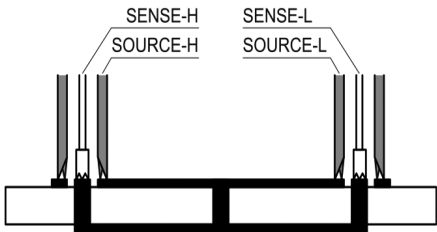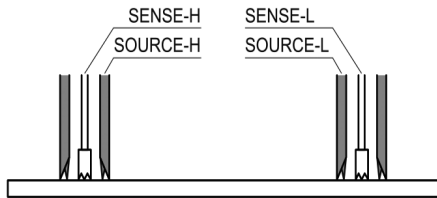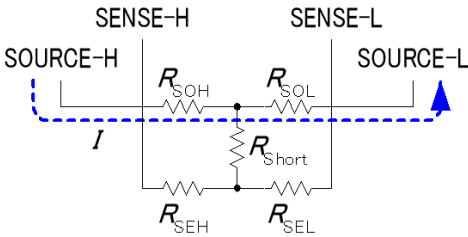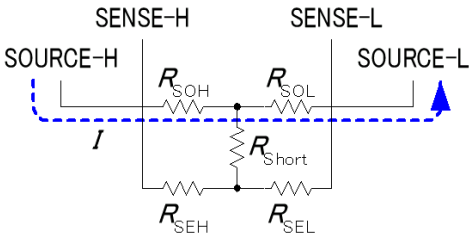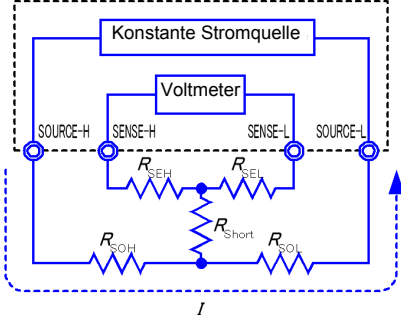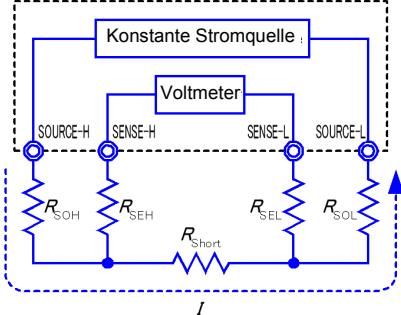
<p>Verbindungsmethod e</p>	 <p>Bei Verbindung mit Z5038 0 ADJ Board</p>	 <p>Bei Verbindung mit Metalllineal oder ähnlichem Objekt</p>
<p>Leitungsspitze</p>		
<p>Ersatzstromkreis</p>		
<p>Verformter Ersatzstromkreis</p>		
<p>Als Verbindungsmethode für Nullabgleich</p>	<p>Richtig</p>	<p>Falsch</p>

Wenn Nullabgleich beim Messung mit eigens erstellter Stromzange schwierig ist

Wenn Sie für die Nullabgleich für die Messung eine eigens erstellte Stromzange verwenden, verbinden Sie die Spitze der Stromzange gemäß der Darstellung in Tabelle 1 (a). Wenn diese Verbindung schwierig ausführbar ist, können Sie die folgenden Methoden ausprobieren.

Bei Verwendung von DC-Widerstandsmesser

Der Hauptzweck der Nullabgleich ist das Entfernen von Nullspannung aus dem Messinstrument. Aus diesem Grund wird der als Ergebnis der Nullabgleich abzuziehende Wert kaum von der Stromzange beeinflusst. Folglich, können Sie zunächst die Verbindung mit der Standardstromzange gemäß Tabelle 1 (a) vornehmen und die Nullabgleich ausführen, und dann die Stromzange durch die eigens erstellte Stromzange ersetzen, um die Messung ohne Nullspannung auf dem Messinstrument auszuführen.

Bei Verwendung von AC-Widerstandsmesser

Neben dem Entfernen von Nullspannung aus dem Messinstrument ist ein weiterer Hauptzweck der Nullabgleich, den Einfluss der Stromzangenform aufzuheben. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Ausführung der Nullabgleich den Messstatus mit der Form der eigens erstellten Stromzange so genau wie möglich nachbilden. Danach nehmen Sie die Verbindungen gemäß Tabelle 1 (a) vor und führen die Nullabgleich aus.


Wenn Sie ein Gerät von Hioki verwenden und wenn die erforderliche Auflösung $100 \mu\Omega$ übersteigt, ist auch bei der AC-Widerstandsmessung möglicherweise dieselbe Nullabgleichsmethode wie bei der DC-Widerstandsmessung ausreichend.

Anhang 9 Prüfleitungsoptionen

Modell L2107 Messleitung mit Klemmen (60 V DC oder weniger)

Diese Leitungen verfügen über Klemmenspitzen. Allein durch das Anklemmen am Messobjekt sind vierpolige Messungen möglich.

Maximaler Klemmendurchmesser: 8 mm

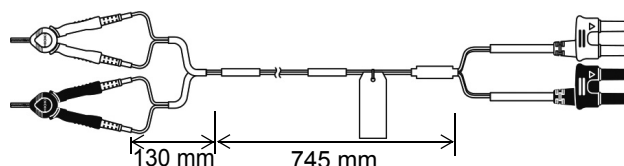


Modell 9453 Messleitung mit 4 Anschlüssen (60 V DC oder weniger)

Die SOURCE-Leitungen dieses vierpoligen Leitungssatzes verfügen über Krokoklemmen mit Schutzkappen und die SENSE-Leitungen verfügen über standardmäßige Stromzangen. Verwendung zur Messung des Leiterplattenwiderstandes und wenn SOURCE- und SENSE-Leitungen separat angeschlossen werden müssen.

Länge Verzweigung-zu-Probe: ca. 300 mm

Länge Stecker-zu-Verzweigung: ca. 800 mm

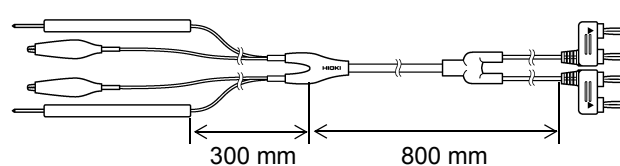


Modell 9467 Messleitung mit großen Krokoklemmen (50 V DC oder weniger)

Diese Leitungen wurden so entwickelt, dass sie an Messobjekte mit Kontaktflächen mit großem Durchmesser angebracht werden können. Vierpolige Messungen allein durch Anklemmen möglich.

Länge Verzweigung-zu-Probe: ca. 250 mm

Länge Stecker-zu-Verzweigung: ca. 850 mm

Maximaler Klemmendurchmesser: ca. 29 mm

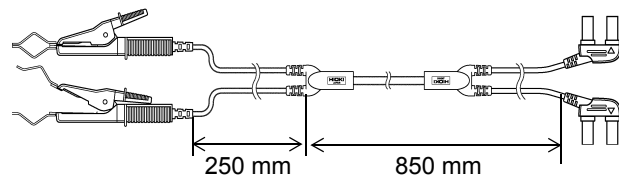


Modell 9770 Messleitung mit Prüfspitzen (60 V DC oder weniger)

Bei flachen Kontaktstellen, an denen kein Anklemmen möglich ist, oder an Messobjekten mit kleinen Kontaktstellen wie Relaisklemmen oder -steckverbinder können vierpolige Messungen allein durch Andrücken ausgeführt werden.

Länge Verzweigung-zu-Probe: ca. 250 mm

Länge Stecker-zu-Verzweigung: ca. 400 mm

Stiftsockel: ϕ 1,8 mm

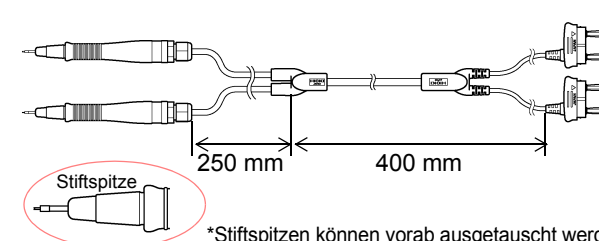

*Stiftspitzen können vorab ausgetauscht werden.


Modell 9771 Messleitung mit Prüfspitzen (60 V DC oder weniger)

Die Spitzen weisen ein vierpoliges Design auf, das zur gleitenden Prüfung von auf Platinen montierten ICs geeignet ist. Der Widerstand kann auch bei kleinen Messobjekten korrekt gemessen werden.

Länge Verzweigung-zu-Probe: ca. 250 mm

Länge Stecker-zu-Verzweigung: ca. 400 mm

Zwischen Stiftsockeln: 0,2 mm

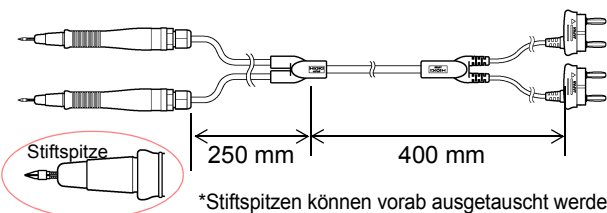


*Stiftspitzen können vorab ausgetauscht werden.

A16

Anhang 9 Prüflitungsoptionen

Modell L2100 Messleitung mit Prüfspitzen (1000 V DC oder weniger)

Diese stiftförmigen Leitungen mit hoher Spannung umfassen ein vierpoliges Design und können mit bis zu 1000 V DC (CAT I) verwendet werden. Dadurch sind sie ideal geeignet zur Verwendung mit Hochspannungs-Akkupacks und Batteriezellen mit hoher Eingang-Erde-Spannung. Die parallel verlaufenden zweipoligen Spitzen bieten einen stabilen Kontakt zum Messobjekt. Länge Verzweigung-zu-Probe: ca. 300mm
Länge Stecker-zu-Verzweigung: ca. 850 mm
Zwischen Stiftsockeln: 2,5 mm

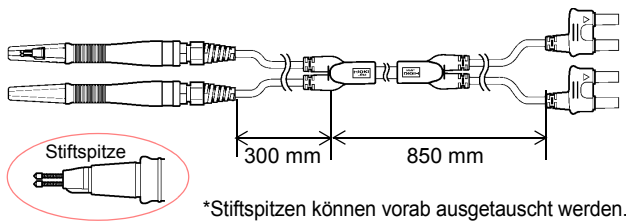


*Stiftspitzen können vorab ausgetauscht werden.

Modell L2110 Messleitung mit Prüfspitzen (1000 V DC oder weniger)

Diese stiftförmigen Leitungen mit hoher Spannung umfassen ein vierpoliges Design und können mit bis zu 1000 V DC verwendet werden. Dadurch sind sie ideal geeignet zur Verwendung mit Hochspannungs-Akkupacks und Batteriezellen mit hoher Eingang-Erde-Spannung. Die parallel verlaufenden zweipoligen Spitzen bieten einen stabilen Kontakt zum Messobjekt.

Länge von der Gabelung bis zum Messfühler: ca. 750 mm
Länge vom Stecker bis zur Gabelung: ca. 850 mm
Zwischen Stiftsockeln: 2,5 mm

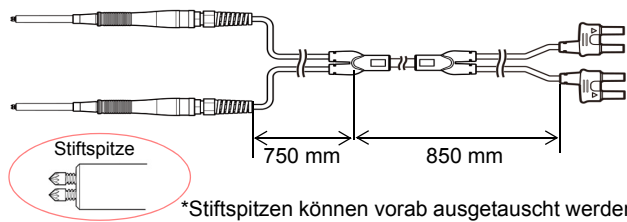

*Stiftspitzen können vorab ausgetauscht werden.

! WARNUNG

Messleitungen mit ihrer Nennspannung oder darunter verwenden.

Anhang 10 Montage auf einem Stativ




Durch Entfernen der Schrauben an den Seiten des Instruments kann dieses auf einer Stativmontageplatte angebracht werden.

⚠️ WARNUNG

Um Schäden am Instrument und Stromschläge zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verbindungsschrauben.


- Bei der Installation der Stativmontageplatte dürfen die Schrauben an jeder Seite des Instruments nicht tiefer als 6 mm eindringen.
- Nach dem Entfernen der Stativmontageplatte zur Verwendung des Instruments ohne Stativ setzen Sie wieder die ursprünglichen Schrauben ein. (FüÙe: M3 x 6 mm, Seiten: M4 x 6 mm)

Schaubild und Vorgehensweise zur Installation der Stativmontageplatte

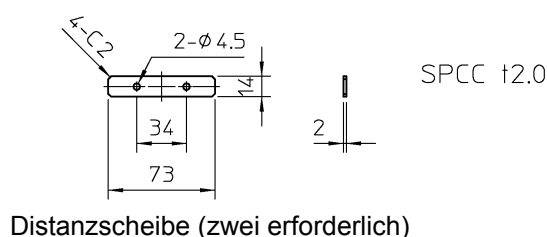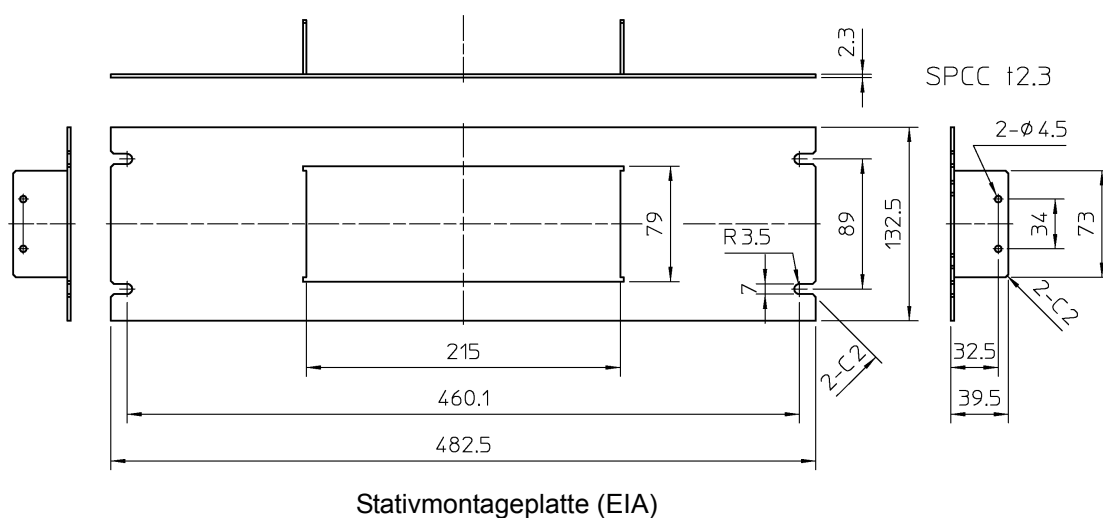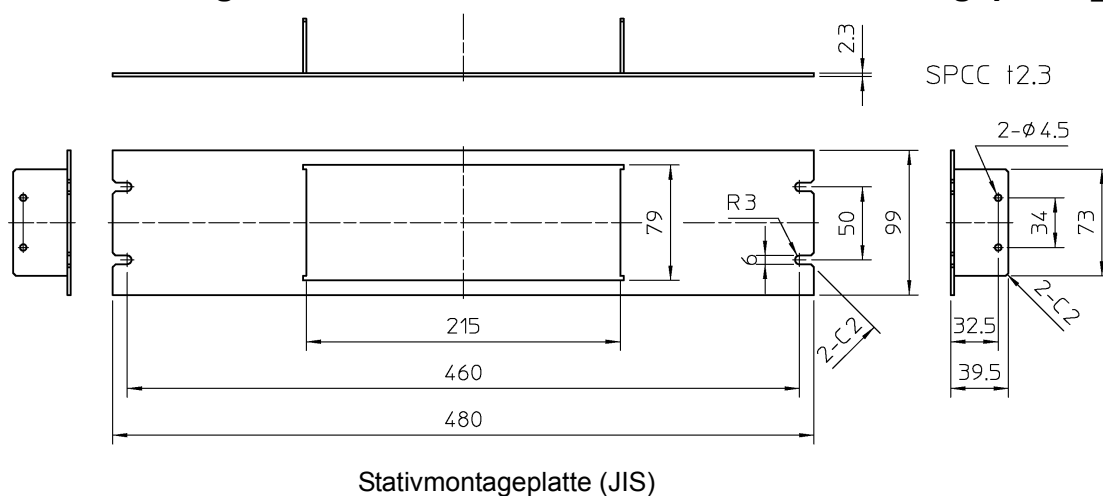


A18

Anhang 10 Montage auf einem Stativ

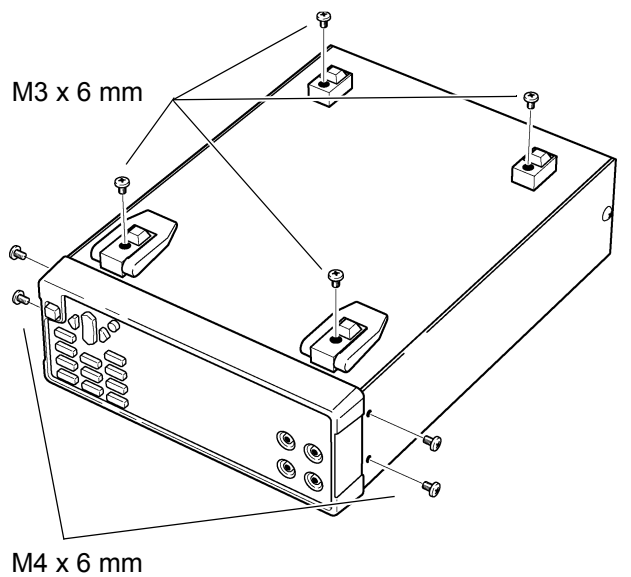


1. Entfernen Sie die FüÙe an der Unterseite des Instruments sowie die Schrauben von den Seiten (vier Schrauben nahe der Vorderseite).

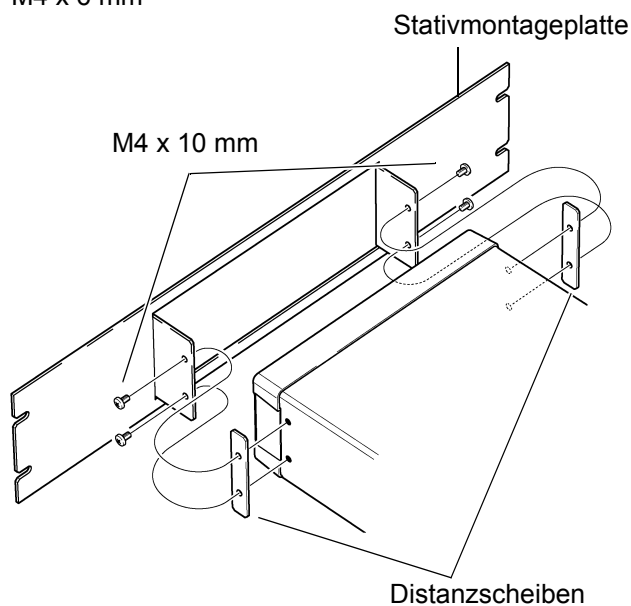

2. Bringen Sie die Distanzscheiben an den Seiten des Instruments an und befestigen Sie die Stativmontageplatte mit den Schrauben (M4 x 10 mm).

Sichern Sie die Installation auf dem Stativ mit einer handelsüblichen Stützvorrichtung.

Anhang 11 Abmessungsschaubild

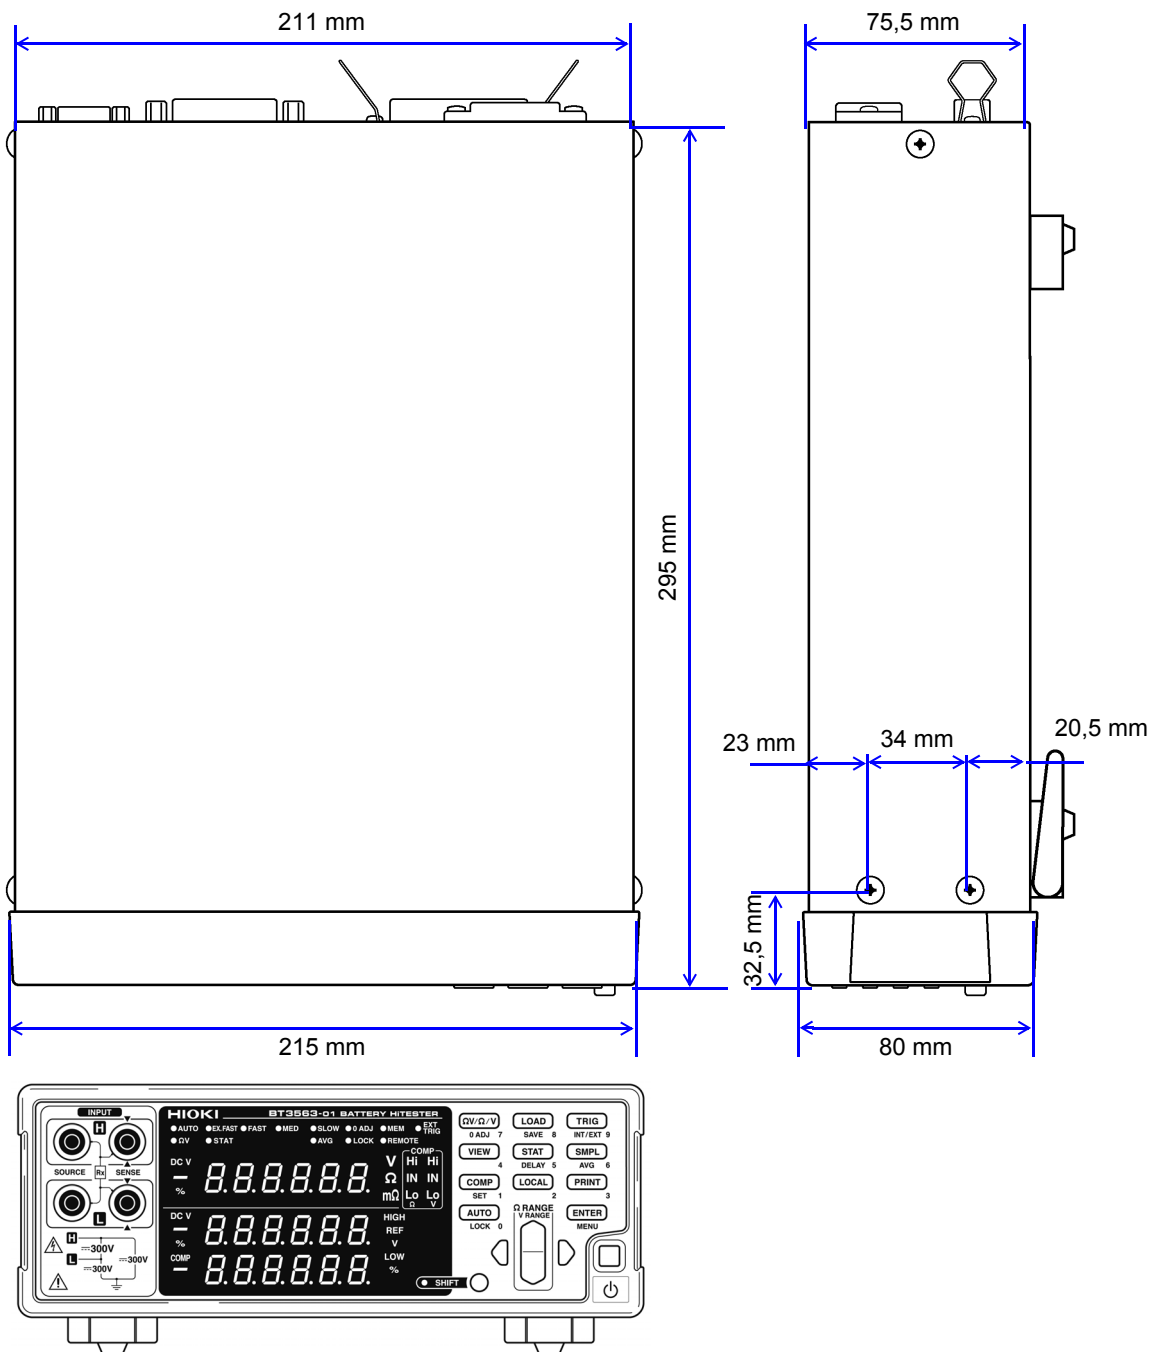

A20

Anhang 11 Abmessungsschaubild

INDEX

Numerics

0ADJ	82
3560	159

A

Ablaufdiagramm	85
Abtaste	13, 34
Abtastung	73
AND	57, 82
Anfrage	108
Anzeigewert	4, 33, 185
Aufwärmzeit	185
Ausgabewarteschlange	112
Auslösequelle	152
Auslöserverzögerung	13
Auswertung	42
Auswertungsergebnisse	82
Auto-Bereich	13
Averaging	13, 63

B

Bedientaste	11, 13, 75
Bedingung der Genauigkeitsgarantie	185
Befehl	108
Beispielprogramm	165
Bereich	13

C

CAL	73, 81
CR	110
CR+LF	110
Crossover-Kabel	103

D

Datenformat	111
Drucken von statistischen Berechnungsergebnissen	94
Drucker	13, 91

E

Eingabepuffer	112
Eingangsanschluss	11
Eingangsimpedanz	179
Endezeichen	110

EOI	110
EOM	82, 84, 86
Erdung	7, 20
ERR	82
EXT I/O	15
Verbindungsbeispiele	88
Externe Steuerung	79
Externe Steuerung F&A	90
Externer Auslöser	59, 85
Externer Steuerungsanschluss	87

F

Fehler	191
Fernbedienung	13, 70, 117, 118, 149
Format	158
Freilaufend	90
Fußschalter	74

G

Gemessener Stromwert	33, 186
Genauigkeit	185
Gerätespezifischer Befehl	120
GP-IB	15, 99
Grenzwertmethode	53

H

Hauptanzeige	11, 12
Hauptnetzschalter	15
Hilfsanzeige	11, 12

I

INDEX	82
Initialisieren	76
Inspektion	25
Interface	93, 105
Internal trigger	59, 85
Interner Schaltkreis	87
Intervalldrucken	93, 94

K

Komparator	13, 56
Komparator-Auswertungssignalton	52
Komparator-Funktion	42
Kontinuierliche Messung	152

Index

L		R	
LAN	15, 104	Referenzwert und Toleranz	53, 54
LAST	72, 81	Reinigung	191
Leitungsfrequenz	20, 24	Relativwert	53
LF	110	Reparatur	189
LOCAL-Taste	117	Reset	190
Lokal	117, 118, 149	Reset-Funktion	76
Löschen von statistischen Berechnungsergebnissen	65	Response time	181
M		RS-232C	15, 99
MAC-Adresse	15	S	
MANU	82	Schaden	189
Manuelle Messbereichswahl	13	Selbstkalibrierung	73, 185
Max. Nennspannung gegen Erde	179	SENSE-H	11
Menüanzeige	16	SENSE-L	11
Messbereich	31	Sicherung	189
Messdauer	180	sn	55, 64
Messeinstellungen	72	sn-1	64
Messeinstellungstatus	71	SOURCE-H	11
Messfehler 39, 57, 82, 83, 84, 158, 163, 180		SOURCE-L	11
Messgenauigkeit	73	Spannungsmessung	30
Messmodus	13, 30	Speicherfunktion	68, 145
Messungszeit	86	Ständer	15
Messwertausgabe	74	Statistische Berechnung	13
Mittelwert	64	Statistische Berechnungsfunktion	64
N		Steckverbinder	102
Nach dem Aufwärmen	73	Stromeingang	15
Netzkabel	20, 25	T	
Netzschalter	11	Tastensperre	13, 70
Noise	5, 7, 149, 190	Tastenton	75
NR1	111	Temperaturkoeffizient	186
NR2	111	Test lead	21, 25, 35
NR3	111	Titel	109
Nulleinstellung	13, 35, 37	Trennzeichen	110
Numerische Dezimaldaten	111	TRIG	59, 66, 68, 74, 81
O		Trigger	13, 59, 152
Oberer und unterer Grenzwert	53	U	
OF	40, 180	Überschuss	40, 180
Option	2	V	
P		Vergleich	42
Panelladefunktion	72	Versorgungsfrequenz	187
Panel Speicherfunktion	71	Versorgungsspannung	7, 22, 187
Populationsstandardabweichung	64	Vor dem Anschließen und Einschalten	7
PRINT	82	W	
Prozessfähigkeitsindex	64	Werksvoreinstellungen	76
		Widerstands- und Spannungsmessung	30
		Widerstandsmessung	30

Z

Zeichendaten	111
Zeitraum der Genauigkeitsgarantie	187
Ziffern	4, 185

Modell	Seriennummer	Garantiezeitraum Drei (3) Jahre ab dem Kaufdatum (___ / ___)
--------	--------------	---

Kundenname: _____
 Kundenadresse: _____

Wichtig

- Bitte bewahren Sie diese Garantieurkunde auf. Es können keine Duplikate ausgestellt werden.
- Tragen Sie bitte Modellnummer, Seriennummer und Kaufdatum zusammen mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse in dieses Formular ein. Die von Ihnen in diesem Formular angegebenen persönlichen Informationen werden nur zum Bereitstellen von Reparaturleistungen und Informationen über Produkte und Dienste von Hioki verwendet.

Dieses Dokument bestätigt, dass das Produkt geprüft und verifiziert wurde, um den Standards von Hioki zu entsprechen. Sollten Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie diese Garantieurkunde vor, woraufhin Hioki das Produkt gemäß den unten beschriebenen Garantiebedingungen reparieren oder ersetzen wird.

Garantiebedingungen

1. Es wird garantiert, dass das Produkt während des Garantiezeitraums (drei [3] Jahre ab dem Kaufdatum) ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kaufdatum nicht bekannt ist, wird der Garantiezeitraum als drei (3) Jahre ab dem Herstellungsdatum (Monat und Jahr) (wie durch die ersten vier Ziffern der Seriennummer im JJMM-Format angegeben) angesehen.
2. Wenn das Produkt mit einem externen AC-Netzteil geliefert wird, gilt die Garantie für das externe Netzteil ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum.
3. Die Genauigkeit der Messwerte und anderer durch das Produkt erzeugter Daten wird wie in den Produktspezifikationen beschrieben garantiert.
4. In dem Fall, dass während des jeweiligen Garantiezeitraums Fehlfunktionen aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers am Produkt oder an dem AC-Netzteil auftreten, werden das Produkt oder das AC-Netzteil von Hioki kostenlos repariert oder ersetzt.
5. Die folgenden Fehlfunktionen und Probleme werden nicht von der Garantie abgedeckt und werden daher auch nicht kostenlos repariert oder ersetzt:
 - 1. Fehlfunktionen oder Schäden an Verschleißteilen, Teilen mit vorgegebener Lebensdauer etc.
 - 2. Fehlfunktionen oder Schäden an Steckverbindern, Kabeln, etc.
 - 3. Durch Transport, Sturzschäden, Verlagerung oder sonstige Handhabung des Produkts nach dem Kauf verursachte Fehlfunktionen oder Schäden
 - 4. Durch unsachgemäße Handhabung in einer Weise, die nicht den Bestimmungen der Betriebsanleitung oder den Kennzeichen auf dem Produkt entspricht, verursachte Fehlfunktionen oder Schäden
 - 5. Durch Nichtausführen gesetzlicher oder in dieser Betriebsanleitung empfohlener Wartung oder Inspektionen verursachte Fehlfunktionen oder Schäden
 - 6. Durch Feuer, Wind, Hochwasserschäden, Erdbeben, Blitzeinschlag, Störungen der Stromversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz etc.), Krieg oder innere Unruhen, radioaktive Kontamination oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt verursachte Fehlfunktionen oder Schäden
 - 7. Schäden am Aussehen des Produkts (Schönheitsfehler, Verformung der Gehäuseform, Verblässen der Farbe etc.)
 - 8. Sonstige Fehlfunktionen, für die Hioki als nicht verantwortlich gilt
6. Die Garantie gilt unter den folgenden Umständen als ungültig, woraufhin Leistungen von Hioki, wie Reparatur oder Kalibrierung, nicht möglich sind:
 - 1. Wenn das Produkt von einer von Hioki nicht anerkannten Firma, Organisation oder Einzelperson repariert oder verändert wurde
 - 2. Wenn das Produkt ohne im Voraus erfolgte Mitteilung an Hioki in Systemen Dritter (Weltraum-, Kernkraftausrüstung, medizinische Geräte, Ausrüstung für die Fahrzeugsteuerung etc.) verwendet wurde
7. Sollten Sie durch die Verwendung des Produkts einen Verlust erleiden und Hioki feststellen, dass es für das zugrunde liegende Problem verantwortlich ist, wird Hioki eine Entschädigung entrichten, die den ursprünglichen Kaufpreis nicht überschreitet. Hierbei gelten folgende Ausnahmen:
 - 1. Durch die Verwendung des Produkts verursachte Sekundärschäden durch Messobjekte oder Komponenten
 - 2. Durch die vom Produkt ermittelten Messergebnisse entstandenen Schäden
 - 3. Durch das Verbinden eines Geräts mit dem Produkt entstandene Schäden an einem anderen Gerät als dem Produkt (einschließlich über Netzwerkverbindungen)
8. Hioki behält sich das Recht vor, eine Reparatur, Kalibrierung und weitere Dienste nach einem bestimmten Zeitraum seit der Herstellung des Produkts, der Einstellung der Produktion von Bauteilen oder aufgrund von unvorhersehbaren Umständen nicht anzubieten.

HIOKI E. E. CORPORATION

<http://www.hioki.com>

18-08 DE-3

HIOKI
www.hioki.com/



**Unsere
regionalen
Kontakt-
informationen**

HIOKI E.E. CORPORATION
81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192 Japan

2402 DE

Bearbeitet und herausgegeben von Hioki E.E. Corporation

Gedruckt in Japan

- Inhalte können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
- Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte.
- Es ist verboten, den Inhalt dieses Dokuments ohne Genehmigung zu kopieren, zu vervielfältigen oder zu verändern.
- In diesem Dokument erwähnte Firmennamen, Produktnamen, usw. sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen.

Nur Europa

- Die EU-Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.
- Kontakt in Europa: HIOKI EUROPE GmbH
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn, Germany hioki@hioki.eu