

HIOKI

CM4001

Completo

**PINZA AMPERIMÉTRICA
DE FUGA DE CA**

AC LEAKAGE CLAMP METER



ES

Oct. 2024 Revised edition 1
CM4001A966-01 (A963-01)

Introducción

Gracias por adquirir la Pinza amperimétrica de fuga de CA CM4001 de Hioki. Para sacar el máximo rendimiento al instrumento, lea primero este manual y guárdelo cerca para consultarlo en un futuro.


Consulte el manual pertinente para su propósito.

Título del manual	Formato disponible
Manual de instrucciones - Completo (este manual)	HTML/PDF
Manual de instrucciones - Básico	Impreso
Precauciones de funcionamiento (0990A909)	Impreso

[Versión más reciente del manual de instrucciones \(PDF\)](#)

El contenido del manual está sujeto a cambios, por ejemplo, debido a modificaciones en las especificaciones o mejoras del producto.

Puede descargar la versión más reciente desde el sitio web de Hioki.



[Registro de productos](#)

Registre su producto para recibir información importante sobre él.

Marcas comerciales

- Excel es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft.
- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Hioki E.E. Corporation se efectúa bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

¿Qué es la corriente de fuga?

La corriente de fuga es un fenómeno en el que una cantidad minúscula de corriente fluye fuera del circuito en el que normalmente debería fluir. Normalmente, la corriente de fuga es una cantidad muy pequeña de corriente, pero llega a ocurrir con facilidad cuando los cables y componentes del circuito dentro de los equipos eléctricos están dañados o deteriorados. Si no se resuelven las condiciones que la propician, la corriente de fuga puede provocar cortocircuitos e incendios. Es importante medir la cantidad de corriente aún cuando sea minúscula para garantizar la seguridad de los equipos eléctricos.

¿Por qué ocurre la corriente de fuga?

Estas son las causas principales posibles de la corriente de fuga:

- **Deterioro del material aislante:** el aislamiento se deteriora con el paso del tiempo y por factores ambientales
- **Problemas de conexión:** piezas de conexión sueltas y cableado inadecuado dentro del equipo eléctrico
- **Efectos de la humedad:** el uso en un ambiente con alta humedad reduce el rendimiento del aislante, lo que provoca la fuga de corriente

Medición de la corriente de fuga

Sujete una pinza amperimétrica alrededor del cable para realizar la medición. Con una pinza amperimétrica puede medir la cantidad de corriente de fuga sin tener que cortar el cable.

Se pueden utilizar los siguientes dos métodos para medir la corriente de fuga:


(1) Sujete varios cables que suministran energía

La pinza amperimétrica mide dos corrientes al mismo tiempo, que se anulan entre sí y dan como resultado 0 A.

(2) Sujete el cable de tierra

La corriente que se escapa a través del aislamiento del equipo de carga fluye a tierra.

🔍 Consulte “Realización de mediciones” (p.6)

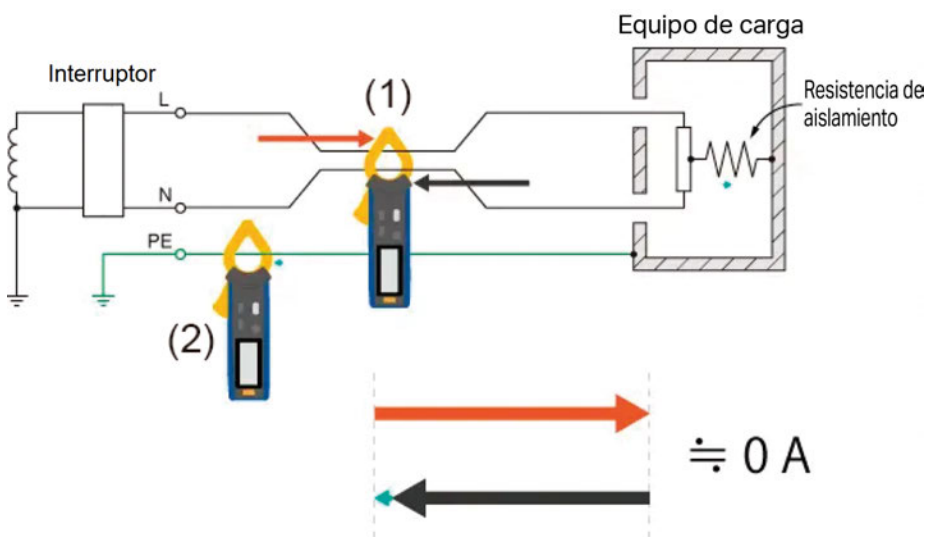

Descripción del producto

Este instrumento es una Pinza amperimétrica de fugas de CA capaz de medir corrientes de fuga y corrientes de sobrecarga.

Admite una amplia gama de mediciones de corriente

La corriente de fuga y la corriente de sobrecarga se pueden medir desde 0,60 mA hasta 600,0 A.

Forma de mordaza fácil de sujetar

La forma de las mordazas facilita sujetarlas alrededor de un circuito eléctrico, incluso si los espacios entre el cableado son estrechos.

(Hasta 24 mm de diámetro)

Función del comparador

Aprenda cuándo un valor medido excede el valor umbral con un pitido y la luz de fondo de advertencia. Esto puede reducir el tiempo requerido para realizar el trabajo de inspección y la identificación de eventos de activación de GFCI y RCD.

[Consulte](#) “Función del comparador (COMP)” (p.16)

Función de comunicaciones inalámbricas (cuando está instalado el adaptador inalámbrico Z3210)

GENNECT Cross: Transfiere los valores medidos a un teléfono inteligente o tableta.

[Consulte](#) “Uso de GENNECT Cross” (p.21)

Función de entrada de datos directa de Z3210 a Excel (función HID): Transfiere los datos de medición directamente a Excel.

[Consulte](#) “Función de entrada de datos directa de Z3210 a Excel (función de entrada directa en Excel, función HID)” (p.23)

Principios de medición

Para conocer los principios de medición, consulte las [Notas técnicas de Hioki](#) correspondientes.

Categorías de medición

IEC 61010 define categorías de medición para facilitar el uso seguro de los instrumentos de medición. Los circuitos de prueba y medición se clasifican en tres categorías dependiendo del tipo de red a la que están destinados a conectarse.

PELIGRO



- **No utilice un instrumento de medición para cables eléctricos que excedan la categoría de medición nominal de dicho instrumento.**
- **No utilice un instrumento de medición sin una clasificación de categoría de medición designada para mediciones en los cables eléctricos.**
De lo contrario, el usuario sufrirá lesiones corporales graves o se dañará el instrumento y la instalación eléctrica.

Este instrumento cumple con CAT III 300 V.

Categoría de medición II (CAT II)

Aplicable a circuitos de prueba y medición conectados directamente a puntos de uso (tomas de corriente y puntos similares) de la instalación de red de baja tensión.

EJEMPLO: mediciones en electrodomésticos, herramientas portátiles y equipos similares, y del lado del consumidor únicamente de las tomas de corriente en los equipos fijos.

Categoría de medición III (CAT III)


Aplicable a circuitos de prueba y medida conectados a la parte de distribución de la instalación del cableado eléctrico de baja tensión del edificio.

EJEMPLO: mediciones en tableros de distribución (incluidos medidores secundarios), paneles fotovoltaicos, interruptores, cableado, incluidos cables, barras colectoras, cajas de conexiones, interruptores, tomas de corriente en los equipos fijos y equipos de uso industrial y algunos otros equipos tales como motores estacionarios con conexión permanente al equipo fijo.


Categoría de medición IV (CAT IV)

Aplicable a circuitos de prueba y medición conectados en el origen de la instalación del cableado eléctrico de baja tensión del edificio.

EJEMPLO: mediciones en dispositivos instalados antes del fusible principal o interruptor en la instalación del edificio.

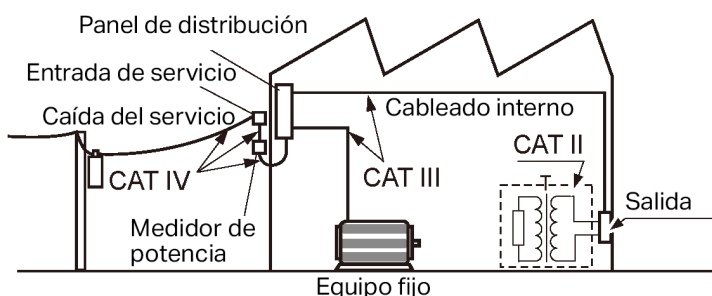

Nombres de las piezas

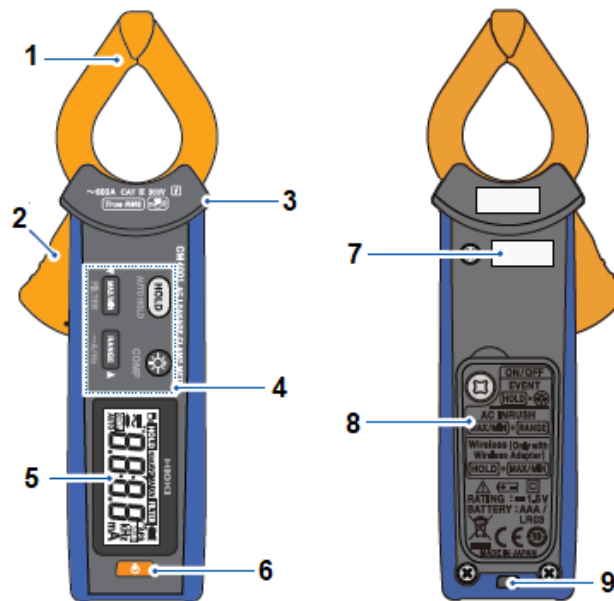

N.º	Nombre
1	Abrazaderas
2	Palanca
3	Barrera
4	Teclas de funcionamiento
5	Panel de visualización
6	Tecla de encendido
7	Número de serie
8	Tapa de las pilas
9	Orificio para la correa

Realización de mediciones



Video

[Extraordinaria facilidad de uso. Duplique la velocidad de comprobación de la corriente de fuga en YouTube](#)



Procedimiento de medición

1 Encienda el instrumento.

El ajuste predeterminado del rango es AUTO. Cada vez que pulsa la tecla **RANGE**, el rango cambia. Cambie el rango según sea necesario.


AUTO → 60,00 mA → 600,0 mA → 6,000 A → 60,00 A → 600,0 A

2 Sujete el instrumento alrededor del objeto por medir.

Utilice el equipo de protección adecuado, como guantes.

Sujete el instrumento de modo que el objeto por medir se ubique en el centro de la abrazadera.


3 Lea el valor medido.

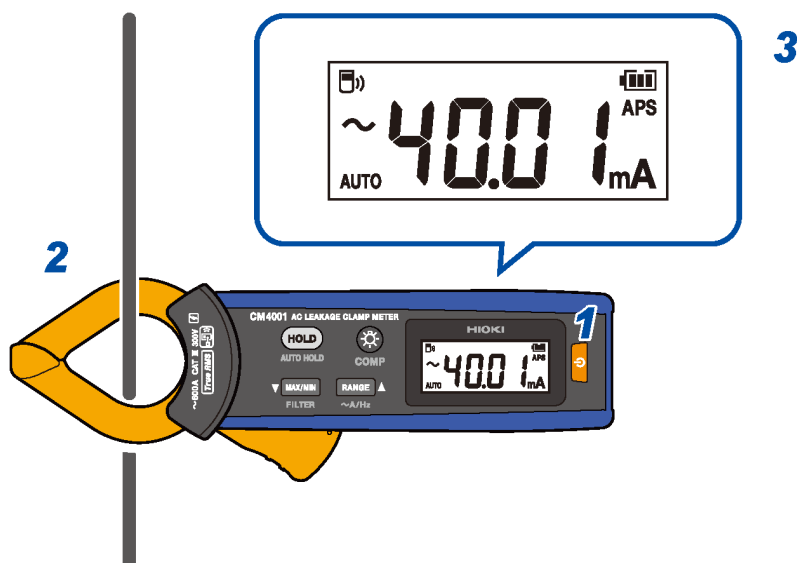


- 4 Pulse la tecla **RANGE** durante 1 s o más para alternar entre la medición de corriente y la medición de frecuencia.

Medición de corriente de fuga

Circuito monofásico de 3 cables

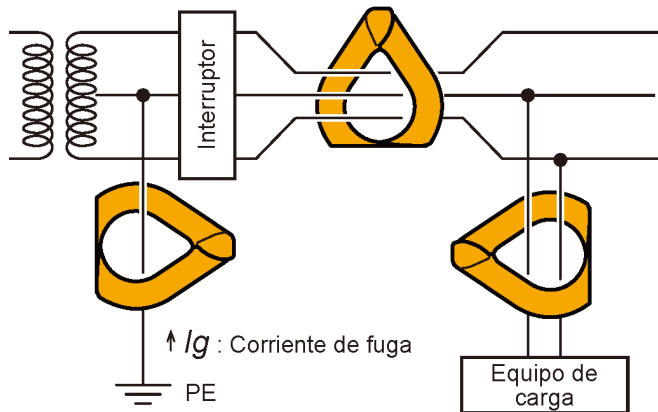

Circuito trifásico de 3 cables

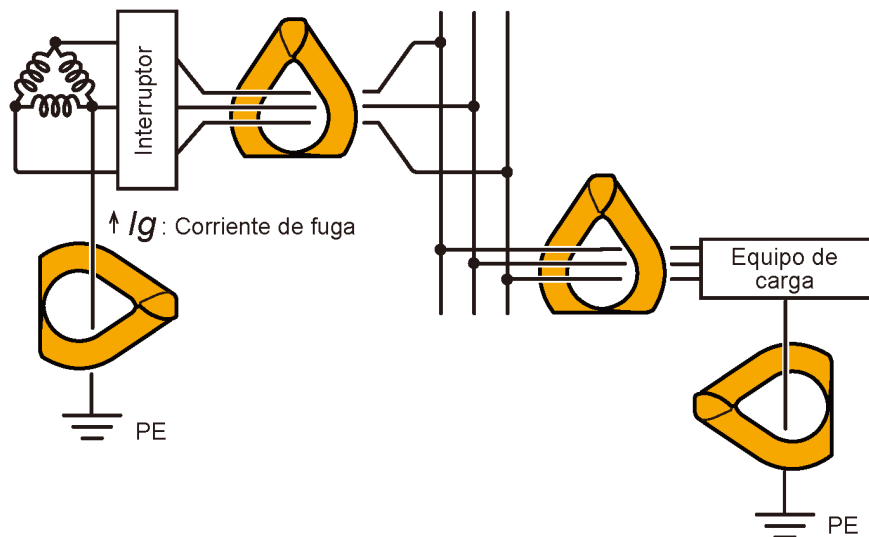

Otros circuitos

- Sujete dos cables en un haz en el circuito monofásico de 2 cables.
- Sujete cuatro cables en un haz en el circuito trifásico de 4 cables. Cuando el instrumento no se pueda sujetar con pinza, puede medir la corriente de fuga con el cable a tierra del equipo.

IMPORTANTE

- El instrumento puede mostrar momentáneamente en grande una lectura al abrir y cerrar las abrazaderas; no obstante, esto no es un error.
- El instrumento no puede realizar mediciones con precisión en los siguientes casos:
 - (1) Una corriente grande fluye por cables adyacentes.
 - (2) Se miden las formas de onda especiales, como las que fluyen a través del lado secundario del inversor.
 - (3) Las abrazaderas no se cierran por completo. (En particular, si la dimensión externa del objeto por medir es grande, como cuando los cables trifásicos se sujetan en un haz en el instrumento, asegúrese de que las abrazaderas estén completamente cerradas). Si las abrazaderas están aunque sea un poco abiertas, se producirán errores en los valores medidos y la precisión no podrá garantizarse.

Ubicación de un fallo de aislamiento (identificación de eventos de activación de GFCI y RCD)


Al medir la corriente de fuga de todo el circuito con el cable a tierra del transformador (ubicación 1 en la siguiente figura), puede determinar la presencia o ausencia de una fuga a tierra de acuerdo con los cambios en la corriente de fuga.

Cuando descubra una fuga a tierra, realice una medición de todos los cables del haz del lado de la fuente de alimentación hacia el lado de carga para ubicar el fallo de aislamiento.

Tips Para investigar una fuga a tierra intermitente, como eventos de activación intermitente de un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y de un dispositivo de corriente residual (RCD), la función de registro de eventos le será útil. Cuando un valor medido supera el valor umbral definido, la función registra los datos del evento (hora de suceso del evento, hora de finalización del evento, valor máximo). Se requiere la conexión del Adaptador inalámbrico Z3210 (opcional). Para obtener información detallada, visite el sitio web de GENNECT Cross.

Circuito monofásico de 3 cables

- Si el aislamiento del cable se ha deteriorado en la ubicación **A** de la figura, puede detectar la corriente de fuga de la medición al sujetar cables en un haz, no en la ubicación 3, sino en la ubicación 2.
- Si el aislamiento del dispositivo de carga se ha deteriorado en la ubicación **B** de la figura, puede detectar la corriente de fuga de la medición al sujetar cables en un haz, no en la ubicación 5, sino en la ubicación 4.

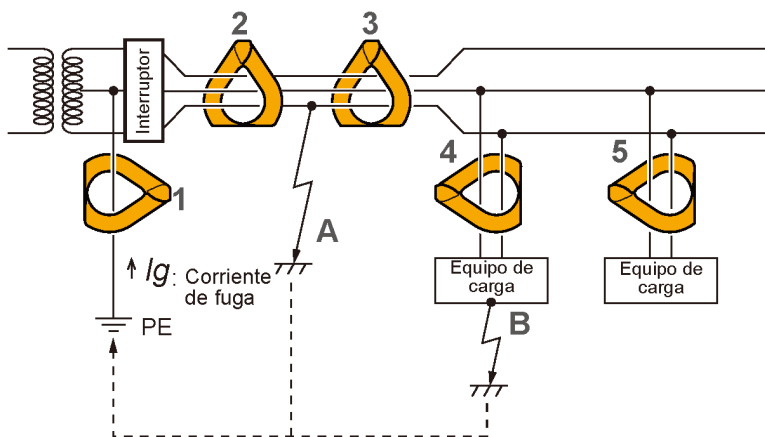

Medición de la corriente de carga

Precauciones al medir la corriente de carga

IMPORTANTE

- Coloque el instrumento alrededor de un solo cable conductor. El instrumento no puede medir la corriente de carga cuando se sujeta alrededor de dos o más cables en un haz, independientemente de si estos son monofásicos o trifásicos.
- Coloque el conductor en perpendicular al sensor.
- Es posible que el instrumento no pueda medir la corriente de entrada o la corriente significativamente fluctuante de forma adecuada.
- El instrumento puede mostrar una lectura distinta a cero sin entrada a una temperatura baja; no obstante, esto no afecta a ninguna medición.



Tips

- Es posible que el instrumento no pueda medir formas de onda especiales, como las que fluyen a través del lado secundario de un inversor.
- En función de la magnitud de la corriente de entrada, las abrazaderas pueden producir un sonido debido a la resonancia; no obstante esto no afecta a ninguna medición.
- Cuando no pueda encontrar la magnitud de la corriente de entrada, deshabilite la función de filtro e inicie la medición con el rango automático o el rango de 600,0 A.

Función de filtro (FILTER)

Cuando el objeto en medición está conectado a una línea que incluye una fuente de alimentación conmutada o un inversor, es posible que los componentes de frecuencia alta se superpongan en su forma de onda de la corriente de fuga. Utilizar la función de filtro (filtro de paso bajo) puede eliminar los componentes de alta frecuencia innecesarios.

- 1 Mantenga pulsada la tecla **MAX/MIN** durante 1 s o más.

El símbolo **[FILTER]** aparece en la pantalla.

(Para cancelarla, mantenga pulsada la tecla **MAX/MIN** durante 1 s o más).

El ajuste de arranque de la función de filtro se puede encender y apagar si enciende el instrumento mientras mantiene pulsada la tecla **MAX/MIN**.

IMPORTANTE

Cuando la función de filtro está habilitada, el instrumento puede mostrar un valor inferior al valor de corriente real. Si la corriente se mide cambiando el rango y esos valores medidos varían mucho según el rango, confíe en el que se mide usando el rango superior.

Ejemplo:

Si se muestran 10,05 mA en el rango de 60,00 mA y 30,2 mA en el rango de 600,0 mA, confíe en 30,2 mA en el rango de 600,0 mA.

Para obtener información detallada, visite el sitio web de GENNECT Cross.

Función de retención (HOLD)

Retención manual

Puede detener el refresco de visualización en cualquier momento.

- 1 Pulse la tecla **HOLD**.

La tecla **HOLD** se enciende y aparece el símbolo **[HOLD]** en la pantalla.
(Para cancelarla, vuelva a pulsar la tecla **HOLD**).



Retención automática

Cuando el valor medido se vuelve estable, el refresco de visualización se detiene automáticamente.

- 1 Mantenga pulsada la tecla **HOLD** durante 1 s o más.


La tecla **HOLD** se enciende y el símbolo **[HOLD]** parpadea en la pantalla.

- 2 Sujete el instrumento alrededor del objeto por medir.

Cuando el valor medido se vuelve estable, el refresco de visualización se detiene automáticamente.

Cuando realice la siguiente medición, retire el instrumento del cable y vuelva a sujetarlo alrededor del objeto por medir.

(Para cancelarla, mantenga pulsada la tecla **HOLD** durante 1 s o más).

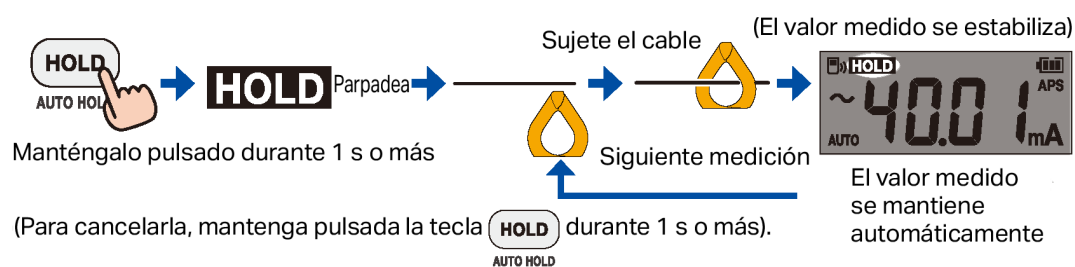


Condiciones de la retención automática

Cuando las siguientes condiciones se cumplen, el instrumento congela la lectura.

- El valor medido no fluctúa más allá del rango de variación durante un período determinado.
- El valor medido supera el valor umbral.

El instrumento sigue congelando la lectura hasta que se cumplan nuevamente las condiciones de la retención automática.

Función de retención (HOLD)

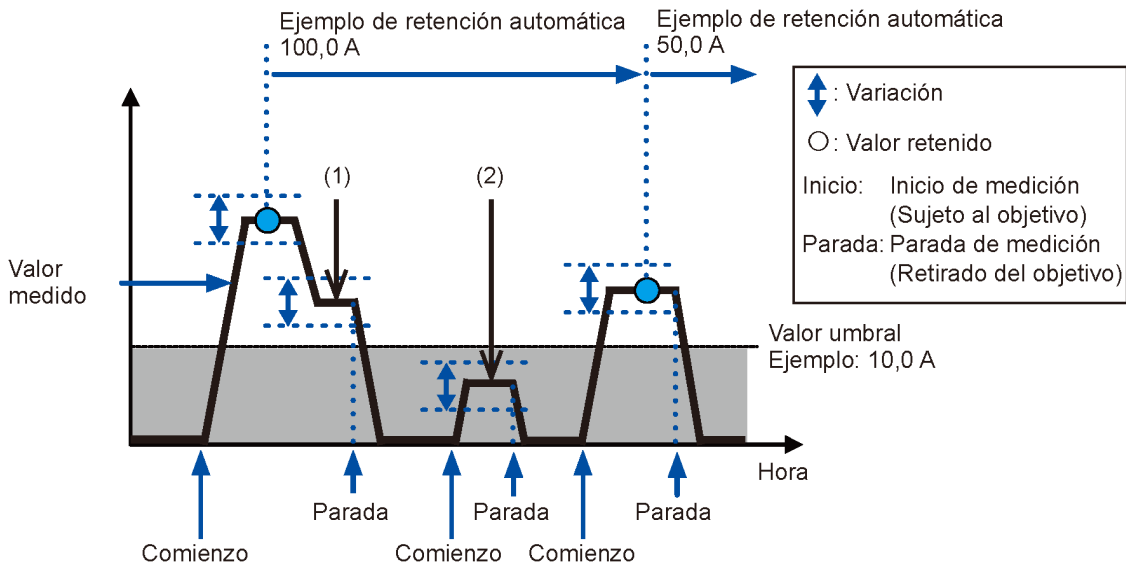

(1) El instrumento no congela la lectura automáticamente. (El valor medido no es inferior al valor umbral).

(2) El instrumento no congela la lectura automáticamente. (El valor medido no supera el valor umbral).

El rango de variación y el valor umbral pueden variar de acuerdo con el rango.

Rango	Ancho de variación	Valor umbral
60,00 mA	400 cuentas o menos	150 cuentas
600,0 mA		
6,000 A		
60,00 A	500 cuentas o menos	
600,0 A		

Valores máx., mín., promedio y pico (MAX, MIN)

El instrumento puede mostrar los valores máximos, mínimos, promedio, de pico más alto y de pico más bajo de los datos medidos. La función de ahorro automático de energía está deshabilitada.

1 Sujete el instrumento alrededor del objeto por medir.

2 Pulse la tecla **RANGE** para cambiar el rango.

Si cambia del rango automático al modo MAX o MIN, el rango se fija en el rango actualmente establecido.

3 Pulse la tecla **MAX/MIN**.

Cada vez que pulsa la tecla se visualiza otro elemento.

MAX → MIN → AVG → PEAK MAX → PEAK MIN → Valor medido actualmente




El diagrama muestra una secuencia de teclas: MAX → MIN → AVG → PEAK MAX → PEAK MIN → Valor medido actualmente. Una línea azul con flechas indica un ciclo que comienza en PEAK MIN, pasa por Valor medido actualmente, luego PEAK MAX, AVG, MIN y finalmente MAX, volviendo a PEAK MIN.

(Para cancelarla, mantenga pulsada la tecla **MAX/MIN** durante 1 s o más).

Tips

- Para congelar las lecturas, pulse la tecla **HOLD**.
- El instrumento mide el valor RMS. AVG indica el valor promedio de todos los valores medidos.

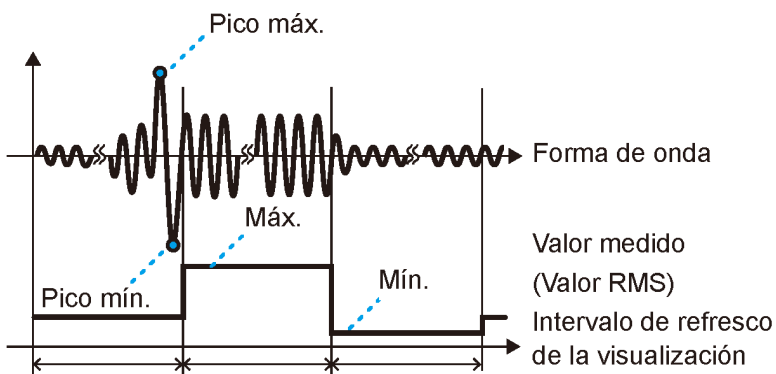


Medición de la corriente de entrada (AC INRUSH)

El instrumento puede medir la corriente de entrada de CA.

- 1 Apague la alimentación al objeto que se está midiendo.
- 2 Pulse la tecla **RANGE** para establecer el rango.
- 3 Mantenga pulsadas las teclas **MAX/MIN** y **RANGE** simultáneamente durante 1 s o más para habilitar la medición de la corriente de entrada.


El instrumento no puede medir con precisión la corriente de entrada que incluya componentes de CC.

- 4 Sujete el cable.

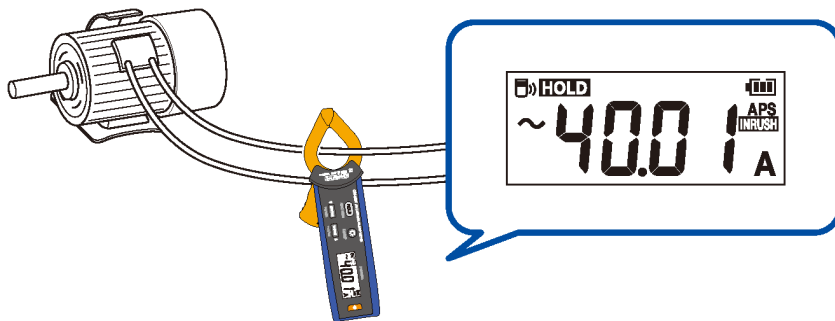

- 5 Encienda la alimentación del objeto que se está midiendo.

Si se produce una irrupción de corriente, se mantendrá el valor medido.

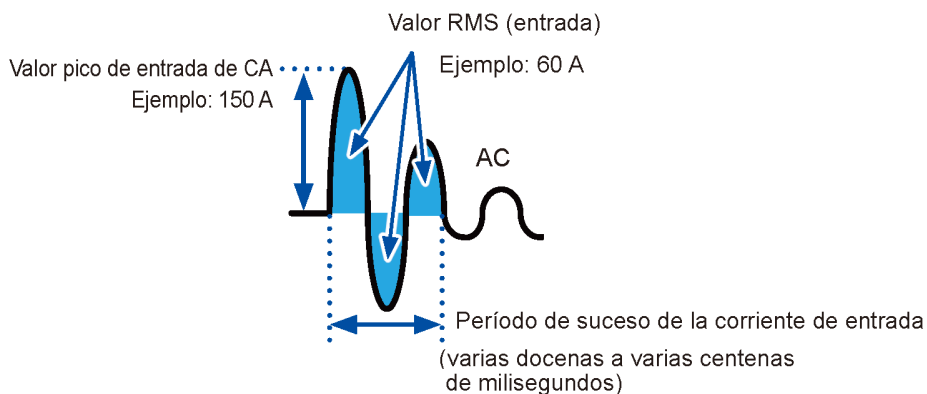

El rango de medición de entrada se define del siguiente modo en función del rango en el que se mide la corriente.

Rango cuando se mide la corriente	Rango de medición de entrada	Valor del umbral de activación (valor PEAK)
60,00 mA 600,0 mA	Rango de 600,0 mA	Mayor o igual a +60,0 mA o menor o igual a -60,0 mA
6,000 A	Rango de 6,000 A	Mayor o igual a +0,600 A o menor o igual a -0,600 A

Medición de la corriente de entrada (AC INRUSH)

Rango cuando se mide la corriente	Rango de medición de entrada	Valor del umbral de activación (valor PEAK)
60,00 A	Rango de 60,00 A	Mayor o igual a +2,00 A o menor o igual a -2,00 A
600,0 A Auto	Rango de 600,0 A	Mayor o igual a +20,0 A o menor o igual a -20,0 A

(Para volver a la medición de corriente, mantenga pulsadas las teclas **MAX/MIN** y **RANGE** de manera simultánea durante 1 s o más).


Función del comparador (COMP)

Cuando un valor medido sobrepasa el valor umbral, suena un pitido y la retroiluminación de advertencia se ilumina.

🔍 Consulte “Retroiluminación de advertencia” (p.20)


También puede deshabilitar el pitido.

El rango automático no puede utilizarse cuando la función del comparador está habilitada.

- 1 Mantenga pulsada la tecla  durante 1 s o más.

La función del comparador está activada.



(Para cancelarla, mantenga pulsada la tecla  durante 1 s o más).

- 2 Pulse la tecla **MAX/MIN** o la tecla **RANGE** para establecer el valor umbral.

Mantenga pulsada la tecla para aumentar o reducir el valor continuamente.



- 3 Pulse la tecla **HOLD**.

El valor umbral se confirma y el instrumento muestra la pantalla de medición.




Video

[Localice los problemas más rápido con la función del comparador en YouTube](#)



Función de registro de evento simple

El instrumento puede actualizar la visualización del valor máximo desde el comienzo hasta que se detiene el registro. Cuando el valor máximo supera el valor umbral establecido, la retroiluminación parpadea en rojo para advertir sobre ello.

- 1 Encienda el instrumento mientras mantiene pulsadas las teclas **HOLD** y  de forma simultánea. La tecla **HOLD** parpadea.




- 2 Pulse la tecla **MAX/MIN** (▼) o la tecla **RANGE** (▲) para seleccionar el valor umbral.




- 3 Pulse la tecla **HOLD**. El valor umbral se confirma y la tecla **HOLD** parpadea.

- 4 Pulse la tecla **MAX/MIN** o la tecla **RANGE** para habilitar o deshabilitar la función de filtro.

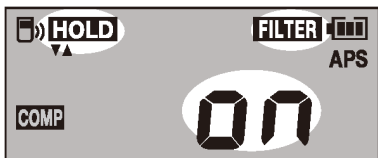

- 5 Pulse la tecla **HOLD**. El ajuste del filtro se confirma y el símbolo **[HOLD]** y los segmentos **[rUn]** parpadean en la pantalla.

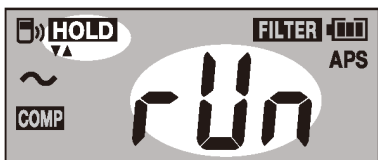

Cómo cambiar el valor umbral

Pulse la tecla **MAX/MIN** o la tecla **RANGE** para volver a la pantalla de selección del valor umbral (paso **2**).

- 6 Pulse la tecla **HOLD**. El instrumento comienza con el registro de evento.

- 7** Pulse la tecla **MAX/MIN** o la tecla **RANGE**.

Aparece la pantalla de confirmación de detención del registro.

La visualización vuelve a la pantalla de registro tras unos cuatro segundos de inactividad.



- 8** Pulse la tecla **HOLD**.

El instrumento detiene el registro de evento. El instrumento reinicia el valor máximo y vuelve a la pantalla de inicio de registro (paso **5**).

Registro de eventos en curso

El instrumento muestra el valor máximo desde el inicio del registro.

La retroiluminación en rojo parpadea y le advierte de que el valor máximo supera el valor umbral definido.



Tips Pulse **HOLD** para congelar la lectura.

Finalización del registro de evento simple

Reinicie el instrumento.

Función de ahorro automático de energía (APS)

Utilizar la función de ahorro automático de energía puede reducir el consumo de las pilas.


La función de ahorro automático de energía se habilita automáticamente al encender el instrumento.


Cuando vaya a utilizar el instrumento continuamente durante un período prolongado, enciéndalo mientras pulsa la tecla **HOLD** para deshabilitar la función de ahorro automático de energía.

Retroiluminación

Retroiluminación de la pantalla

Retroiluminar la pantalla le permite verla con claridad incluso en sitios oscuros.

Al pulsar la tecla  puede encender y apagar la retroiluminación de la pantalla. La retroiluminación se apaga luego de unos 40 s de inactividad.

Para deshabilitar el apagado automático de la retroiluminación, encienda el instrumento mientras mantiene pulsada la tecla .

Retroiluminación de advertencia

Si se produce alguno de estos eventos, la retroiluminación se ilumina o parpadea en rojo para advertirle.

- Sobrecarga (si el valor de corriente medido supera el rango de medición)
El valor de escala completa parpadea y se emite un pitido. Salga de la medición de inmediato.
- Cuando la corriente medida supera el rango medible (fuera de rango, con un rango manual usado)
El valor de escala completa parpadea. Ajuste el instrumento a un rango adecuado.
- Si el valor medido supera el valor umbral con la función del comparador o la función de registro de eventos



La retroiluminación de advertencia funciona solo para el valor medido presente. La retroiluminación de advertencia no funciona para el valor congelado ni para los valores registrados de las funciones de visualización MAX, MIN, AVG, PEAK MAX y PEAK MIN.

Función de comunicación inalámbrica

Cuando el adaptador inalámbrico Z3210 (opcional) está instalado, puede utilizar la función de comunicación inalámbrica.

El uso concurrente de GENNECT Cross y la función HID no está disponible.

🔍 [Consulte](#) “Función de entrada de datos directa de Z3210 a Excel (función de entrada directa en Excel, función HID)” (p.23)

Uso de GENNECT Cross

Usar GENNECT Cross le permite comprobar y registrar los datos medidos del instrumento y crear los informes de medición con su dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la función Help de GENNECT Cross (aplicación informática, sin cargo).

- El rango de comunicación es de aproximadamente 10 m (línea de visión). El rango de comunicación varía significativamente según la presencia de obstrucciones (pared, objeto con blindaje metálico, etc.) y la distancia entre el piso (suelo) y el instrumento. Para garantizar una comunicación estable, asegúrese de que la intensidad de la onda de radio sea suficiente.
- GENNECT Cross es gratuita, pero puede estar sujeto a tarifas de datos de Internet al descargar y utilizar la aplicación.
- Es posible que GENNECT Cross no funcione adecuadamente en algunos dispositivos.
- El Z3210 utiliza la tecnología inalámbrica de banda 2,4 GHz. Es posible que no se puedan establecer comunicaciones si hay algún equipo cerca que utilice la misma banda de frecuencia, por ejemplo una red inalámbrica (IEEE802.11.b/g/n).

Tips Cuando el instrumento se coloca sobre el suelo o el piso, la distancia de comunicación se acorta. Se recomienda que mueva el instrumento del suelo o el piso y lo coloque sobre una mesa o escritorio o lo sostenga con las manos.

Uso de la función de comunicación inalámbrica


- 1 Conecte el adaptador inalámbrico Z3210 (opcional) al instrumento.
- 2 Instale GENNECT Cross en su dispositivo móvil.
- 3 Encienda el instrumento y mantenga pulsadas las teclas **HOLD** y **MAX/MIN** de forma simultánea durante 1 s o más.

La función de comunicación inalámbrica está habilitada.




📶 parpadea: comunicando

📶 aparece: función inalámbrica activada





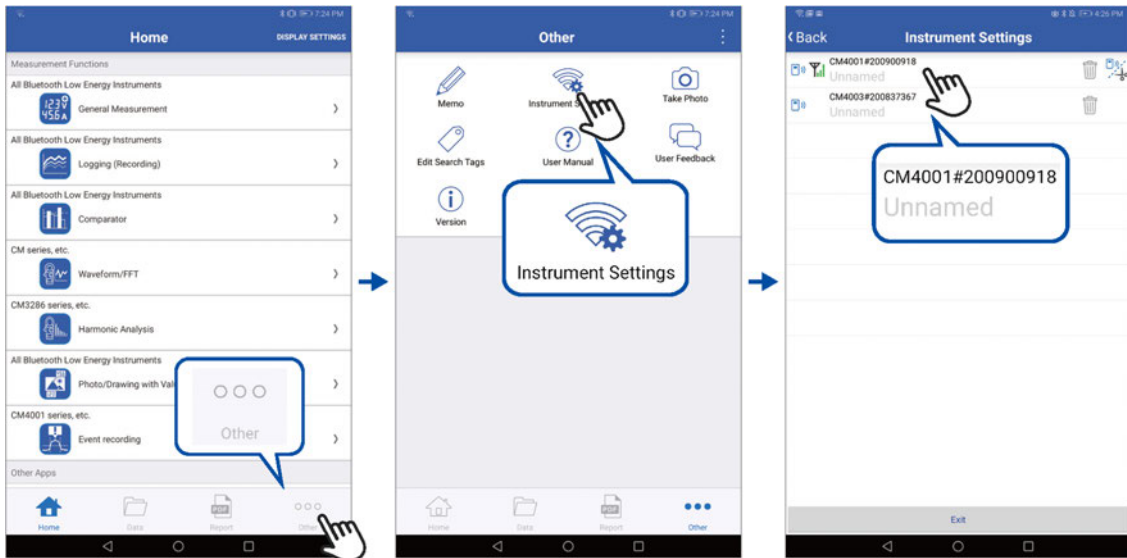


 desaparece: función inalámbrica desactivada


4 Inicie GENNECT Cross y emparejela con el instrumento.



- Cuando inicia la aplicación GENNECT Cross por primera vez (cuando no hay un instrumento registrado), aparece la pantalla Instrument Settings (Ajustes de instrumento).
- Cuando el instrumento se coloca cerca de su dispositivo móvil, su conexión se registra automáticamente en la pantalla Instrument Settings (Ajustes de instrumento) de GENNECT Cross (hasta ocho instrumentos).
- Espere de 5 a 30 s hasta que la conexión del instrumento se registre después de encender el instrumento. Si la conexión del instrumento no se registra después de que pase 1 minuto, reinicie la aplicación GENNECT Cross y el instrumento.

5 Elija una función de medición para realizar la medición.

	Medición general
	Gráfico de forma de onda, FFT
	Función de fotografía y dibujo
	Registro de eventos Consulte "Función de registro de eventos (EVENT)" (p.23)
	Registro
	Comparador
	Análisis de armónicos

 UPDATE	Actualización del firmware del instrumento
--	--

Para obtener información detallada, visite el sitio web de GENNECT Cross.

Función de registro de eventos (EVENT)

La función de registro de eventos registra los datos cuando los valores medidos superan un valor umbral deseado, que puede configurarse en GENNECT Cross. Para obtener más información, consulte la función Ayuda en GENNECT Cross.

La cantidad de eventos registrados puede comprobarse con el instrumento.

1 Mantenga pulsadas las teclas **HOLD** y  de forma simultánea durante 1 s o más.

Se muestra el número de eventos registrados.


- Puede que el instrumento no mida con precisión los eventos con una duración de menos de 200 ms y que estos no se detecten.
- El instrumento puede registrar hasta 99 eventos. El registro de eventos finaliza cuando se alcanzan los 99 eventos registrados.
- Si inicia otra sesión de registro de eventos, el instrumento elimina los datos registrados previamente.

Función de entrada de datos directa de Z3210 a Excel (función de entrada directa en Excel, función HID)


El uso concurrente de GENNECT Cross y la función HID no está disponible.

 [Consulte](#) “Uso de GENNECT Cross” (p.21)


El perfil del dispositivo de interfaz humana (HID) con el que está equipado el adaptador inalámbrico Z3210 es un perfil igual al que utilizan los teclados inalámbricos.

HID ON	Como preparación para la entrada de datos, abra un archivo Excel en su dispositivo móvil o computadora y seleccione una celda. Cuando la visualización del instrumento se congela, los valores medidos se ingresan en las celdas. El uso de esta función con la función de retención automática habilitada resulta práctico.  Consulte “Retención automática” (p.11)
HID OFF	Cuando desee utilizar GENNECT Cross, deshabilite la función HID.


La configuración para habilitar o deshabilitar la función HID no se guarda en el instrumento, sino en el Z3210.

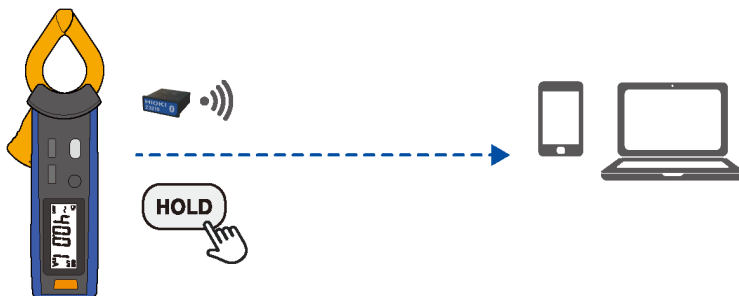


Confirmación y cambio de la configuración de HID

- 1 Quite el instrumento del objeto por medir y apáguelo.
- 2 Conecte el adaptador inalámbrico Z3210 (opcional) al instrumento.
- 3 Encienda la alimentación mientras mantiene pulsadas las teclas  y **RANGE** de forma simultánea.
Se mostrará la configuración de HID guardada en el Z3210.

Cuando la función HID se habilita




Cuando la función HID se deshabilita



Tips Si no desea cambiar la configuración de HID, pulse la tecla de encendido para apagar el instrumento.

- 4 Pulse la tecla **MAX/MIN** o la tecla **RANGE** para habilitar o deshabilitar la función HID.
La tecla **HOLD** parpadea. Cada vez que pulsa la tecla la función HID se activa y se desactiva.



- 5 Pulse la tecla **HOLD**.
La configuración de HID cambia y el instrumento se apaga automáticamente.

Si no se ha habilitado la función HID

Utilice la función de actualización del firmware de GENNECT Cross (Ver. 1.8 o superior) para actualizar el Z3210.

IMPORTANTE

Para cambiar de la función HID a GENNECT Cross

Si inicia GENNECT Cross sin cancelar el emparejamiento entre el dispositivo móvil y el instrumento, GENNECT Cross no podrá reconocer el instrumento como un dispositivo conectable. Siga el procedimiento de abajo para volver a conectar el instrumento a GENNECT Cross.

1. Use el ajuste de **Bluetooth**[®] de su dispositivo móvil para eliminar el instrumento.
2. Deshabilite la función HID del Z3210.
3. Use los ajustes del instrumento de GENNECT Cross para volver a conectar el instrumento.

Para obtener más información, visite el [sitio web del Z3210](#).

HIOKI
www.hioki.com/



**Información
de contacto
regional**

HIOKI E.E. CORPORATION

81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192 Japan

2402 ES

Editado y publicado por Hioki E.E. Corporation

Impreso en Japón

- Los contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Este documento contiene contenido protegido por derechos de autor.
- Queda prohibido copiar, reproducir o modificar el contenido de este documento sin autorización.
- Los nombres de la compañía, los nombres de productos, etc. mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Solo en Europa

- Puede descargar la declaración UE de conformidad desde nuestro sitio web.
- Contacto en Europa: HIOKI EUROPE GmbH
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn, Germany hioki@hioki.eu